




INSTRUKCJA OBSŁUGI RAVAS RCS Hy-Q-52

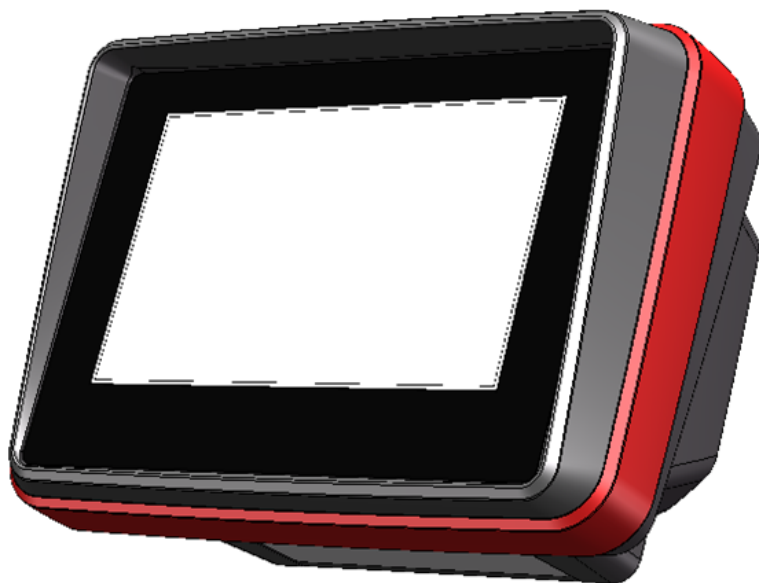

Rev. 20250331
Błędy typograficzne i drukarskie i zmiany modelu zastrzeżone.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE MONTAŻU NA PRZYSZŁOŚĆ

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące czasu trwania i warunków gwarancji, skontaktuj się ze swoim dostawcą. Odsyłamy również do naszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy, które są dostępne na żądanie.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub obrażenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszych instrukcji lub zaniedbaniem obsługi lub montażu, nawet jeśli nie jest to wyraźnie określone w niniejszej instrukcji obsługi.

W świetle naszej polityki ciągłego doskonalenia, możliwe jest, że szczegóły produktu mogą się różnić od opisanych w tej instrukcji. Z tego powodu niniejsze instrukcje powinny być traktowane jako wskazówki dotyczące instalacji odpowiedniego produktu. Niniejsza instrukcja została opracowana z należytą starannością, ale producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów. Wszelkie prawa są zastrzeżone i żadna część tego podręcznika nie może być w żaden sposób powielana.

Chcielibyśmy poinformować Cię o tym, że produkt RAVAS nadaje się w 100% do recyklingu, kiedy części są przetwarzane i usuwane we właściwy sposób.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.ravas.com



Spis treści

1. Wstęp	4
2. Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa	4
3. Zastosowanie RAVAS RCS Hy-Q-52	5
3.1 Użytkowanie (dokładne ważenie)	5
3.2 Obsługa kluczowych funkcji wskaźnika	6
3.3 Funkcje wyświetlacza	6
3.4 Uruchomienie: najpierw ustaw zero	7
3.4.1 Sprawdź zero	7
3.4.2 Ustaw zero: ręcznie	9
3.5 Wykonaj cykl ważeni	9
3.6 Komunikaty o błędach	10
3.7 Słupek wskaźnika obciążenia	12
4. Waga Netto / Tara / Brutto	13
4.1 Ważenie netto: automatyczne tarowanie	13
4.2 Ważenie netto: tarowanie ręczne (Zaprogramowana Tara)	14
4.3 Ważenie netto: resetowanie tary	16
5. Wprowadzenie ID	17
5.1 Aktywuj i edytuj kod identyfikacyjny	17
6. Dodawanie, drukowanie, czyszczenie pamięci i wysyłanie danych	19
6.1 Dodaj wagę do podsumy	19
6.2 Zmień aktywną pamięć całkowitą 'total memory'	19
6.3 Wydrukuj pojedynczą wagę	20
6.4 Wyślij Wifi	20
6.5 Edytuj, wyczyść i wydrukuj wszystkie rejestry	21
6.6 Przechowywanie danych w pamięci USB	23
6.7 Pamięć Alibi	24
7. Ustawienia użytkownika	26
7.1 Zmień czas i datę	26
7.2 Zmiana trybu precyzji	27
7.3 Zmiana języka operacyjnego	28
7.4 Funkcji przycisków	29
7.5 Zmiana funkcji przycisków i pozycji	30
7.5.1 Zmiana funkcji przycisków	30
7.5.2 Zmiana pozycji przycisków	31
7.6 Pokaż / ukryj przyciski przy uruchomieniu	32
8. RAVAS Indicator App	33

1. Wstęp

Niniejsza instrukcja opisuje jak użytkować RAVAS RCS Hy-Q-52. Przeczytaj uważnie ten podręcznik. Użytkownik musi zostać poinformowany o treści niniejszej instrukcji. Dokładnie postępuj zgodnie z treścią instrukcji. Zawsze postępuj we właściwej kolejności. Instrukcję należy przechowywać w suchym i bezpiecznym miejscu. W przypadku uszkodzenia lub utraty użytkownik może poprosić o nową kopię instrukcji od firmy RAVAS.




2. Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa

Podczas korzystania z RAVAS RCS HY-Q-52, należy uważnie przestrzegać instrukcji i wskazówek zawartych w tej instrukcji. Zawsze wykonuj każdy krok po kolei. Jeśli którakolwiek z instrukcji nie jest jasna, skontaktuj się z firmą RAVAS.



**PRZECZYTAJ
UWAŻNIE**

- Wszystkie przepisy bezpieczeństwa dotyczące wózka pozostają ważne i niezmienione;
- Żadne operacje ważenia nie są dozwolone, jeśli w pobliżu znajdują się osoby lub przedmioty; wokół, pod lub blisko ładunku;
- RAVAS nie ponosi odpowiedzialności za szkody fizyczne wyrządzone operatorowi ze względu na obecność wskaźnika w kabinie;
- Wszelkie modyfikacje systemu muszą być wcześniej zatwierdzone na piśmie przez dostawcę przed rozpoczęciem wszelkich prac;
- Wyłącznym obowiązkiem nabywcy jest przeszkolenie własnych pracowników w zakresie prawidłowego użytkowania i konserwacji tego sprzętu;
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli nie jesteś w pełni przeszkolony w zakresie jego możliwości;
- Regularnie sprawdzaj dokładność wagi, aby zapobiec błędnym odczytom;
- Tylko wykwalifikowany i autoryzowany personel może obsługiwać wagę;
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi, konserwacji i naprawy wózka i zapytaj dostawcę, gdy masz wątpliwości;
- RAVAS nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku nieprawidłowego ważenia lub niedokładności wagi.

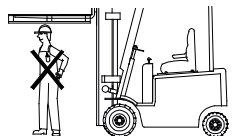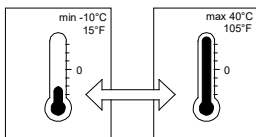

Jeśli po przeczytaniu tego podręcznika masz dodatkowe pytania, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Holandia
Zmiany zarezerwowane.


Telefon: +31 (0)418-515220
Internet: www.ravas.com
E-mail: info@ravas.com

3. Użytkowanie RAVAS RCS Hy-Q-52


3.1 Użytkowanie (dokładne ważenie)

Aby uzyskać dokładne odczyty wagi, zawsze zwracaj uwagę na następujące!



OK

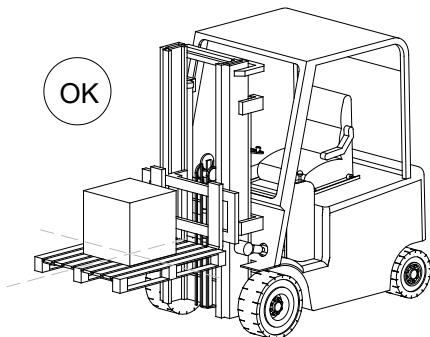

X

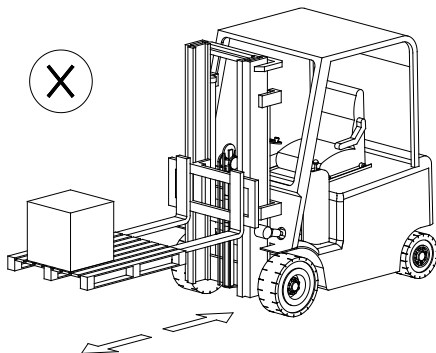

X

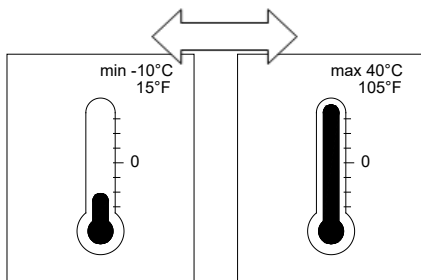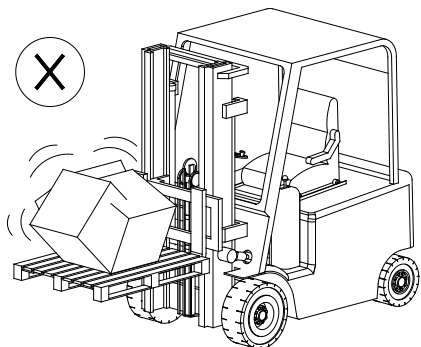

3.2 Obsługa kluczowych funkcji wskaźnika



3.3 Funkcje wyświetlacza

kg	Wyświetlacz pokazuje wagę w kilogramach
lb	Wyświetlacz pokazuje wagę w funtach
NET	Wyświetlacz pokazuje masę netto
TARE	Wyświetlacz pokazuje masę tary
M	Wyświetlacz pokazuje aktywną pamięć cząstkową
Too fast	Za szybko - przesun widły wolniej
Too slow	Za wolno - przesun widły szybciej
Try constant speed	Obsługuj widły przy większej prędkości
Zero out of range	Upewnij się, że ciężarówka jest rozładowana podczas ustawiania zera
Out of level	Upewnij się, że maszt jest pionowy
Bad calibration	Brak poprawnej kalibracji


3.4 Uruchomienie: najpierw ustaw zero

Po uruchomieniu wskaźnika i przed pierwszym użyciem każdego dnia, lepiej sprawdź punkt zerowy. System automatycznie koryguje swoje zero w ciągu dnia, dzięki czemu system waży prawidłowo z ciepłym olejem / częściami / czujnikiem. Po uruchomieniu pojazdu następnego dnia olej jest schładzany i mogą występować większe błędy ważenia, niż system może automatycznie korygować.


W związku z tym należy sprawdzić zero przy zimnym rozruchu.

3.4.1 Sprawdź zero


1. Ekran po włączeniu wskaźnika.

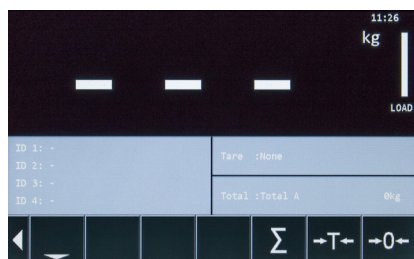


2. Opuść widły, na ziemię.

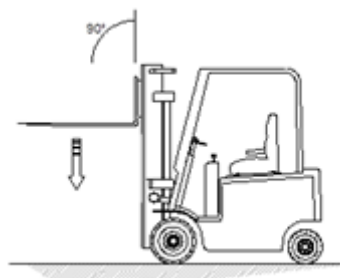

3. Żółta strzałka prowadzi cię do obsługi wózka, aby zakończyć prawidłowe ważenie.

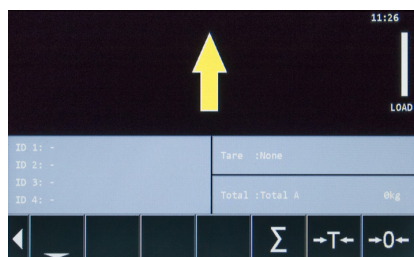


4. Podnoś puste widły, ze stałą prędkością, aż migająca żółta strzałka na wyświetlaczu wskaże, aby opuścić widły.

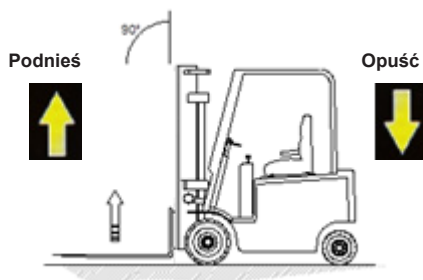


5. Po przejściu trajektorii pomiarowej wskaźnik prędkości pokaże średnią prędkość widel, jeśli nie była prawidłowa.

Szybkość powinna wynosić od 10 do 35 cm/s.


Po Komunikaty o błędach patrz:
3.6 Komunikaty o błędach.

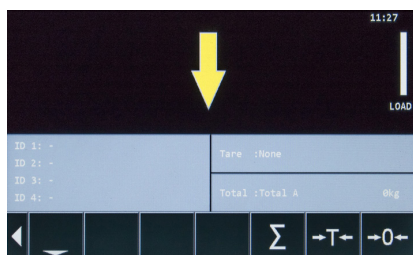

6. Obniż widły ze stałą prędkością aż do widły na wyświetlaczu są na najniższym poziomie.

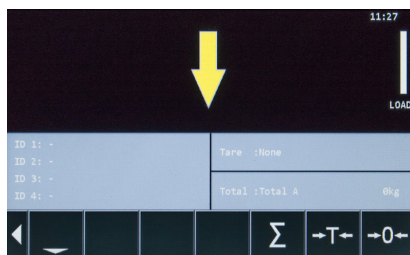

7. Wskaźnik pokazuje masę po zakończeniu zerowania.

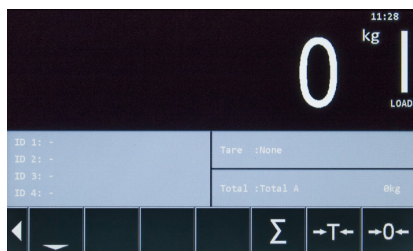


8. Jeśli waga wyświetlana jest na czerwono, ważenie nie było poprawne. Jeśli wskaźnik nie pokazuje zero, a nowe zero należy ustawić ręcznie. Patrz: 3.4.2.




3.4.2 Ustaw zero: ręcznie

Jeśli zero jest wyłączone, wykonaj następujące kroki.

1. Naciśnij przycisk zero.

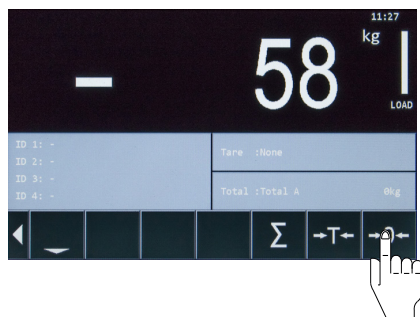

2. Powtórz kroki: 3-8 z 3.4.1.

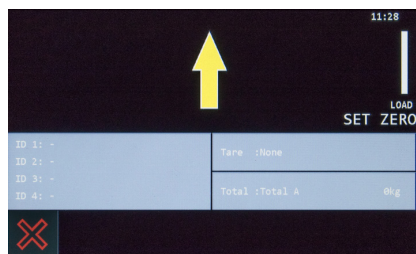


3.5 Wykonaj cykl ważenia

1. Cykl ważenia można rozpocząć w dowolnym momencie w trybie ważenia. Po podniesieniu ciężaru i minięciu pierwszego czujnika wskaźnik rozpoczyna pomiar.




2. Aby wykonać cykl ważenia, podnieś ładunek i podnoś ze stałą prędkością tak długo, jak żółta strzałka ciągle miga w kierunku do góry. Jeśli strzałka obraca się w przeciwnym kierunku, opuść widły, aż na wyświetlaczu pojawi się masa.

Szczegółowe objaśnienia patrz: 3.4.1 krok 3-6.

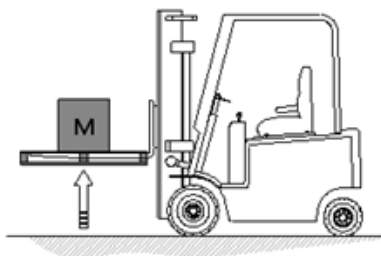

3. Jeśli strzałka obraca się w przeciwnym kierunku opuszczaj widły ze stałą prędkością aż waga pojawi się na wyświetlaczu.

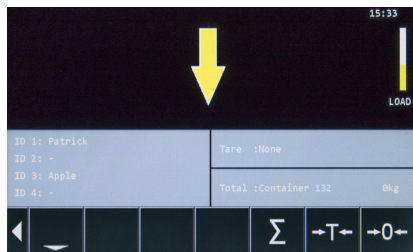

4. Jeśli ważenie zostało wykonane prawidłowo waga pojawia się na wyświetlaczu bez żadnych komunikatów.
Po komunikaty o błędach patrz:
3.6 Komunikaty o błędach.




3.6 Komunikaty o błędach

Gdy ważenie nie zostało wykonane prawidłowo, kolor zmienia się na czerwony i pojawi się błąd.


1. Błąd: **Too slow**
Przesuwaj widły szybciej.




2. Błąd: **Too fast**
Przesuwaj widły wolniej.

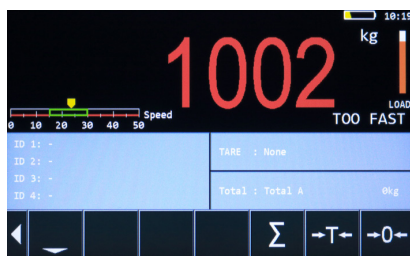

3. Błąd: **Try constant speed**
Spróbuj ze stałą prędkością.

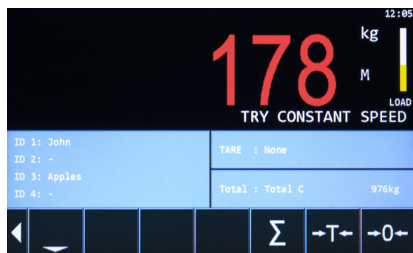


4. Błąd: **Out of level**
- upewnij się, że masz jest pionowy.

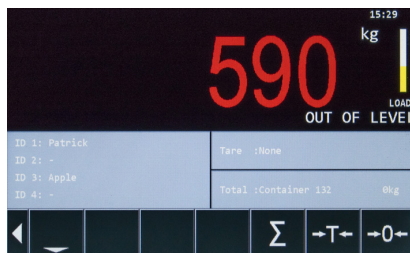


5. Poprawnie: **Pozycja masztu**

Maszt jest pionowy w nachyleniu 2° do przodu i do tyłu.

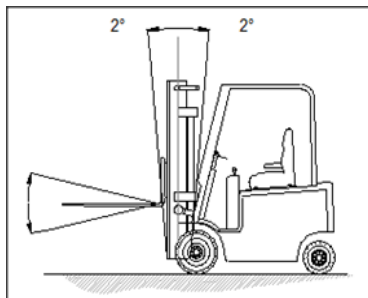


6. Błąd: **Out of level**

Przechylenie większe niż 2° do przodu.

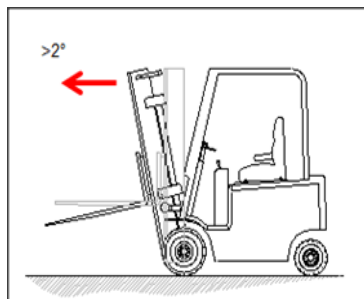


7. Błąd: **Out of zero range**

Przesunięcie punktu zerowego jest zbyt wysokie, aby wykonać korektę zera. Sprawdź, czy widły są puste.

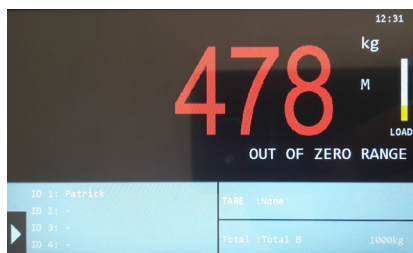


8. **Przeciążenie:**

wózek został przeciążony zgodnie ze swoim schematem obciążenia.

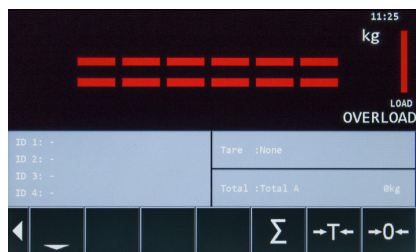

9. Zła kalibracja:

nie wykonano kalibracji.

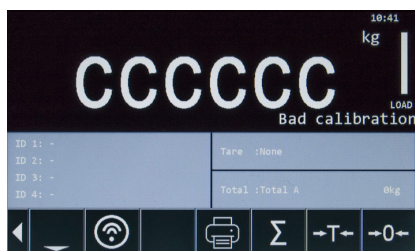

3.7 Słupek wskaźnika obciążenia

Ten pasek pokazuje rzeczywiste wskazanie obciążenia w oparciu o rzeczywiste ciśnienie oleju.



Nie musisz wykonywać ważenia dla tego odczytu; jest stałym wskazaniem sytuacji obciążenia.

Żółty = bezpiecznie

Pomarańczowy = blisko maksymalnego udźwigu wózka

Czerwony = przeciążenie

Uwaga!


Ten słupek jest tylko wskaźnikiem obciążenia.



Wskazuje to na bezpieczne ładowanie.




Wskazuje to na zbliżające się przeciążenie.

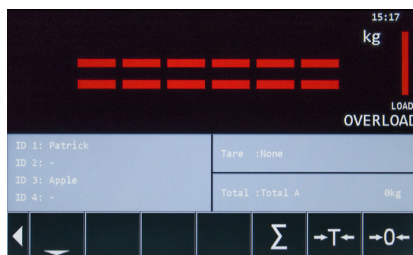

Oznacza to przeciążenie.


4. Waga Netto / Tara / Brutto

WYJAŚNIENIE: Netto(1) + Tara(2) = Brutto(3)

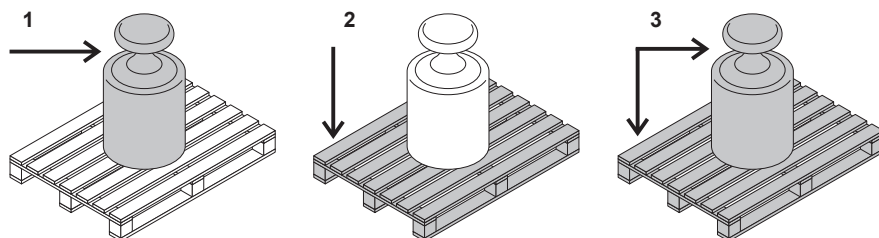


4.1 Ważenie netto: automatyczne tarowanie

1. Naciśnij klawisz $\rightarrow T \leftarrow$.

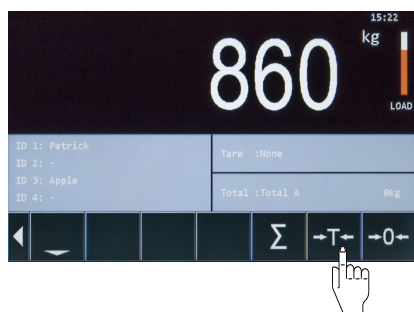


2. Podnieś masę tary i wykonaj cykl ważenia. Patrz: 3.5 Wykonaj cykl ważenia.

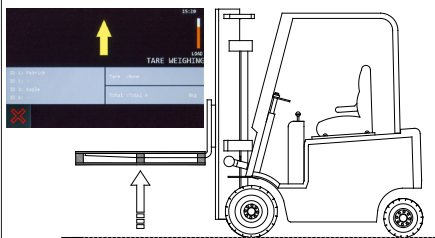

3. Wskaźnik jest ustawiony na zero.


Znak "NET" pokazuje, że masa tary jest aktywowana.

'Tara: 860kg' pokazuje masę tary.

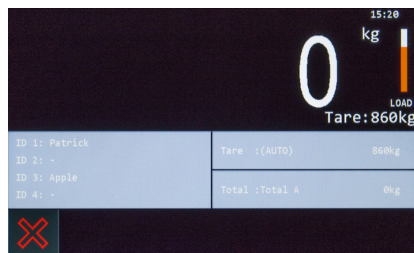

4. System jest teraz gotowy do przeprowadzenia cyklu ważenia.

Podnieś ładunek i wykonaj cykl ważenia. See: 3.5 Wykonaj cykl ważenia.

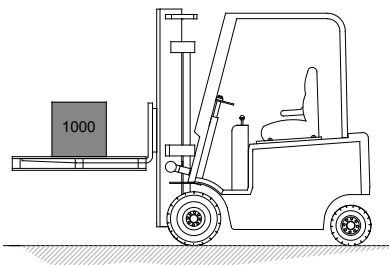

5. Wyświetlacz pokazuje wartość netto masy ładunku.

Ważne! Aby zresetować tarę, patrz:
4.3 Resetowanie tary




4.2 Ważenie netto: ręczna tara (Zaprogramowana Tara)


1. Naciśnij pole TARE.




2. Pojawi się wyskakujący ekran. Wybierz żądane Zaprogramowane pole tary.

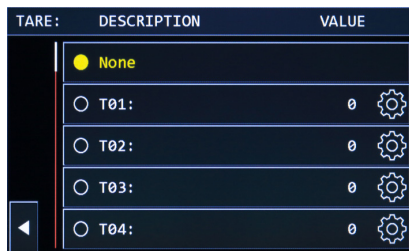


3. Jeśli ustawiona przez Ciebie tary opcja jest pusta, wprowadź wartość tary. Potwierdź za pomocą 'Enter'.

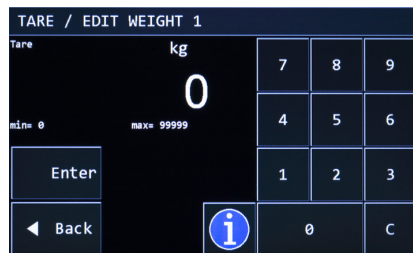

4. Nazwij swoją ustawioną wartość tary (maks. 14 znaków).

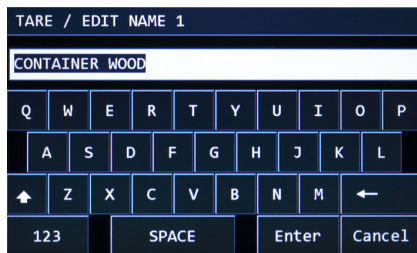


5. Znak 'NET' wskazuje, że masa tara jest aktywowana. 'Tara: drewno kontenerowe 240 kg' pokazuje masę własną.

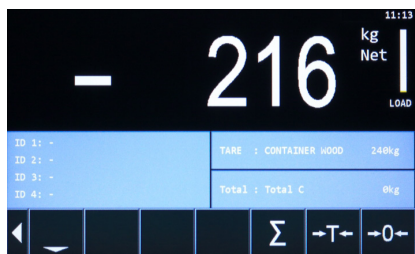


6. Wykonaj cykl ważenia.

See: 3.5 Wykonaj ważenie.

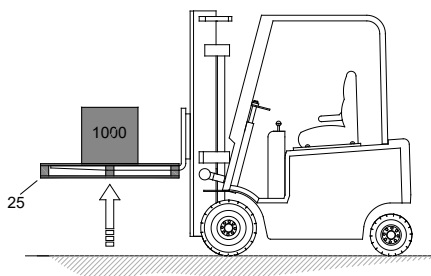

7. Wskaźnik pokazuje teraz masę NETTO.

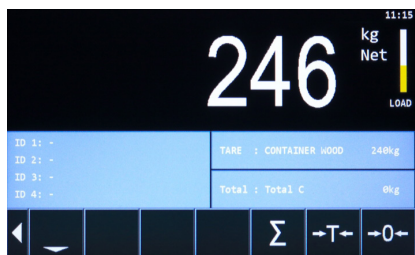


UWAGA: Aby zresetować tarę, patrz:
4.3 Resetowanie tary.


4.3 Ważenie netto: resetowanie tary (dwa sposoby)

4.3.1 opcja 1

1. Jeśli masa tary jest aktywna, naciśnij $\rightarrow T \leftarrow$.

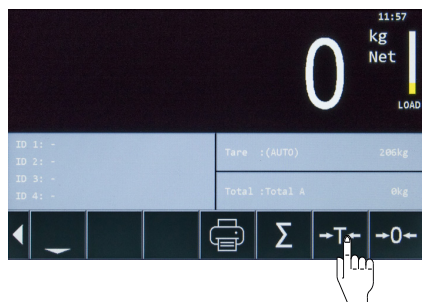

2. Naciśnij X.

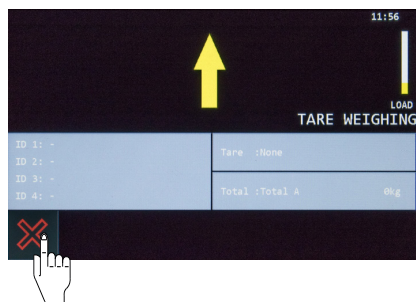

3. Wskaźnik powróci do trybu ważenia i będzie gotowy do następnego ważenia. Znak NET zniknął. W polu tary aktywny jest 'None'.



4.3.2 opcja 2

1. Naciśnij ustawiony przycisk tarowania 'preset tare'.



2. Wybierz żaden 'none'.



5. Wprowadzenie ID


5.1 Aktywuj i edytuj kod identyfikacyjny

RAVAS RCS Hy-Q-52 pozwala na wprowadzenie do 4 kodów identyfikacyjnych, które będą widoczne na wydruku lub w połączeniu z transmisją danych.

1. Naciśnij pole ID.



2. Możesz aktywować pola ID po lewej stronie przycisku (tylko aktywne pola ID będą widoczne na wydruku).

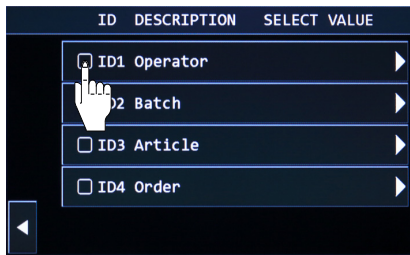


3. Jeśli naciśniesz po prawej stronie przycisku Pojawi się pole wprowadzania ID, które pozwala wybrać jeden z 10 zaprogramowanych kodów ID.


Uwaga: muszą być najpierw nazwani.
Aby zmienić nazwę, naciśnij symbol ustawienia.




4. Wpisz identyfikator lub nazwę (maks. 14 znaków).

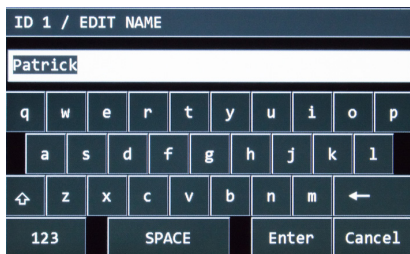


5. Po wprowadzeniu jednego lub więcej kodów ID wybierz preferowany ID i naciśnij przycisk Wstecz.

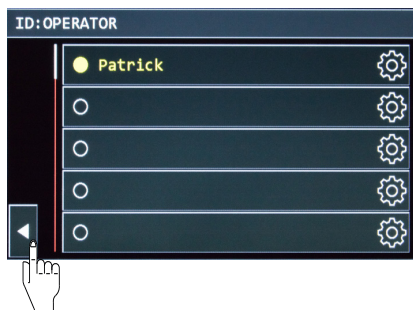

6. Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do trybu ważenia.

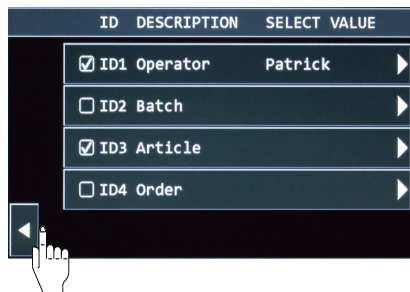

7. Aktywne kody ID będą teraz wyświetlane na wydruku lub podczas przesyłania danych.

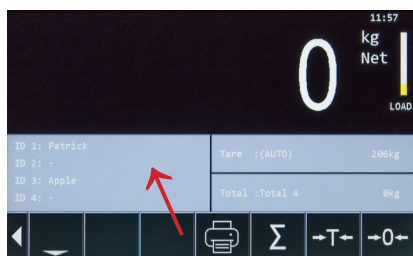


6. Dodawanie, drukowanie i usuwanie pamięci

6.1 Dodaj wagę do podsumy

1. Wykonaj cykl ważenia.

Naciśnij klawisz $\rightarrow \Sigma \leftarrow$.

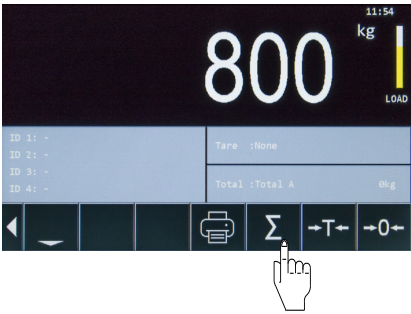

2. Waga jest dodawana.




3. Waga została dodana do wybranej pamięci całkowitej.




6.2 Zmień aktywną pamięć całkowitą 'total memory'

1. Jeśli wolisz, możesz wybrać całkowitą pamięć, naciśnij pole sumy 'total'.

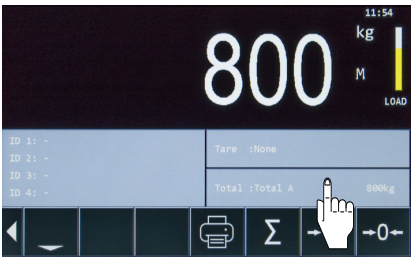


2. Wybierz preferowaną całkowitą pamięć 'total memory'.

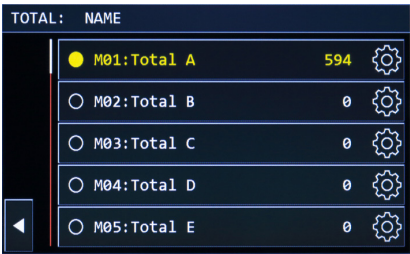

6.3 Wydrukuj pojedynczą wagę

1. Wykonaj cykl ważenia.

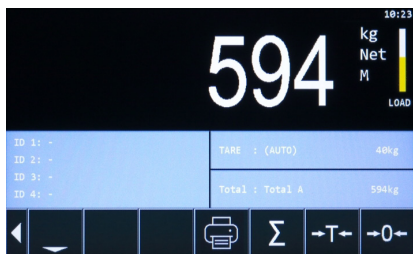


2. Naciśnij klawisz drukarki.



3. Wskaźnik teraz drukuje.




4. Waga jest drukowana, a wskaźnik jest gotowy do następnego ważenia.

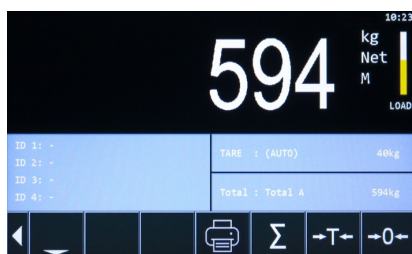


6.4 Wyślij Wifi


1. Najpierw na wyświetlaczu musi pojawić się nowa masa. Naciśnij przycisk WiFi.

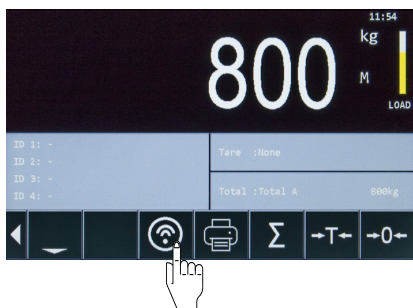

2. Wskaźnik wysyła.

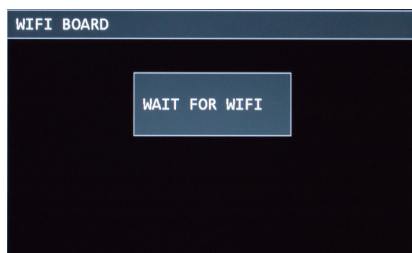

3. Jeśli to się wyświetli, połączenie zostanie utracone. Waga zostanie zapisana w pamięci i wysłana po odzyskaniu połączenia.

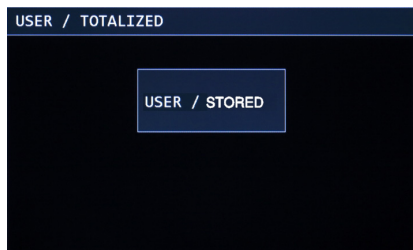


4. Nie ma możliwości dwukrotnego wysłania tego samego wyniku wagi.




6.5 Edytuj, wyczyść i wydrukuj wszystkie rejestry


1. Naciśnij pole Total.

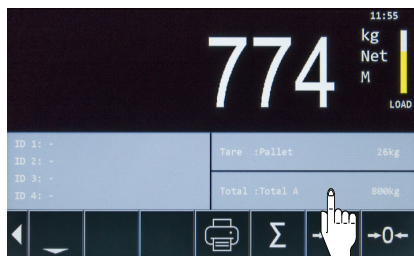


2. Wybierz całkowitą pamięć, którą chcesz wydrukować lub wyczyścić, i naciśnij symbol ustawienia (settings).

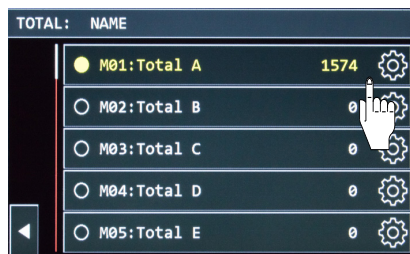


3. Naciśnij Drukuj, aby uzyskać całkowity wydruk z wybranego rejestru całkowitego.

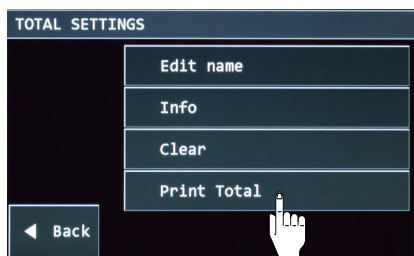

4. Wskaźnik teraz drukuje.

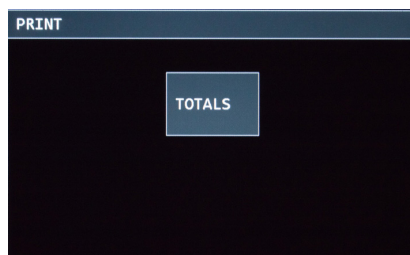


5. Aby zresetować aktywną pamięć całkowitą po wydrukowaniu, naciśnij przycisk 'OK'.

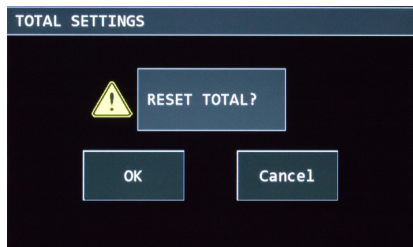

6. Uzyskaj szczegółowe informacje o wybranym rejestrze całkowitym.


Naciśnij 'Info'.

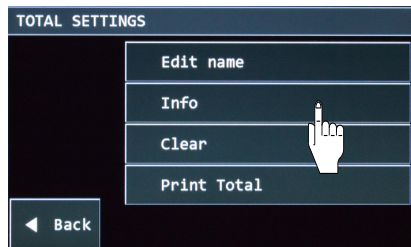

7. Naciśnij Wyczyść, jeśli chcesz usunąć wszystkie informacje z tego rejestru całkowitego. Lub wróć, jeśli nie chcesz zmieniać rejestru.



8. Zmień nazwę wybranego rejestru całkowitego.

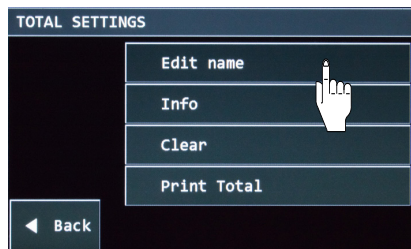

9. Możesz edytować nazwę, potwierdź 'Enter'.



6.6 Przechowywanie danych w pamięci USB

1



Po zakończeniu ważenia naciśnij klawisz Σ $\leftarrow$ aby zapisać wszystkie dane na wskaźniku.

2



Po zapisaniu danych ważenia umieść pamięć USB we wskaźniku.


Uwaga: Przed włożeniem USB przeczytaj uwagi zapisane pod nr. 3 tego rozdziału!

3

UWAGI:

1. Upewnij się, że sztyft jest pusty lub nie zawiera wcześniejszych danych ważenia!
2. Włóż USB tylko wtedy, gdy wskaźnik jest włączony!
3. Wskaźnik działa tylko z pamięcią USB w formacie FAT32.

4

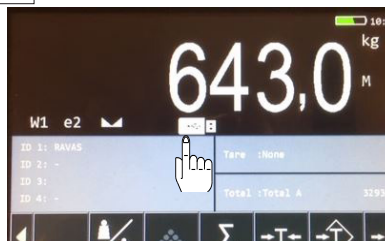

Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się biały obraz pamięci USB.

5

Przesyłanie danych rozpocznie się automatycznie. Tak długo, jak obraz pamięci USB jest zielony, dane są przysyłane. Gdy obraz jest ponownie biały, przesyłanie zostało zakończone.

Gdy pamięć USB jest podłączona do komputera, ikona plik danych jest wyświetlany.

	2019-2-11	13-2
	RAVAS WLAN connector .NET tool-20161...	12-1
	Ravas5200 USB	12-1
	Storage	6-5-
	WLANConnector	7-4-

6

Baza danych zawiera informacje o:

- identyfikator wagi
- data
- czas
- masa brutto, netto i tara
- kody, alibi i wprowadzone identyfikatory
- liczenie sztuk: ID, wagi i liczby

6.7 Pamięć Alibi


Wskaźnik 5200 ma możliwość pamięci alibi. Wskaźnik przechowuje każde ważenie w pamięci alibi i dodaje do niego unikalny numer.

Dane przechowywane w pamięci alibi to:

1. Date > jest to data w formacie dd\mm\yy (EU).
2. Time > o czas w formacie hh:mm.
3. Gross weight > wyświetla masę brutto. Na przykład: 233.5 kg or 136,5 lb.
4. Net weight > wyświetla wagę netto. Na przykład: 233.5 kg or 136,5 lb.
5. Tare weight > wyświetla masę tary. Na przykład: 233.5 kg or 136,5 lb.
6. UID Code / Alibi number > jest to 10-cyfrowy numer, który jest generowany przez sam wskaźnik.


1

Włączania /
wyłączania
button.

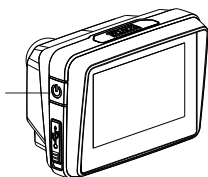


Włącz wskaźnik, naciskając
przycisk włączania / wyłączania
button.

2

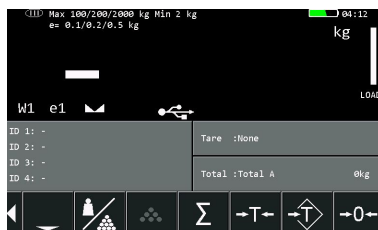

Naciśnij strzałkę w dół 2 razy, aby
przewijać przyciski.

3

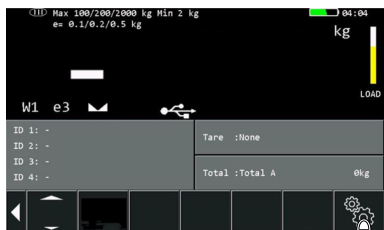

Naciśnij symbol ustawień.




4



Teraz naciśnij 'User Menu'.




5

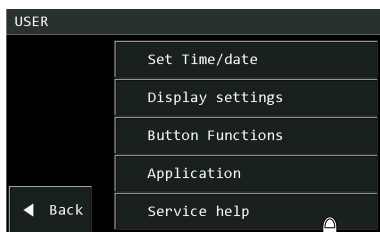

Naciśnij 'Service Help'.



6

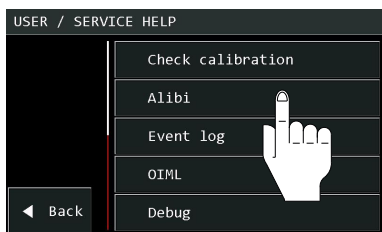

Naciśnij 'Alibi'.



7



Informacja o ostatnim ważeniu jest wyświetlana na wyświetlaczu.

Naciskając 'Prev' przełączasz się na ważenia wykonane przed ostatnim ważeniem.


7. Ustawienia użytkownika

7.1 Zmiana czasu i daty


1. Naciśnij strzałkę w dół.



2. Naciśnij strzałkę w górę / w dół.

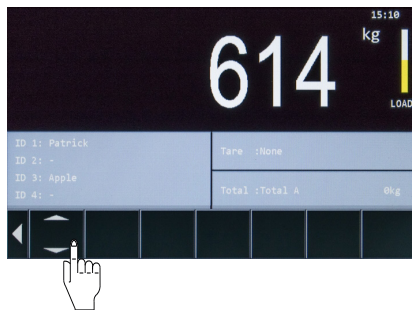


3. Naciśnij symbol ustawień użytkownika.

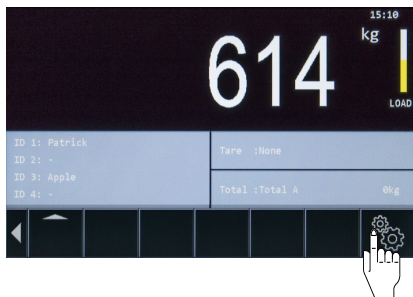


4. Wybierz 'Menu użytkownika'.



5. Wybierz parametr, który chcesz zmienić.

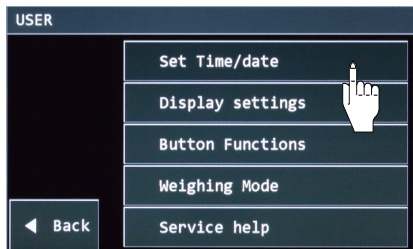

6. W tym przykładzie zmieniamy czas.

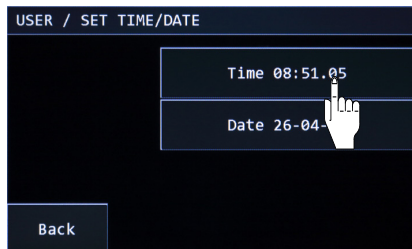


7. Wprowadź prawidłową godzinę.



8. Zmień kursor na następną wartość, naciskając na '.'.

Po zakończeniu naciśnij 'Enter'.

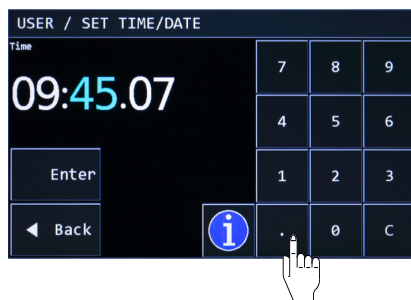

7.2 Zmiana trybu precyzji


Domyślnie system jest ustawiony na tryb łatwy 'Easy'. Spowoduje to otwarcie okna prędkości pomiarów, co umożliwi szybsze podnoszenie i opuszczanie.

Jeśli potrzebujesz wykonać wiele cykli ważenia i chcesz, aby czynności ważenia były krótsze, możesz wyjść z trybu ważenia łatwy 'easy'.


Uwaga: Może to spowodować, że system będzie nieco mniej dokładny.

Jeśli wymagana jest większa dokładność, możesz ustawić ją na Dokładną 'Accurate'.

1. Press 'Weighing mode'.

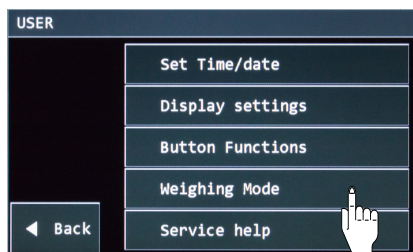


2. Select 'Accurate' and press 'Enter'.

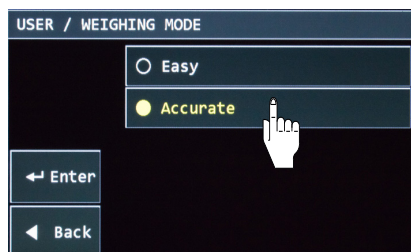


7.3 Zmiana języka operacyjnego


1. Wybierz 'Display settings'.

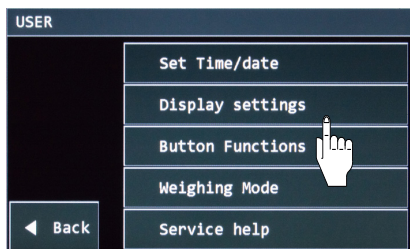

2. Wybierz 'Language'.

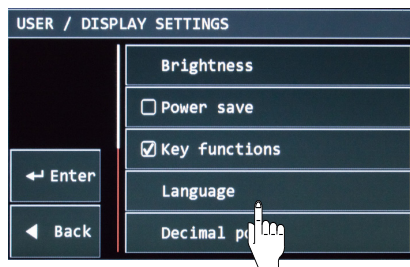

3. Wybierz preferowany język i naciśnij 'Enter'.

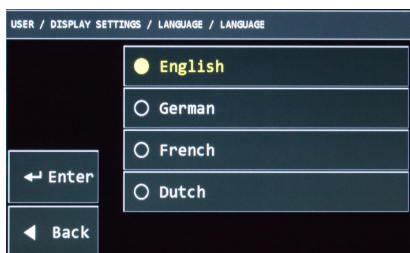

7.4 Funkcje przycisków


Wskaźnik 5200 posiada 24 różne funkcje przycisków. W przypadku niektórych tych przycisków można przystosować zarówno funkcję, jak i jej lokalizację. W większości przypadków można zmienić jedynie lokalizację.

	Resetuj do ustawień domyślnych Wszystkie przyciski są zresetowane do domyślnych ustawień użytkownika		Skan PT2 tylko lokalizacja
	Drukarka funkcja i lokalizacja		Przełączaj masa/sztuka tylko lokalizacja
	Wyślij przez Wi-Fi funkcja i lokalizacja		Masa referencyjna tylko lokalizacja
	Sumowanie funkcja i lokalizacja		Tryb ważenia tylko lokalizacja
	Tarowanie tylko lokalizacja		Tryb liczenia sztuk tylko lokalizacja
	PTarowanie tylko lokalizacja		Wybór wagi tylko lokalizacja
	Zero tylko lokalizacja		Przełączaj jednostkę tylko lokalizacja
	Skan ID1 tylko lokalizacja		Wartość zadana 1 tylko lokalizacja
	Skan ID2 tylko lokalizacja		Wartość zadana 2 tylko lokalizacja
	Skan ID3 tylko lokalizacja		Zacznij dozowanie tylko lokalizacja
	Skan ID4 tylko lokalizacja		Zatrzymaj dozowanie tylko lokalizacja
	Skan PT1 tylko lokalizacja		Resetuj do ustawień fabrycznych Wszystkie przyciski są zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych


7.4 Zmiana funkcji przycisków i pozycji

7.4.1 Zmiana funkcji przycisków


1. Przejdź do menu użytkownika. Wybierz Funkcje przycisków.

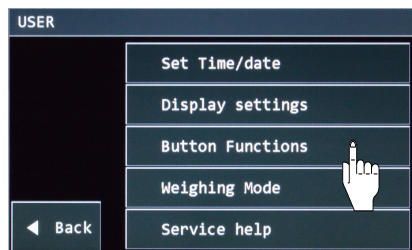


2. Wybierz przycisk, który chcesz zmienić. W tym przykładzie wybieramy przycisk drukowania.

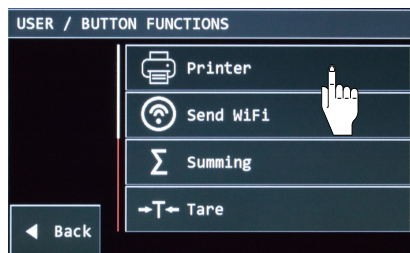


3. Wybierz funkcję.

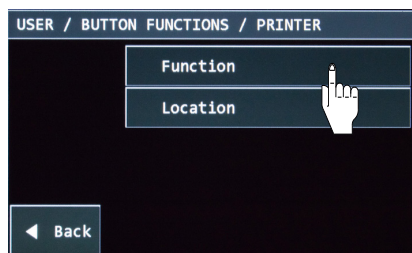

4. Zaznacz pola czynności, które chcesz wykonać po naciśnięciu przycisku Drukarka 'Printer'.

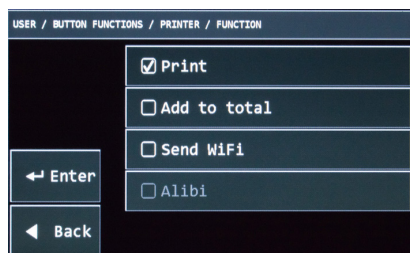

5. Po zakończeniu naciśnij "Enter". Zmiany zostaną zapisane.

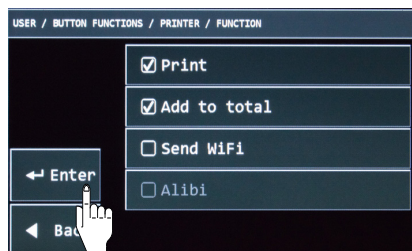


7.4.2 Zmiana pozycji przycisków


1. Możesz również zmienić lokalizację przycisków. Aby ukryć przyciski, które nie są używane, i uzyskać często używane przyciski w lepszej lokalizacji.




2. Przejdź do funkcji przycisków w menu chcesz użytkownika. Wybierz przycisk, który chcesz przenieść. Przycisk drukarki na przykład.

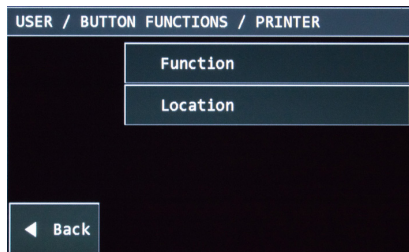


3. Jeśli przycisk nie jest używany, ponieważ na przykład drukarka jest instalowana po dostarczeniu. Domyślna lokalizacja to żadna None.

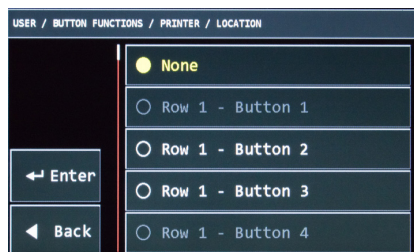

4. Wybierz pozycję wiersza i przycisku, na którym powinien znajdować się przycisk drukarki. Zapisz zmiany, naciskając 'Enter'.

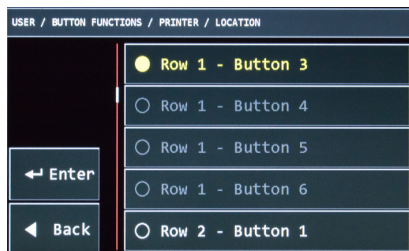


5. Przycisk drukarki znajduje się teraz w pierwszym wierszu.

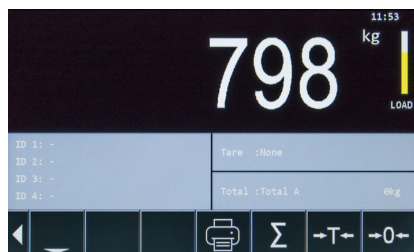


7.5 Pokaż / ukryj przyciski przy uruchomieniu


1. Domyślnie przy uruchomieniu przyciski są zawsze obecne u dołu wyświetlacza. Naciskając przycisk "<", można je ukryć. Ale następnym razem, gdy włączysz wskaźnik, wrócą. Wykonaj następujące czynności, jeśli chcesz zawsze ukrywać przycisk.

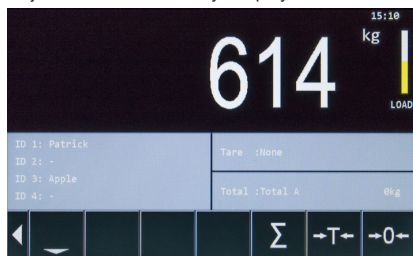


2. Przejdź do menu użytkownika. Wybierz Ustawienia wyświetlacza 'Display settings'.

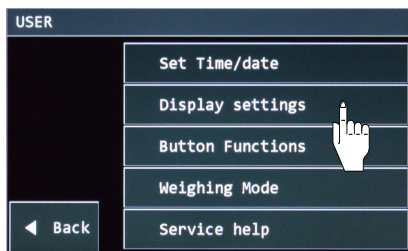

3. Pole wyboru Funkcje klawiszy 'Key Functions' jest zaznaczone, co oznacza, że przyciski są zawsze obecne.

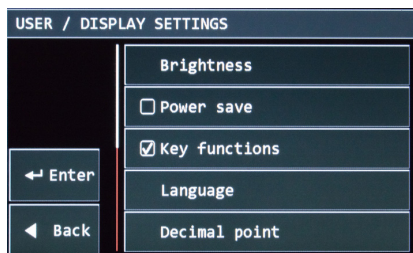

4. Odnazcz to pole, aby ukryć przyciski przy uruchomieniu. Naciśnij "Enter", aby zapisać zmiany.

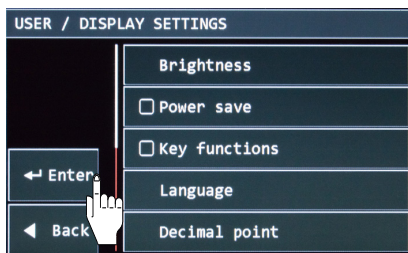

5. Waga będzie wyświetlana większymi cyframi bez przycisków aktywnych. Jeśli potrzebujesz przycisków, naciśnij ">".



8. RAVAS Indicator App

Aplikacja RAVAS Indicator została zaprojektowana do efektywnego zbierania danych z systemów ważących RAVAS. Niezależnie od tego, czy jest używana jako samodzielne rozwiązanie, czy zintegrowana z oprogramowaniem RAVAS RDC, aplikacja Indicator oferuje elastyczną integrację dostosowaną do Twoich potrzeb operacyjnych. Usprawniając procesy ważenia i etykietowania, pomaga zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów, zwiększając ogólną produktywność.



Wersja standardowa:

► Mobilne zbieranie danych

Przechwytuj i przechowuj wszystkie dane dotyczące ważenia bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, aby ułatwić zarządzanie w podróży.

► Kompleksowe rejestrowanie danych

Rejestruj wszystkie dane dotyczące ważenia, w tym datę i godzinę, w celu dokładnego śledzenia i raportowania.

► Bezproblemowy transfer danych

Szybkie wysyłanie danych do komputera za pośrednictwem poczty e-mail przy użyciu łączności bezprzewodowej w celu wydajnej komunikacji.

Pełna wersja:

► Wyświetlanie kodu QR w czasie rzeczywistym

Wyświetlanie danych dotyczących wagi jako kodu QR w celu natychmiastowego dostępu i udostępniania.

► Drukowanie niestandardowych etykiet

Drukuj niestandardowe etykiety z dodanymi polami i tekstem w celu ulepszonych opcji etykietowania.

Standardową wersję aplikacji RAVAS Indicator App z ograniczoną funkcjonalnością można pobrać bezpłatnie z Google Play.

Pełna wersja jest dostępna w RAVAS na okres 1 roku lub 5 lat licencji.

