



MANUEL D'UTILISATION RAVAS RCS Hy-Q-52



Rev. 20250331
Les fautes de frappe, les erreurs et les modifications de modèle réservés.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE RÉFÉRENCE

Si vous avez des questions concernant la durée et les modalités de la garantie, veuillez contacter votre fournisseur. Nous aimerions également vous référer à nos conditions générales de ventes et de livraisons, qui sont disponibles sur demande.

Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage ou préjudice causé par le non-respect de ces instructions, ou d'une utilisation négligente ou de l'assemblage, même si cela n'est pas expressément indiqué dans ce manuel.

Compte tenu de notre politique d'amélioration continue, il est possible que les détails du produit peuvent différer de ceux décrits dans ce manuel. Pour cette raison, ces instructions ne doivent être traitées comme des lignes directrices pour l'installation du produit concerné. Ce manuel a été compilé avec toute la diligence requise, mais le fabricant ne peut être tenu pour responsable des erreurs ou des conséquences de celle-ci. Tous droits sont réservés et aucune partie de ce manuel ne peut être reproduit d'aucune manière.

Nous vous informons que ce produit RAVAS est 100 % recyclable si ces pièces sont débarrassées comme déchets en respectant la procédure.

Vous pouvez trouver plus d'information sur notre site Web: www.ravas.com



Table des matières

1. Introduction	4
2. Avertissements et mesures de sécurité	4
3. Utilisation de RAVAS RCS Hy-Q-52	5
3.1 Utilisation (pesage précis)	5
3.2 Fonctions d'indicateur	6
3.3 Fonctions d'affichage	6
3.4 Démarrage: vérifiez zéro en premier	7
3.4.1 Vérifiez zéro	7
3.4.2 Régler a zéro: Manuellement on	9
3.5 Effectuer une pesée	9
3.6 Messages d'erreur	10
3.7 Charge indication barre	12
4. Poids net / tare / brut	13
4.1 Pesage net: tare automatique	13
4.2 Pesage net: tare manuelle (PT)	14
4.3 Pesage net: Réinitialiser tare	16
5. Saisie d'identification	17
5.1 Activer et modifier le code d'identification	17
6. Ajouter, Imprimer, effacer la mémoire et envoyer data	19
6.1 Ajouter du poids à sous-total	19
6.2 Changer la mémoire totale active	19
6.3 Imprimer des poids uniques	20
6.4 Envoyer par Wifi	20
6.5 Éditer, effacer et imprimer des registres totaux	21
6.6 Stockage de données sur clé USB	23
6.7 Mémoire Alibi	24
7. Paramètres d'utilisation	26
7.1 Modification de la date et l'heure	26
7.2 Modification le mode de précision	27
7.3 Changer la langue d'opération	28
7.4 Fonctions des boutons	29
7.5 Changer les fonctions et les positions des boutons	30
7.5.1 Changer la fonction du bouton	30
7.5.2 Changer la position du bouton	31
7.6 Afficher/masquer les boutons au démarrage	32
8. RAVAS Indicator App	33

1. Introduction




Ce manuel décrit l'utilisation de **RAVAS RCS Hy-Q-52**. Lisez ce manuel soigneusement. L'installateur doit être au courant du contenu de ce manuel. Suivez le contenu du manuel avec précision. Faites toujours les choses dans l'ordre indiqué. Ce manuel devrait être gardé dans un lieu sécurisé et sec. Dans le cas où ce manuel est détérioré ou perdu, l'utilisateur peut en demander une nouvelle copie.

2. Avertissements & mesures de sécurité

Quand vous utilisez le **RAVAS RCS Hy-Q-52**, observez soigneusement les instructions et directives contenues dans ce manuel. Exécutez toujours chaque étape dans l'ordre. Si l'une des instructions n'est pas claire, contactez RAVAS.



- Tous les règlements de sécurité qui s'appliquent au chariot demeurent valides et inchangés;
- Aucun pesage n'est autorisé si une personne ou un objet est à proximité ou aux alentours de la charge;
- RAVAS n'est pas responsable de toute atteinte physique à l'opérateur en raison de la présence de l'indicateur dans la cabine;
- Toutes les modifications faites sur le chariot doivent être approuvées par un écrit du fournisseur, avant que n'importe quel travail soit accompli;
- Il est de la seule responsabilité de l'acheteur de former ses propres employés à l'utilisation et l'entretien de cet équipement;
- N'utilisez pas cet appareil à moins d'avoir été complètement informé de ses possibilités;
- Vérifiez l'exactitude du système de façon régulière pour empêcher les lectures défectueuses;
- Seul un personnel qualifié et autorisé peut entretenir le système;
- Suivez toujours les instructions d'utilisation, d'entretien et de réparation du chariot et demandez au fournisseur quand il y a un doute;
- RAVAS n'est pas responsable des erreurs qui se produisent en raison de pesages incorrects ou de systèmes imprécis.

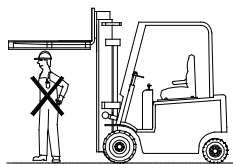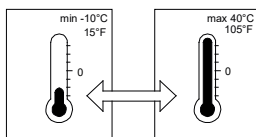

Si vous avez d'autres questions après la lecture de ce manuel, s'il vous plaît contacter nous à:

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Les Pays-Bas
Modifications réservées.


Téléphone: +31 (0)418-515220
l'Internet: www.ravas.com
E-mail: info@ravas.com

3. Utilisation de RAVAS RCS Hy-Q-52


3.1 Utilisation (pesage précis)

Pour obtenir des lectures de poids précises toujours faire attention à ce qui suit!



OK

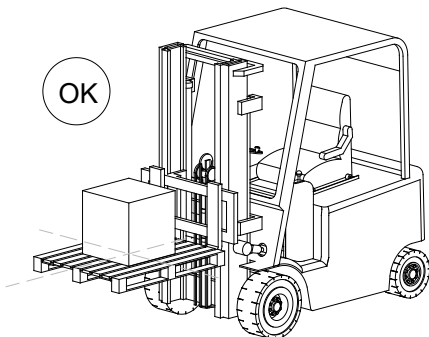

X

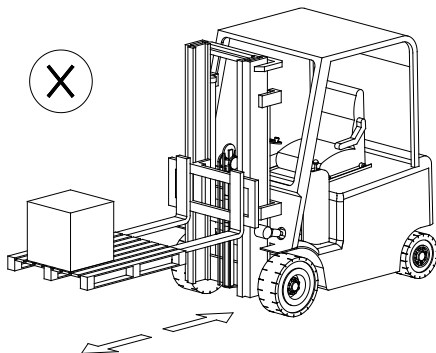

X

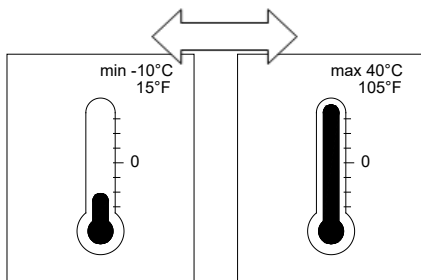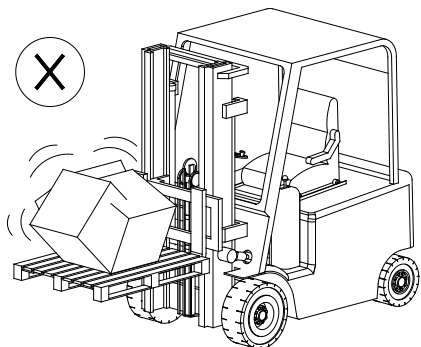

3.2 Fonctions clés de fonctionnement de l'indicateur



3.3 Fonctions d'affichage


kg	L'affichage indique le poids en kilogrammes
lb	L'affichage indique le poids en livres
NET	L'affichage indique le poids net
TARE	L'affichage indique le poids de la tare
M	L'affichage montre la mémoire de sous-total active
Too fast	Déplacer les fourches plus lentement
Too slow	Déplacer les fourches plus rapidement
Try constant speed	Faire fonctionner les fourches à une vitesse plus constante
Zero out of range	Assurez-vous que le camion est déchargé tout en fixant un nouveau zéro
Out of level	Assurez-vous que le mât est vertical
Mauvais étalonnage	Aucun étalonnage n'a été effectué

3.4 3.4 Démarrage: vérifiez zéro en premier


Après le démarrage de l'indicateur et avant la première utilisation de la journée, il vaut mieux vérifier le point zéro. Parce que le système corrige automatiquement à zéro pendant la journée, à la fin de la journée le système pèse correcte avec l'huile chaude / pièces / capteur. Lorsque le camion démarre le lendemain, l'huile est refroidie et il peut avoir des erreurs que le système peut corriger. Par conséquent, vous devez vérifier le zéro lors d'un démarrage à froid.

3.4.1 Vérifier le zéro


1. Écran après avoir allumé l'indicateur.

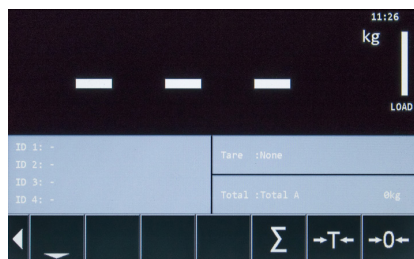


2. Baisser les fourches s'elle ne sont pas au sol.

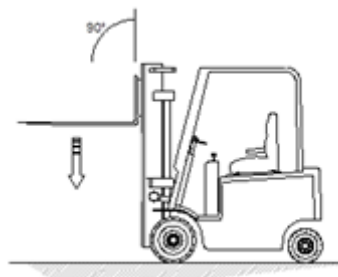

3. La flèche jaune vous guide dans l'exploitation du chariot pour remplir un pesage correct.

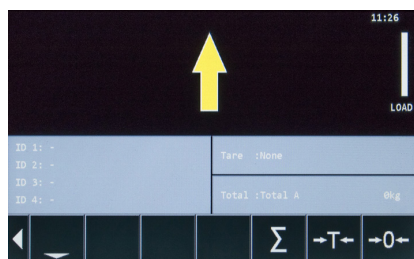

4. Levez les fourches vides avec une vitesse constante jusqu'à les flèches jaunes sur le mât indiquent to lower the forks.

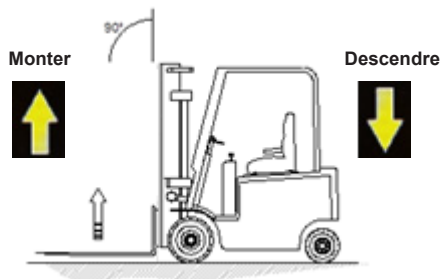

5. Après avoir passer la mesure de trajectoire l'indicateur va noter la vitesse moyenne des fourches si c'était incorrecte.

La vitesse devrait être entre 10 et 35 cm/s.


Pour les messages d'erreur, voir:
3.6 Messages d'erreur.



6. Baisser les fourches à vitesse constante jusqu'à que les fourches dans l'écran sont dans leur position la plus basse.



7. L'indicateur affiche le poids après avoir terminé votre vérification du zéro.

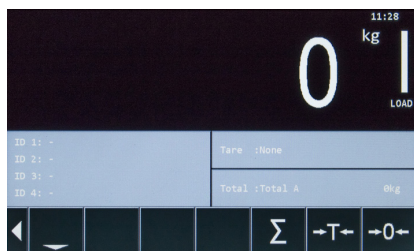


8. Si le poids est rouge, le pesage n'était pas correct. Si l'indicateur n'affiche pas zéro, un nouveau zéro doit être réglé manuellement. Voir: 3.4.2




3.4.2 Mettre a zero: manuellement

Si le zéro est désactivé, suivez ces étapes.

1. Appuyez sur la touche →0←.

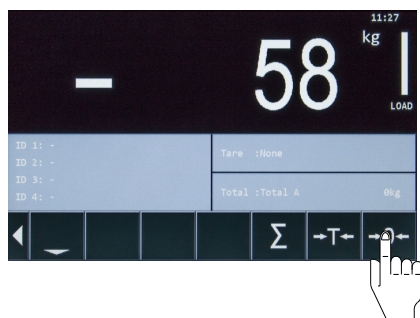


2. Répéter etape: 3-8 of 3.4.1.

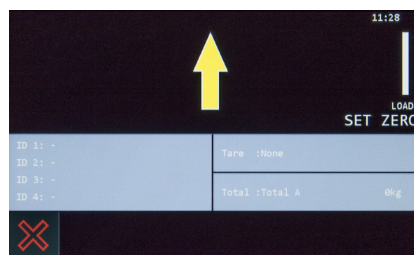


3.5 Effectuer un pesage

1. Le pesage peut être lancé à tout moment en mode de pesage. Dès que vous soulevez le poids et passer à la première sonde l'indicateur commence à mesurer.
2. Pour effectuer un cycle de pesée, saisissez la charge et soulevez-la à vitesse constante tant que la flèche jaune continue de clignoter vers le haut. Si la flèche tourne dans le sens opposé, abaissez les fourches jusqu'à ce que le poids apparaisse à l'écran. Pour une explication détaillée, voir: 3.4.1 étape 3-6.

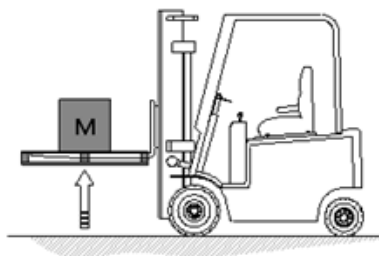

3. Si la flèche tourne dans le sens opposé, baisser les fourches à vitesse constante jusqu'à ce que le poids apparaisse à l'écran.

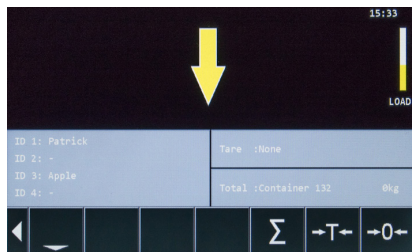

4. Si la pesée a été effectuée correctement, elle apparaît à l'écran sans aucun message. Pour les messages d'erreur, voir: 3.6 Messages d'erreur.




3.6 Messages d'erreur

Chaque fois qu'un poids n'a pas été correctement effectuée, le poids devient rouge et avec un court message l'erreur est affichée.


1. Erreur: **Trop lent**

Déplacer les fourches plus rapidement pendant la pesée trajectoire.

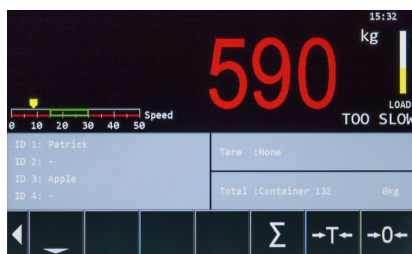


2. Erreur: **Trop rapide**

Déplacer les fourches plus lentement pendant la pesée trajectoire.

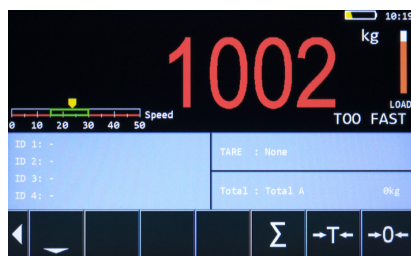


3. Erreur: **Essayez vitesse constante**

Essayez de déplacer les fourches avec une vitesse constante pendant la pesée trajectoire.

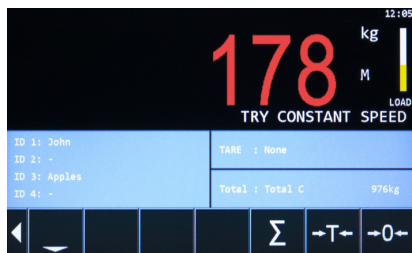


4. Erreur: **Rupture de niveau**

- Le commutateur de niveau est facultatif: Assurez-vous que le mât est debout verticale.

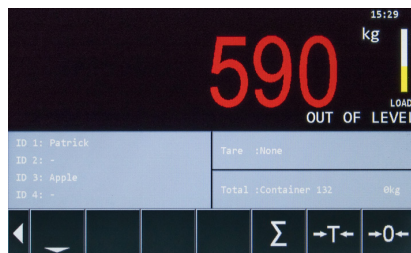


5. Correct: **Position du mât**

Mât est vertical dans les 2° vers l'avant et vers l'arrière basculant.

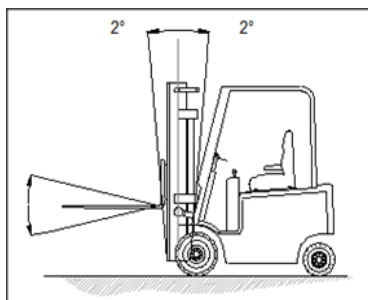


6. Erreur: **Rupture de niveau**

Incliné de plus de 2° vers l'avant.

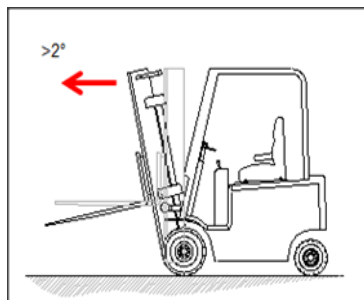


7. Erreur: **Hors de portée du zéro**

Le décalage d'origine est trop élevé pour effectuer une correction du zéro. Vérifiez si les fourches sont vides.

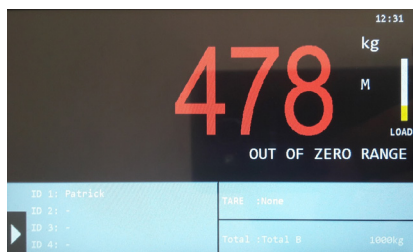


8. **Surcharge**

Le camion a été surchargé conformément à son diagramme de charge.

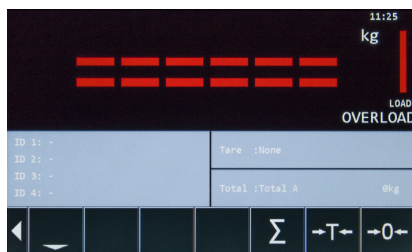

9. Mauvais étalonnage.

Il n'y a pas d'étalonnage enregistré.

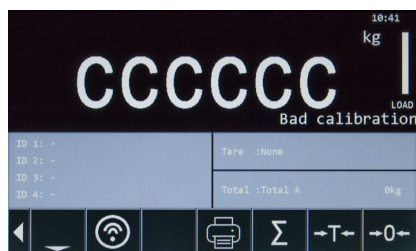

3.7 Barre de l'indicateur de charge

Cette barre montre la charge réelle, sur la base de la pression d'huile réelle.



Vous ne devez pas effectuer une pesée pour cette lecture; il est une indication constante de la situation de charge.


Vert = sécurité

Jaune = approchant la capacité max du camion


Rouge = surcharge

Attention!


Ce bar est seulement une indication de la charge.

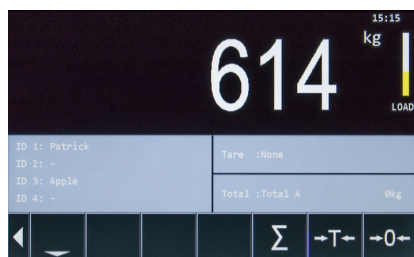

Cela indique un chargement sécurisé

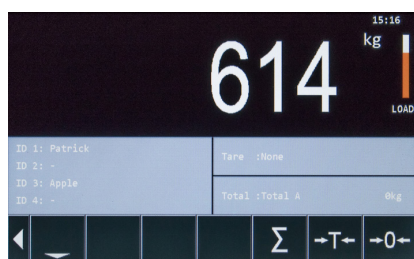


Cela indique une surcharge approchant

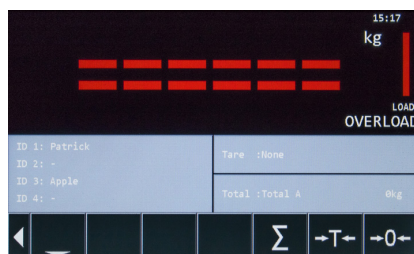

Cela indique une surcharge.


4. Poids net / tare / brut

EXPLANATION: $Net(1) + Tare(2) = Brut(3)$

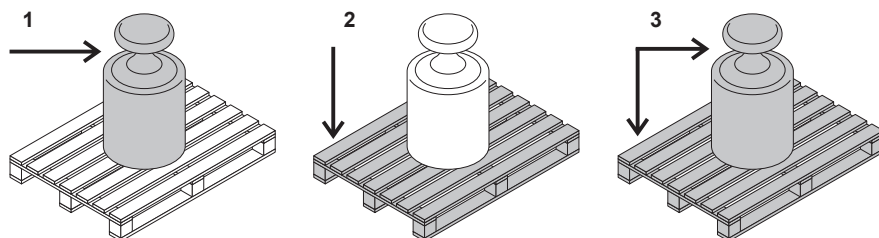


4.1 Pesage net: tare automatique

1. Appuyer sur la touche $\rightarrow T \leftarrow$.

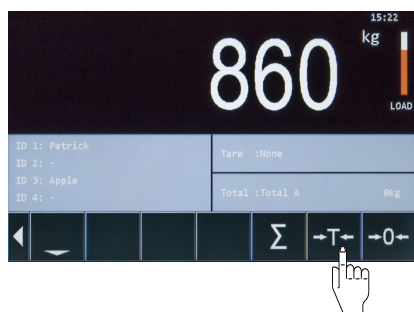

2. Prenez le poids de la tare et effectuer un cycle de pesée.
Voir: **3.5 Effectuer une pesée.**

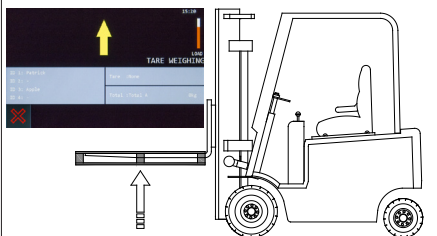

3. L'indicateur est mis à zéro.


Le signe "NET" montre que le poids de la tare est activée.

'Tare:860kg' indique le poids de la tare.



4. Le système est maintenant prêt à effectuer une pesée.

Prenez la charge et de faire la pesée.
Voir: **3.5 Effectuer une pesée.**

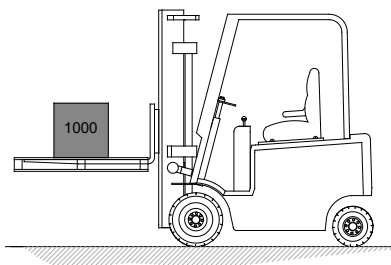

5. L'écran affiche la valeur nette de la charge pesée.
Important! Pour réinitialiser la tare voir:
 4.3 Réinitialiser tare.



4.2 Pesage net: tare manuelle (PT)


1. Appuyer sur le TARE field




2. Un écran pop-up apparaît. Sélectionner le champ Preset Tare.




3. Si la tare prédéfinie que vous sélectionnez est vide, vous devez entrer la valeur de la tare. Confirmer avec 'Enter'.

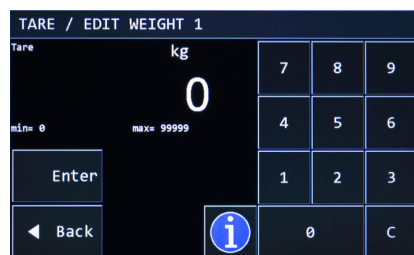


4. Nommez votre valeur de tare prédéfinie (max. 14 caractères).

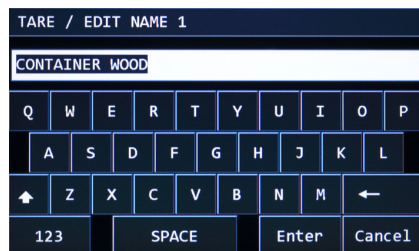


5. Le signe "NET" montre que le poids de la tare est activé. 'Tare: Container wood 240kg' indique le poids de la tare.

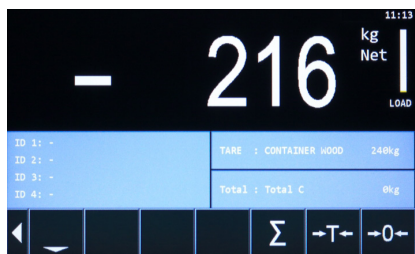

6. Effectuer un cycle de pesage
Voir: **3.5 Effectuer un pesage**

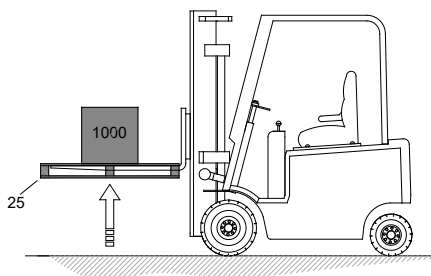

7. L'indicateur affiche le poids net.

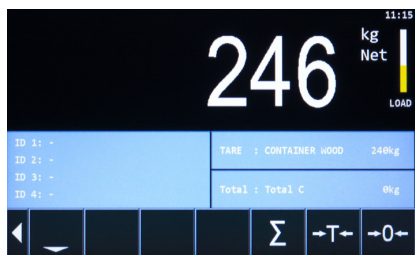


NOTE: Pour réinitialiser la tare voir:
4.3 Réinitialiser tare.


4.3 Poids Net : Réinitialiser la tare (two ways)

4.3.1 option 1


1. Quand un poids de tare est active:
Appuyer →T←.

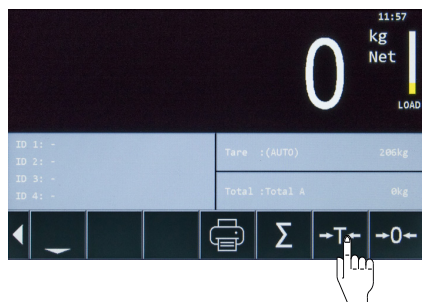

2. Appuyer sur le 'X'.

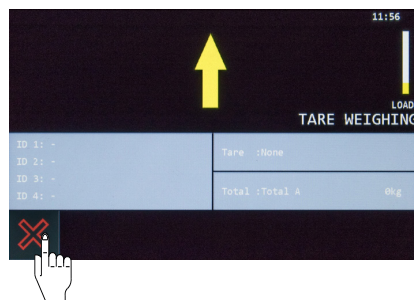


3. L'indicateur revenir au mode de pesage et est prête pour la pesée suivante.
Signe <NET> est parti. Dans le champ tare 'None' est actif.

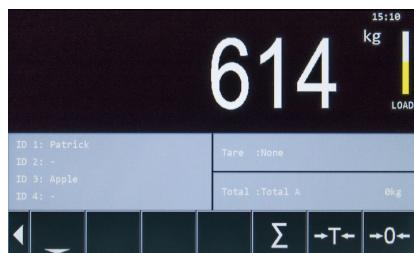

4.3.2 option 2

1. Appuyer sur le bouton preset tare.

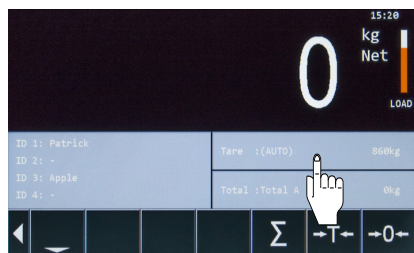

2. Sélectionner > none.




5. Saisie d'identification


5.1 Activer et modifier le code d'identification

Le RAVAS RCS Hy-Q-52 vous permet de saisir jusqu'à 4 codes d'identification qui seront visibles sur l'impression ou utilisés avec la communication de données.

1. Appuyer sur le champ ID.

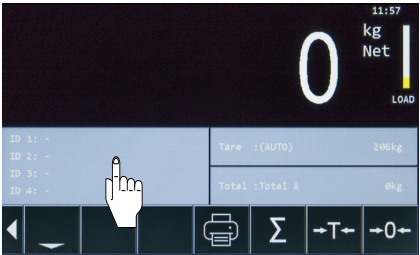

2. Sur le côté gauche du bouton, vous pouvez activer les champs ID (seuls les champs ID actifs seront visibles sur l'impression).

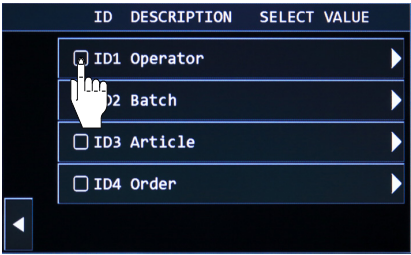


3. Si vous appuyez sur le côté droit du bouton, un Le champ de saisie de l'ID s'ouvre, ce qui vous permet de sélectionner l'un des 10 codes d'identification prédéfinis.

Remarque: ils doivent être nommés en premier sur un nouveau système. Pour changer un nom, appuyez sur le symbole des paramètres.




4. Entrez le code d'identification ou le nom (max. 14 caractères).

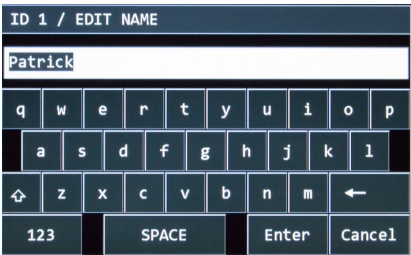

5. Après avoir entré un ou plusieurs codes d'identité, sélectionnez votre ID préféré et appuyez sur le bouton Précédent.



6. Appuyez sur le bouton retour pour revenir à la modalité de pesée.

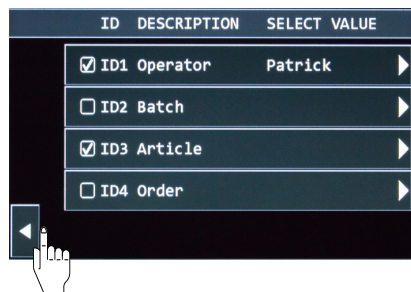

7. Vos codes d'identification actifs apparaîtront maintenant sur l'impression ou lors du transfert de données.




6. Ajouter, Imprimer, effacer la mémoire et & envoyer data


6.1 Ajouter le poids au sous-total

1. Effectuer une pesée.


Appuyer sur la touche $\rightarrow \Sigma \leftarrow$.

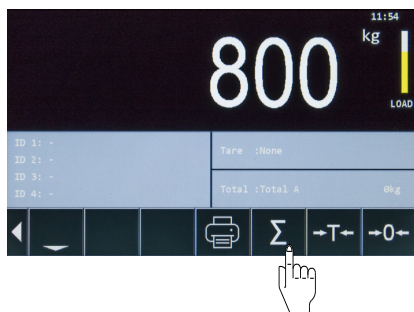

2. Le poids est ajouté.

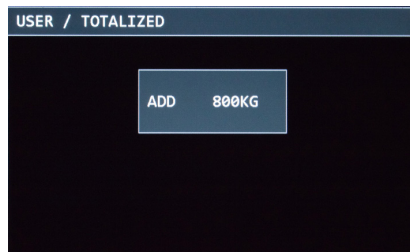


3. Le poids a été ajouté à la mémoire totale sélectionnée.

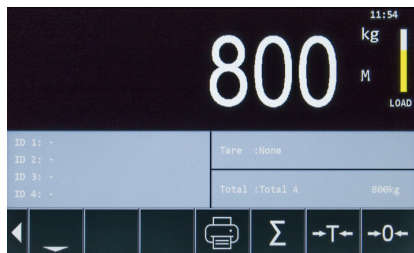

6.2 Changer la mémoire totale active

1. Si vous préférez, vous pouvez sélectionner une mémoire totale, appuyez sur le champ total.

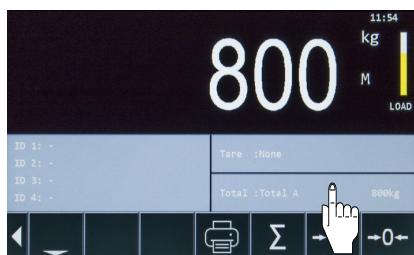


2. Sélectionnez votre mémoire totale préférée.



6.3 Imprimer des poids uniques

1. Effectuer une pesée.

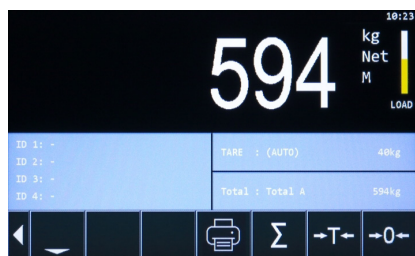


2. Appuyer la touche 'imprimer'.



3. L'indicateur est en train d'imprimer.




4. Le poids est imprimé et l'indicateur est prêt pour la prochaine pesée.

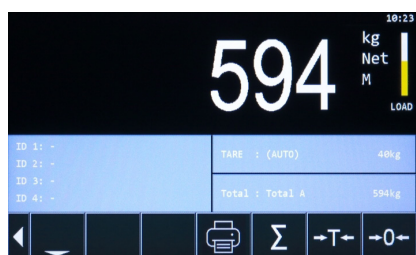

6.4 Envoyer par WiFi


1. D'abord, un nouveau poids doit être affiché. Appuyer la touche WiFi.

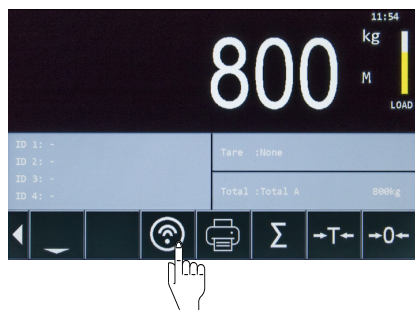

2. L'indicateur envoie.



3. Si cela est affiché, la connexion est perdue. Le poids sera stocké dans la mémoire et envoyé une fois la connexion rétablie.

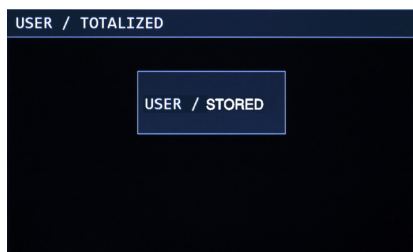

4. Il n'est pas possible d'envoyer le même résultat de poids deux fois.




6.5 Éditer, effacer et imprimer des registres totaux


1. Appuyez sur le champ total.




2. Sélectionnez la mémoire totale que vous souhaitez imprimer ou effacer et appuyez sur le symbole des paramètres.

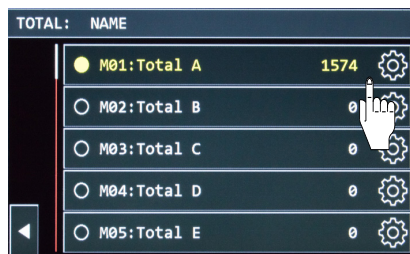


3. Appuyez sur Print Total pour obtenir une impression totale du registre de total sélectionné.

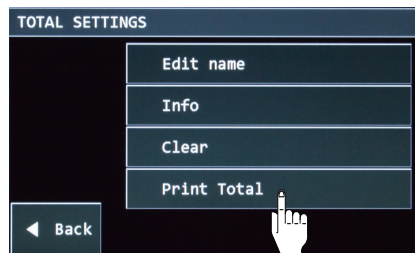

4. L'indicateur imprime votre reçu.

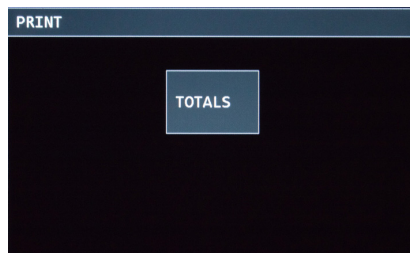


5. Si vous souhaitez réinitialiser la mémoire totale active après l'impression, appuyez sur 'OK'.

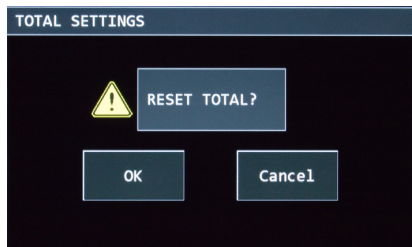


6. Obtenir des informations détaillées sur le registre total sélectionné.


Appuyer sur 'Info'.

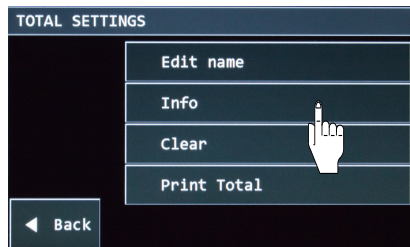

7. Appuyez sur Effacer si vous souhaitez effacer toutes les informations de ce registre total. Ou retournez si vous ne souhaitez pas modifier le registre.

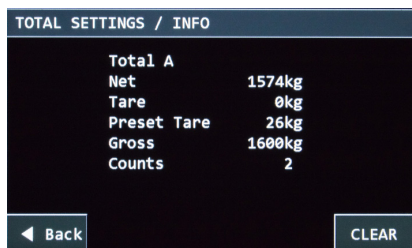

8. Changer le nom du registre de total sélectionné.

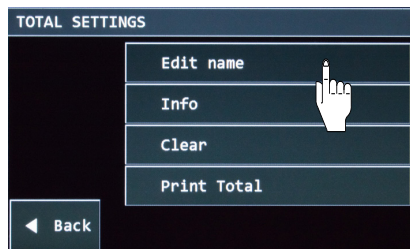

9. Vous pouvez modifier le nom, appuyez sur 'Enter' si vous avez terminé.



6.6 Stockage de données sur clé USB

1



Une fois vos pesées terminées, appuyez sur → Σ ← clé pour sauvegarder toutes les données sur l'indicateur.

2



Après avoir sauvegardé les données de pesée, insérez une clé USB dans l'indicateur.


Remarque: Avant d'insérer la clé, veuillez lire les remarques écrites sous le n°. 3 de ce chapitre!

3

REMARQUES:

- 1) Assurez-vous que la clé est vide ou ne contient pas les informations de pesée précédentes!
- 2) Insérez la clé que lorsque l'indicateur est allumé!
- 3) L'indicateur ne fonctionne qu'avec le format de clé USB FAT32.

4

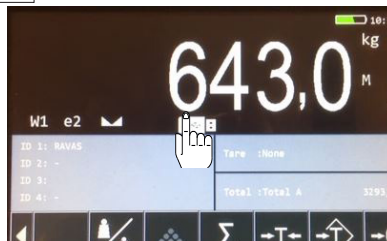

Une fois la connexion établie, une image blanche de la clé USB apparaîtra à l'écran.

5

Le transfert de données commencera automatiquement. Tant que l'image de la clé USB est verte, les données sont en cours de transfert. Une fois l'image redevenue blanche, le transfert est terminé.

Lorsque la clé USB est connectée à votre PC, le fichier de données est affiché.

	2019-2-11	13-2
	RAVAS WLAN connector .NET tool-20161...	12-1
	Ravas5200 USB	12-1
	Storage	6-5-
	WLANConnector	7-4-

6

Le fichier de données comprend, entre autres données, des informations sur :

- l'identifiant de la balance
- date
- temps
- poids brut, net et tare
- codes, alibis et identifiants saisis
- nombre de pièces : ID, poids et nombres

6.7 Mémoire Alibi


L'indicateur 5200 a la possibilité d'une mémoire alibi. L'indicateur stocke chaque pesée dans sa mémoire alibi et lui ajoute un numéro unique.

Les données stockées dans la mémoire alibi sont:

1. Date > c'est la date au format dd/mm\yy (EU).
2. Time > c'est l'heure au format hh:mm.
3. Gross weight > affiche le poids brut. Par exemple: 233.5 kg or 136,5 lb.
4. Net weight > affiche le poids net. Par exemple: 233.5 kg or 136,5 lb.
5. Tare weight > affiche le poids de la tare. Par exemple: 233.5 kg or 136,5 lb.
6. UID Code / Alibi number > Il s'agit d'un numéro à 10 chiffres généré par l'indicateur lui-même.


1

bouton
On/Off

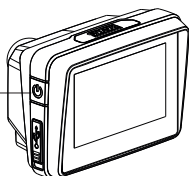


Allumez l'indicateur en appuyant
sur le bouton On / Off.

2

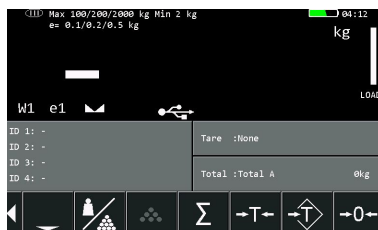

Appuyez sur la flèche vers le
bas 2 fois pour faire défiler les
boutons.

3

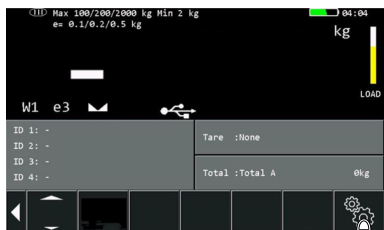

Appuyez sur le symbole des paramètres.




4



Maintenant appuyez sur 'User Menu'.




5

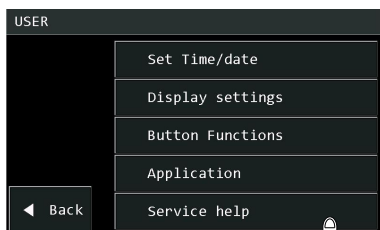

Appuyez 'Service Help'.



6

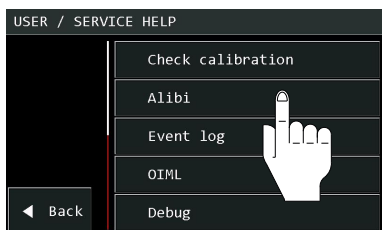

Appuyez 'Alibi'.



7



Le information de la dernière pesée est affichées à l'écran.
En appuyant sur 'Prev', vous passez aux pesées effectuées avant la dernière pesée.


7. Paramètres d'utilisation

7.1 Modification de la date et l'heure

1. Appuyez sur la flèche vers le bas.



2. Appuyez sur la flèche haut / bas.

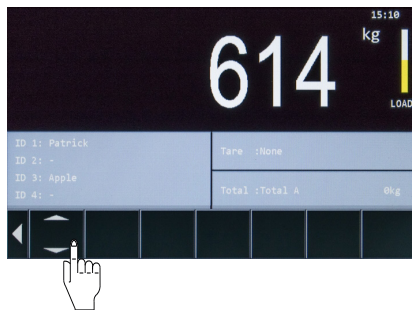


3. Appuyez sur le symbole des paramètres utilisateur.




4. Sélectionner 'User menu'.



5. Sélectionnez le paramètre que vous souhaitez modifier.

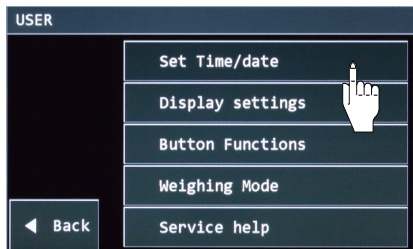

6. Pour cet exemple, nous changeons l'heure.

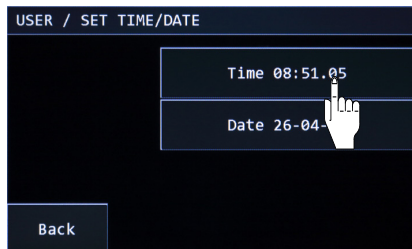


7. Entrez l'heure correcte



8. Placez le curseur sur la valeur suivante en appuyant sur le bouton '.'

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur 'Enter'.

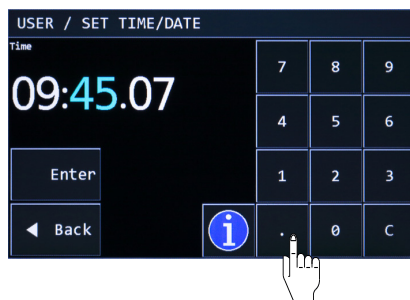


7.2 Modification le mode de précision

Par défaut, le système est réglé sur le mode « Easy ». Cela ouvrira la fenêtre de vitesse de vos mesures et permettra de lever et de descendre plus rapidement.


Si vous devez effectuer de nombreux cycles de pesée et que vous souhaitez raccourcir les opérations de pesée, vous pouvez laisser le mode de pesée sur 'easy'.

Remarque: le système risque d'être légèrement moins précis. Si vous avez besoin d'une plus grande précision, vous pouvez la régler sur 'Accurate'.

1. Sélectionner 'Weighing mode'.

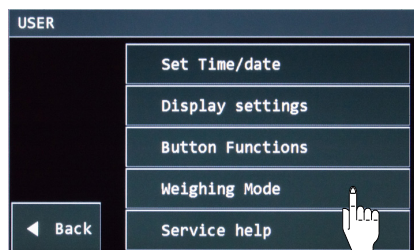


2. Sélectionner 'Accurate' et appuyer 'Enter'.

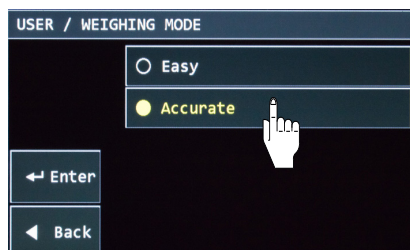


7.3 Changer la langue d'opération


1. Sélectionner 'Display settings'.

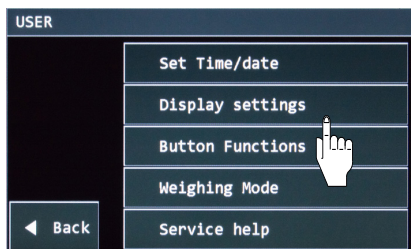

2. Sélectionner 'Language'.

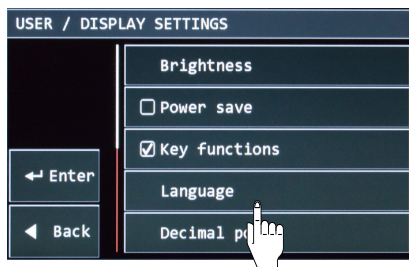

3. Sélectionnez la langue préférée et appuyez sur 'Enter'.

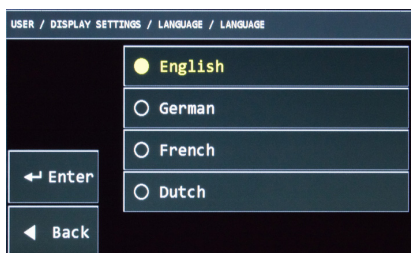

7.4 Fonctions des boutons


L'indicateur 5200 inclut 24 fonctions de touches différentes. Pour certaines touches, tant leur fonction que leur emplacement peuvent être modifiés. Pour la majorité des touches, seul l'emplacement peut être modifié.

	Réinitialisation aux valeurs par défaut Toutes les touches sont réinitialisées aux valeurs par défaut de l'utilisateur.		PT2 Scan uniquement emplacement
	Imprimante fonction et emplacement		Bascule poids/pièce uniquement emplacement
	Envoyer Wi-Fi fonction et emplacement		Poids de référence uniquement emplacement
	Récapitulatif fonction et emplacement		Mode de pesage uniquement emplacement
	Tare uniquement emplacement		Mode de comptage pièces uniquement emplacement
	PTare uniquement emplacement		Sélection de balance uniquement emplacement
	Zéro uniquement emplacement		Unité de bascule uniquement emplacement
	ID1 Scan uniquement emplacement		Point d'étalonnage 1 uniquement emplacement
	ID2 Scan uniquement emplacement		Point d'étalonnage 2 uniquement emplacement
	ID3 Scan uniquement emplacement		Démarrage de dosage uniquement emplacement
	ID4 Scan uniquement emplacement		Arrêt de dosage uniquement emplacement
	PT1 Scan uniquement emplacement		Réinitialisation aux valeurs d'usine Toutes les touches sont réinitialisées aux valeurs d'usine.


7.5 Changer les fonctions et les positions des boutons

7.5.1 Changer la fonction du bouton


1. Allez dans le user menu. Sélectionnez 'Button Functions'.

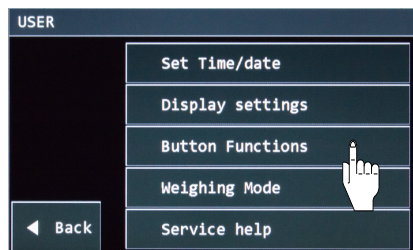


2. Sélectionnez le bouton que vous souhaitez modifier. Pour cet exemple, prenons le bouton 'printer'.

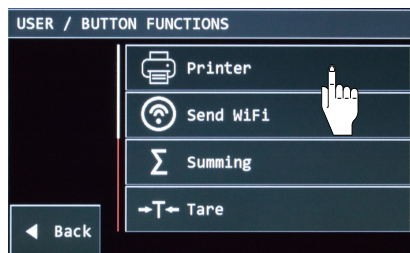


3. Sélectionner 'Function'.

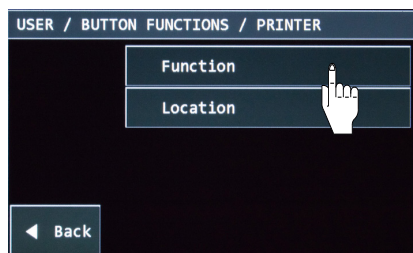

4. Cochez les cases des actions que vous souhaitez réaliser après avoir appuyé sur le bouton 'Printer'.

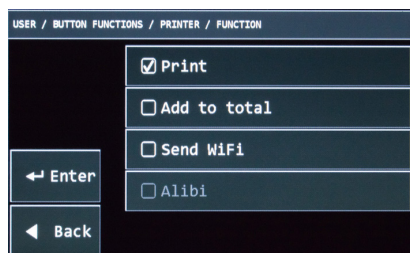


5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur 'Enter'. Les modifications seront enregistrées.

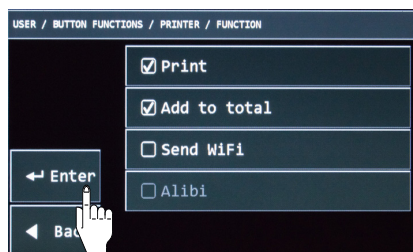


7.5.2 Changer la position du bouton


1. Vous pouvez également modifier l'emplacement des boutons. Pour masquer les boutons non utilisés et obtenir un meilleur emplacement des boutons fréquemment utilisés.

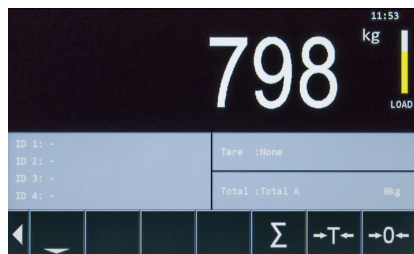


2. Aller aux fonctions des boutons dans le menu utilisateur. Sélectionnez le bouton que vous souhaitez déplacer. Bouton d'imprimante pour cet exemple.

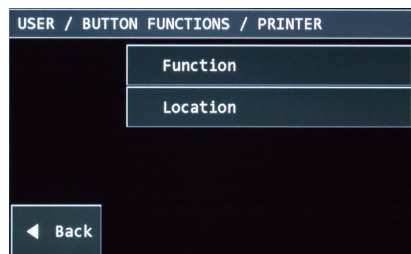


3. Si un bouton n'est pas utilisé, car dans cet exemple, l'imprimante est installée après la livraison. L'emplacement par défaut est None.

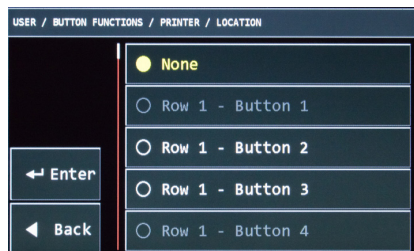

4. Sélectionnez la rangée et la position du bouton sur lesquelles le bouton de l'imprimante doit être situé. Enregistrez les modifications en appuyant sur 'Enter'.

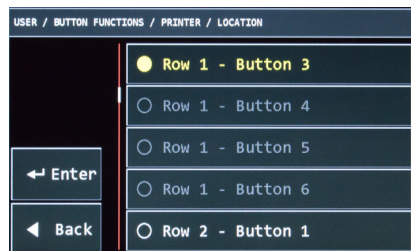

5. Le bouton de l'imprimante est maintenant présent sur la rangée de boutons 1.

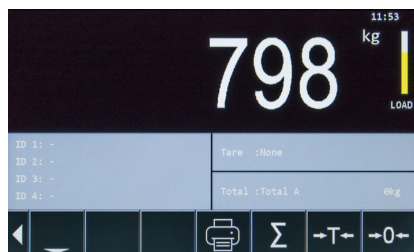


7.6 Afficher / masquer les boutons au démarrage


1. Par défaut au démarrage, les boutons sont toujours présents en bas de l'écran. En appuyant sur la touche '<', ils peuvent être masqués. Mais la prochaine fois que vous allumez l'indicateur, ils sont de retour. Suivez les étapes suivantes si vous souhaitez toujours masquer les boutons.




2. Allez dans le menu utilisateur. Sélectionner 'Display settings'.

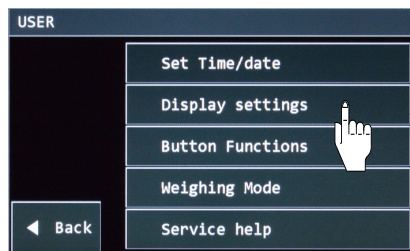

3. La case à cocher pour 'Key Functions' est cochée, ce qui signifie que les boutons sont toujours présents.

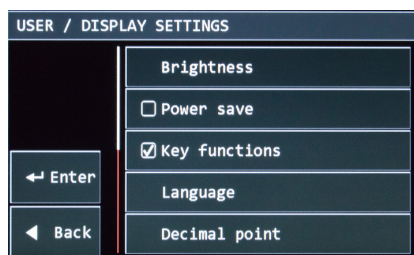

4. Décochez la case pour masquer les boutons au démarrage. Appuyez sur 'Enter' pour enregistrer les modifications.

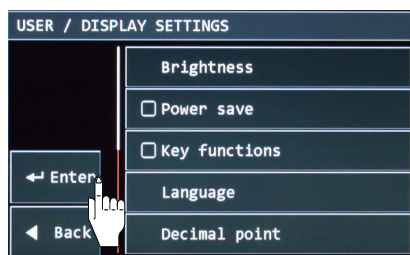

5. Le poids sera affiché plus grand sans les boutons actifs. Si vous avez besoin des boutons, appuyez sur '>'.



8. RAVAS Indicator App

L'application RAVAS Indicateur est conçue pour une collecte efficace des données des systèmes de pesage RAVAS. Qu'elle soit utilisée comme solution autonome ou intégrée au logiciel RAVAS RDC, l'application Indicateur offre une intégration flexible pour répondre à vos besoins opérationnels. En rationalisant les processus de pesage et d'étiquetage, elle vous aide à gagner du temps et à réduire les erreurs, augmentant ainsi la productivité globale.



Version standard :

► Collecte de données mobile

Capturez et stockez toutes les données de pesage directement sur votre appareil mobile pour une gestion facile en déplacement.

► Enregistrement complet des données

Enregistrez toutes les données de pesage, y compris la date et l'heure, pour un suivi et des rapports précis.

► Transfert de données transparent

Envoyez rapidement des données à un PC par e-mail à l'aide d'une connectivité sans fil pour une communication efficace.

Version complète :

► Affichage du code QR en temps réel

Affichez les données de poids sous forme de code QR pour un accès et un partage instantanés.

► Impression d'étiquettes personnalisées

Imprimez des étiquettes personnalisées avec des champs et du texte ajoutés pour des options d'étiquetage améliorées.

La version standard de l'application RAVAS Indicateur avec des fonctionnalités limitées peut être téléchargée gratuitement sur Google Play.

La version complète est disponible via RAVAS pour une période de licence de 1 an ou de 5 ans.

