

RAVAS

MANUALE D'USO RAVAS RCS Hy-Q-52



Rev. 20250331
Refusi, errori e modifiche di modello riservati.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI COME RIFERIMENTO FUTURO

In caso di domande riguardanti la durata e le condizioni di garanzia contattare il fornitore. Vi rimandiamo anche alle nostre Condizioni generali di vendita e fornitura, che sono disponibili su richiesta.

Il costruttore non è responsabile dei danni e/o infortuni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni presenti in questo manuale (o dalle errate procedure di smontaggio, a meno che non sia espressamente descritto nel manuale).

In linea con una politica di continuo miglioramento della qualità dei prodotti, è possibile che alcuni dati del prodotto in questione possano essere differenti da quelli descritti nel manuale. Per questo motivo trattare queste istruzioni come una semplice guida nell'utilizzo del prodotto. Nonostante il manuale sia stato redatto con accuratezza, il costruttore non può essere ritenuto responsabile per possibili errori in esso presenti e per le eventuali conseguenze derivanti dagli stessi. Tutti i diritti sono riservati e nessuna sezione di questo manuale può essere riprodotta in qualsiasi forma essa sia.

Vogliamo sottolineare che questo prodotto RAVAS è 100% riciclabile se le parti vengono separate dai rifiuti in modo corretto. Più dettagli si trovano sul nostro sito www.ravas.com



Indice

1. Introduzione	4
2. Avvisi & Misure di sicurezza	4
3. Uso dell'RAVAS RCS Hy-Q-52	5
3.1 Uso (pesatura accurata)	5
3.2 Funzioni dell'indicatore	6
3.3 Funzioni del display	6
3.4 Accensione: prima controllare lo zero	7
3.4.1 Controllo dello zero	7
3.4.2 Impostazione dello zero: manuale	9
3.5 Eseguire una pesatura	9
3.6 Messaggi di errore	10
3.7 Barra di indicazione del carico	12
4. Peso netto/lordo/tara	13
4.1 Peso netto: tara automatica	13
4.2 Peso netto: tara manuale (PT)	14
4.3 Peso netto: reimpostare la tara	16
5. Inserimento codici ID	17
5.1 Attivare e modificare un codice ID	17
6. Aggiungere, stampare & cancellare la memoria	19
6.1 Aggiungere un peso al sub-totale	19
6.2 Cambiare la memoria totale attiva	19
6.3 Stampare pesi singoli	20
6.4 Inviare Wifi	20
6.5 Modificare, cancellare e stampare i registri totali	21
6.6 Archiviazione dati su chiavetta USB	23
6.7 Memoria Alibi	24
7. Impostazioni utente	26
7.1 Modificare ora e data	26
7.2 Modificare la modalità accurata	27
7.3 Modificare la lingua operativa	28
7.4 Modificare la lingua operativa	29
7.5 Modificare funzioni e posizioni dei pulsanti	30
7.5.1 Modificare le funzioni dei pulsanti	30
7.5.2 Modificare le posizioni dei pulsanti	31
7.6 Mostrare/nascondere i pulsanti all'avvio	32
8. RAVAS Indicator App	33

1. Introduzione

Questo manuale descrive l'installazione e l'uso dell'RAVAS RCS Hy-Q-52. Si prega di leggerlo quindi con molta attenzione. L'installatore deve conoscere il contenuto di questo manuale. Attenersi alle istruzioni e seguirle nella giusta sequenza. Archiviare il manuale in un posto sicuro ed asciutto.




In caso di smarrimento o di danneggiamento del manuale, rivolgersi alla RAVAS per ottenerne una copia.

2. Avvisi & Misure di sicurezza

Attenersi alle istruzioni e alle indicazioni di questo manuale durante l'utilizzo delle RAVAS RCS HY-Q-52, Seguire ogni passo nella sequenza indicata. Qualora qualcosa non fosse chiara, non esitare a contattare RAVAS.



- Tutte le norme di sicurezza applicabili ad un carrello elevatore rimangono valide ed invariate;
- Non pesare qualora persone oppure oggetti dovessero trovarsi nelle vicinanze del carrello; attorno, sotto o vicino al carico;
- RAVAS non è responsabile per lesioni dovute al contatto dell'operatore con l'indicatore presente in cabina;
- Qualsiasi tipo di modifica che si voglia apportare al sistema dovrà essere approvata in anticipo per iscritto dal fornitore;
- L'acquirente è responsabile di organizzare training ai propri dipendenti facilitandoli nell'utilizzo del prodotto, con conseguente responsabilità nella manutenzione dello stesso;
- Non utilizzare il sistema prima di aver compreso le sue possibilità;
- Controllare regolarmente la precisione della bilancia per evitare errori nella lettura del peso;
- Solo personale autorizzato è tenuto ad effettuare assistenza sul sistema;
- Seguire sempre le istruzioni di utilizzo, manutenzione e riparazione. In caso di dubbi rivolgersi al fornitore;
- RAVAS non è responsabile per gli errori introdotti da un uso non corretto del sistema.

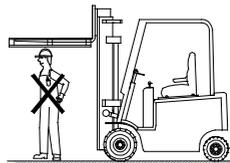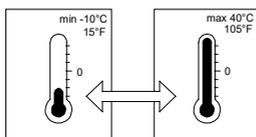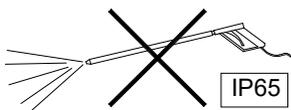

In caso di domande riguardo al contenuto di questo manuale, contattare la RAVAS:

RAVAS Europe B.V.
Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Paesi Bassi
Modifiche riservate.


Telefono: +31 (0)418-515220
Internet: www.ravas.com
E-mail: info@ravas.com

3. Uso dell'RAVAS RCS Hy-Q-52


3.1 Use (pesatura accurata)

Per ottenere delle letture di peso accurate fare attenzione a quanto segue!



OK

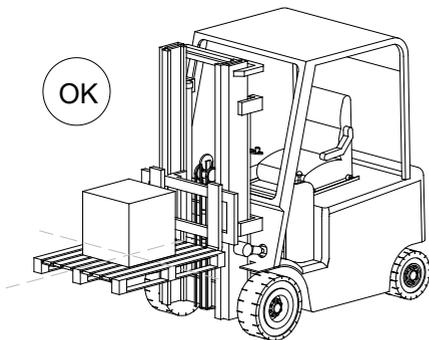


X

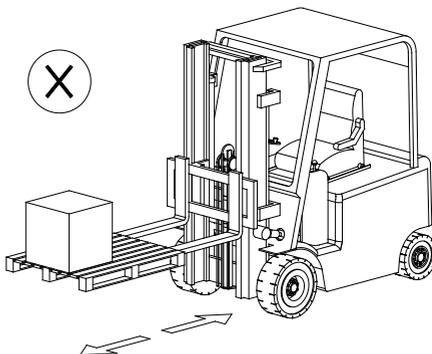

X

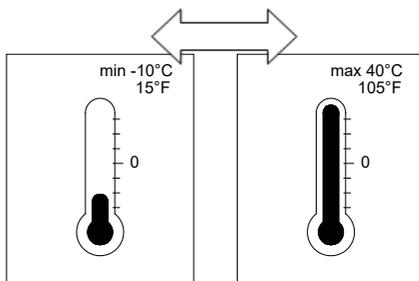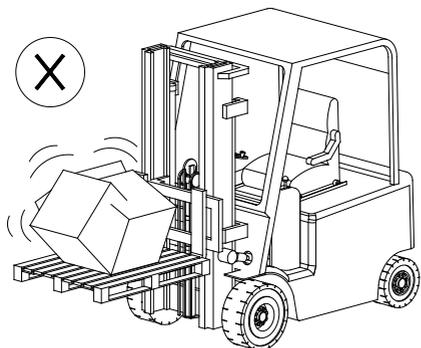

3.2 Funzioni dell'indicatore

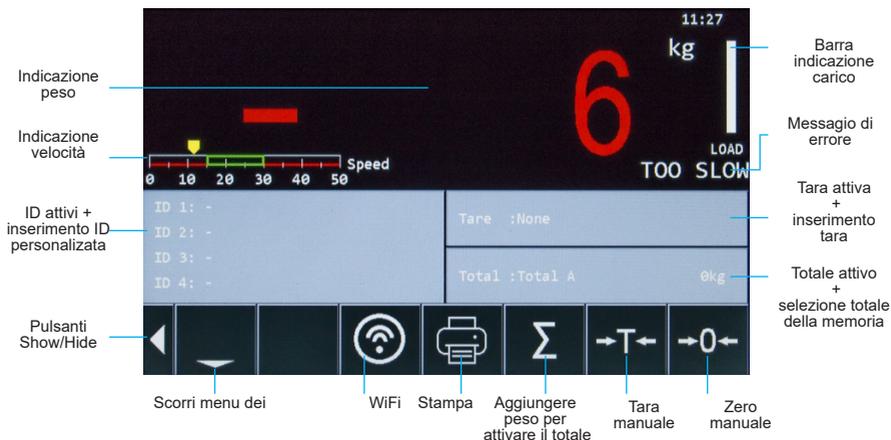

3.3 Funzioni del display

kg	Peso mostrato è in chilogrammi
lb	Peso mostrato è in libbre
NET	Il display mostra il peso netto
TARE	Il display mostra la tara
M	Il display mostra la memoria di sub-totali attiva
Too fast	Muovere le forche più piano
Too slow	Muovere le forche più velocemente
Try constant speed	Azionare le forche con una velocità più costante
Zero out of range	Assicurarsi che il carrello sia scarico quando si imposta un nuovo zero
Out of level	Assicurarsi che il montante sia in verticale
Bad calibration	Non è stata salvata nessuna calibrazione

3.4 Accensione: prima controllare lo zero

Dopo l'accensione dell'indicatore e prima del primo utilizzo del giorno, è meglio controllare il punto zero. Poiché il sistema corregge automaticamente lo zero durante la giornata, quindi il sistema peserà correttamente con olio/parti/sensore caldi.


Quando il carrello viene avviato il giorno successivo, l'olio si è raffreddato e possono verificarsi errori di pesatura maggiori di quelli che il sistema può correggere automaticamente. Pertanto è necessario controllare lo zero all'avvio a freddo.

3.4.1 Controllare lo zero

1. Schermo all'accensione.




2. Abbassare le forche, se non sono a terra.

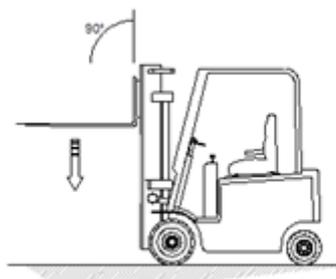

3. La freccia gialla vi guida nell'operare il carrello per completare una corretta pesatura.



4. Sollevare le forche vuote con una velocità costante fino a quando la freccia gialla lampeggiante sul display indica di abbassare le forche.

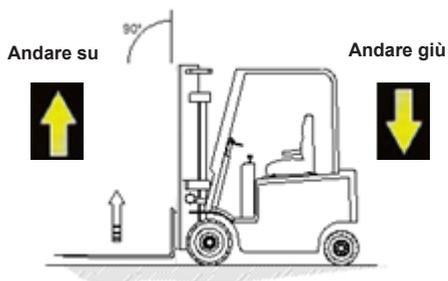

5. Dopo aver passato la traiettoria di misurazione l'indicatore di velocità noterà la velocità media delle forche nel caso questa fosse errata.

La velocità dovrebbe essere compresa tra 10 e 35 cm/s.

Per i messaggi di errore vedere:
3.6 Messaggi di errore



6. Abbassare le forche con velocità costante fino a che le forche sul display siano nella posizione più bassa.



7. L'indicatore mostra il peso dopo aver completato la verifica dello zero.



8. Se il peso è rosso, la pesatura non è corretta. Nel caso in cui l'indicatore non mostra zero, occorre impostare un nuovo zero manualmente. Vedere paragrafo: 3.4.2.




3.4.2 Impostazione dello zero: manuale

Se lo zero è disattivato, attenersi alla seguente procedura.

1. Premere il tasto zero.



2. Ripetere il passaggio: 3-8 di 3.4.1.

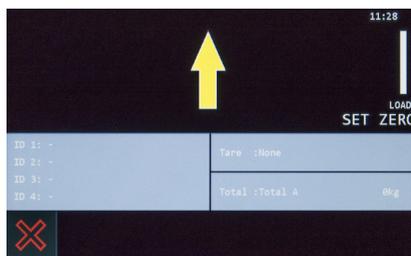


3.5 Eseguire una pesatura

1. Un ciclo di pesatura può essere avviato in qualsiasi momento in modalità di pesatura. Appena si solleva il peso e si passa al primo sensore l'indicatore inizia a misurare.



2. Per eseguire una pesatura, prendere il peso e sollevarlo con velocità costante finché la freccia gialla continua a lampeggiare verso l'alto. Se la freccia gira nella direzione opposta, abbassare le forche fino a quando il peso appare sul display.

Per una spiegazione dettagliata, vedere: 3.4.1 passo 3-6.

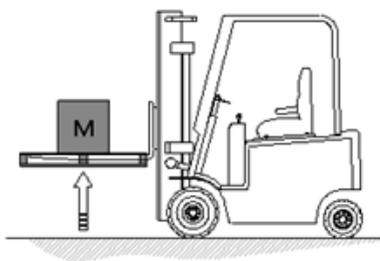

3. Se la freccia si gira nella direzione opposta abbassare le forche con velocità costante fino a che il peso non compaia sul display.



4. Se la pesatura è fatta correttamente non ci sono messaggi di errore. Per i messaggi di errore vedere: 3.6 Messaggi di errore.



3.6 Messaggi di errore

Qualore una pesatura non fosse eseguite correttamente, il peso diventerà rosso e un messaggio indicherà l'errore.

1. Errore: **Too slow**
Muovere più velocemente le forche attraverso la traiettoria di pesatura.



2. Errore: **Too fast**
Muovere più piano le forche attraverso la traiettoria di pesatura



3. Errore: **Try constant speed**
Cercare di muovere le forche con una velocità costante attraverso la traiettoria di pesatura.




4. Errore: **Out of level**
- L'interruttore di livello è facoltativo:
assicurarsi che il montante stia in verticale.




5. Corretto: **Mast position**

Il montante è verticale entro i 2° di inclinazione in avanti e all'indietro.

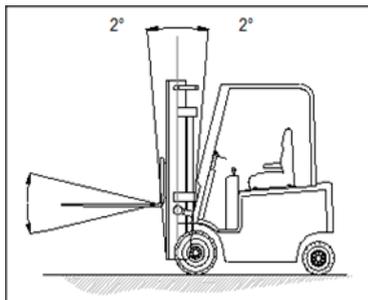


6. Errore: **Out of level**

Inclinato più di 2° in avanti.

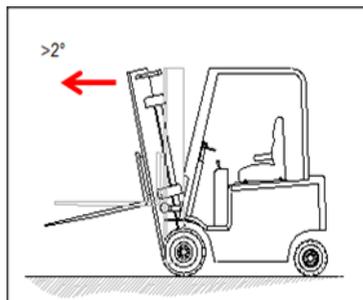

7. Errore: **Out of zero range**

Lo spostamento dello zero è troppo alto per eseguire una correzione dello zero. Controllare che le forche siano scariche.

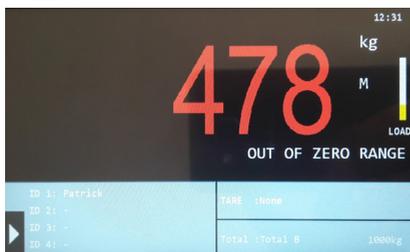

8. **Overload**

Il carrello è stato sovraccaricato secondo il diagramma di carico.



9. **Bad calibration**

Nessuna calibrazione è stata salvata.



3.7 Barra di indicazione del carico

Questa barra mostra l'indicazione del carico reale, in base alla reale pressione dell'olio.



Non c'è bisogno di eseguire una pesatura per avere questa lettura; si tratta di un'indicazione costante della situazione di carico.

Verde = sicuro

Giallo = avvicinamento alla capacità massima del carrello

Rosso = sovraccarico

Avviso!

Questa barra è solo un'indicazione del carico.



Questo indica un carico sicuro.




Questo indica che ci si avvicina ad un sovraccarico.



Questo indica sovraccarico.


4. Peso netto/tara/lordo

SPIEGAZIONE: Netto(1) + Tara(2) = Lordo(3)

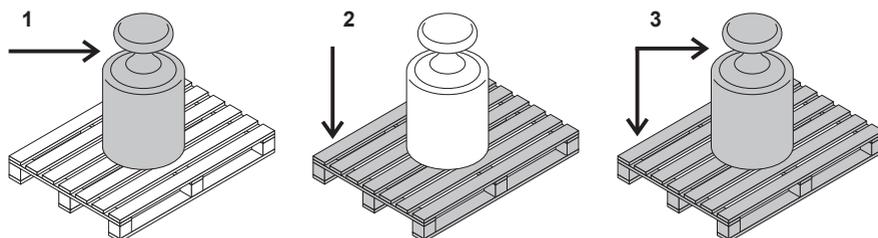


4.1 Pesatura netta: tara automatica

1. Premere il tasto $\rightarrow T \leftarrow$.

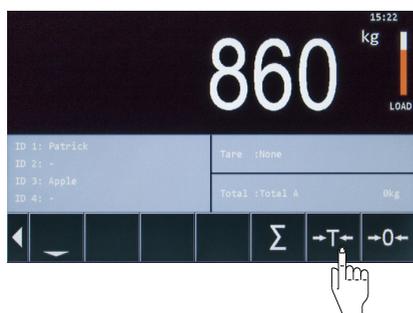

2. Sollevare il peso di tara ed eseguire il ciclo di pesatura. Veder: **3.5 Eseguire una pesatura.**

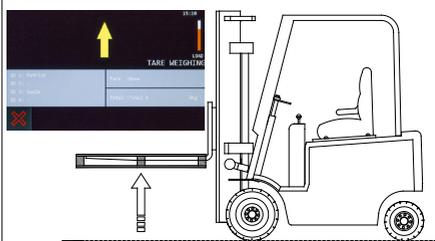

3. L'indicatore è impostato su zero.


Il segno 'NET' mostra che il peso di tara è attivato.

'Tare: 860kg' mostra il peso di tara.



4. Il sistema è adesso per eseguire una pesatura.

Raccogliere il carico ed eseguire la pesatura. Vedere: **3.5 Eseguire una pesatura.**

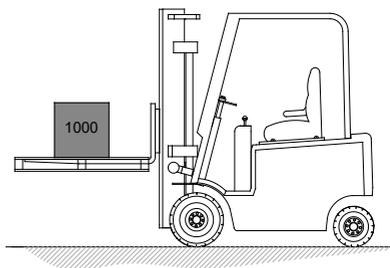

5. Il display mostra il valore netto del carico pesato.

Importante! Per reimpostare la tara vedere:
4.3 Reimpostare la tara.



4.2 Pesatura netta: tara manuale (PT)


1. Premere il campo TARA




2. Viene visualizzata una schermata a comparsa. Selezionare il campo di tara preimpostata desiderato.



3. Se la tara preimpostata selezionata è vuota, è necessario immettere il valore di tara. Conferma con 'Enter'.

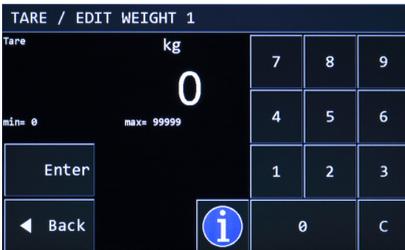

4. Assegnare un nome al valore di tara preimpostato (massimo 14 caratteri).

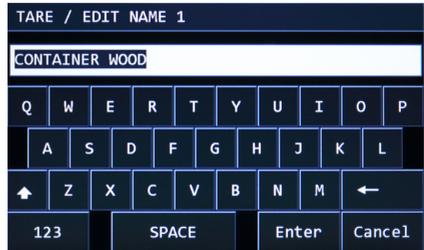


5. Il simbolo 'NET' mostra che il peso di tara è attivato 'Tare: Container wood 240kg' mostra il peso di tara.




6. Eseguire un ciclo di pesatura.

Vedere: **3.5 Eseguire una pesatura.**

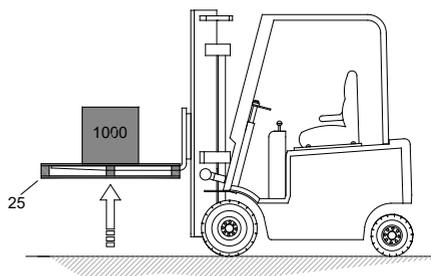

7. L'indicatore ora mostra il peso NETTO.

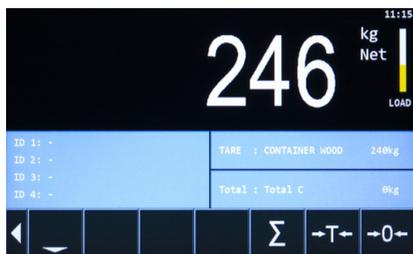


NOTA: Per reimpostare la tara vedere:
4.3 Reimpostare la tara.


4.3 Pesatura netta: Reimpostare la tara (due modi)

4.3.1 opzione 1

1. Quando un peso di tara è attivo premere il →T← tasto.

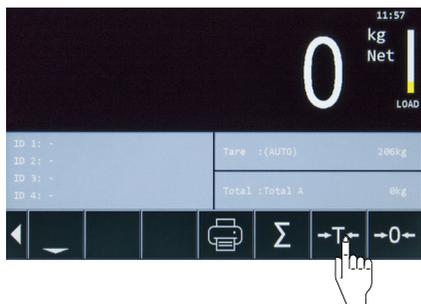

2. Premere il X.

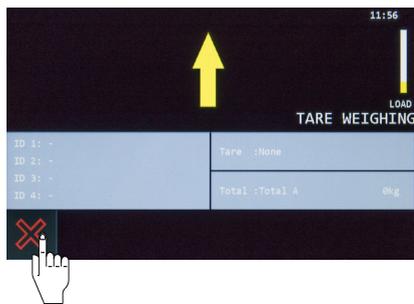

3. L'indicatore ritornerà alla modalità di pesatura ed è pronto per la prossima pesatura. Il simbolo NET è scomparso. Nel campo di tara 'None' è attivo.



4.3.2 opzione 2

1. Premere il tasto 'preset tare'.



2. Selezionare > 'none'.



5. Inserimento codici ID


5.1 Attivare e modificare un codice ID

L'RAVAS RCS Hy-Q-52 consente di inserire fino a 4 codici ID che saranno visibili sulla stampa

1. Premere il campo ID.



2. Sul lato sinistro del pulsante è possibile attivare i campi ID (solo i campi ID attivi saranno visibili nella stampa).

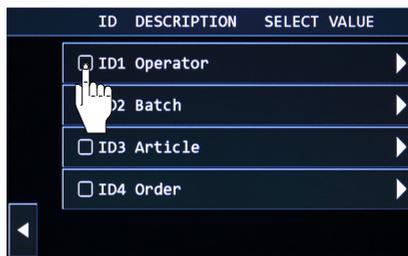

3. Se si preme sul lato destro del pulsante viene visualizzato il campo di immissione dell'ID, che consente di selezionare uno dei 10 codici ID preimpostati.

Nota: devono essere nominati per primi su un nuovo sistema. Per cambiare un nome, premere il simbolo delle impostazioni.



4. Inserisci il codice ID o il nome (massimo 14 caratteri).



5. Dopo aver inserito uno o più codici identificativi, seleziona il tuo ID preferito e premi il pulsante Indietro.



6. Premere il pulsante Indietro per tornare alla modalità di pesatura.



7. I suoi codici ID attivi verranno ora visualizzati su stampata, o quando si trasferiscono dati.



6. Aggiungere, stampare, cancellare la memoria & inviare dati


6.1 Aggiungere il peso al sottotale

1. Eseguire una pesatura.

Premere il tasto $\rightarrow \Sigma \leftarrow$.



2. Il peso è aggiunto.

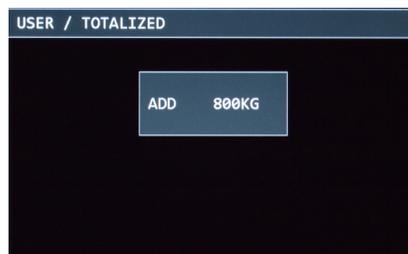

3. Il peso è aggiunto al sottotale selezionato.




6.2 Cambiare la memoria totale attiva

1. Se si preferisce selezionare una memoria totale, premere il campo totale.



2. Seleziona la tua memoria totale preferita.

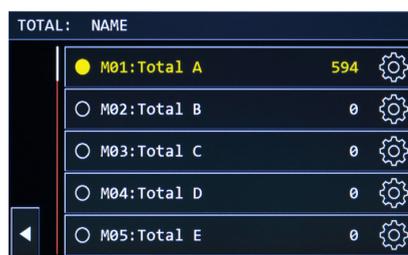

6.3 Stampare pesi singoli

1. Eseguire una pesatura.



2. Premere il tasto stampante.



3. L'indicatore sta ora stampando.




4. Il peso viene stampato e l'indicatore è pronto per la successiva pesata.



6.4 Inviare WiFi


1. Prima deve essere visualizzato un nuovo peso. Premere il tasto WiFi.

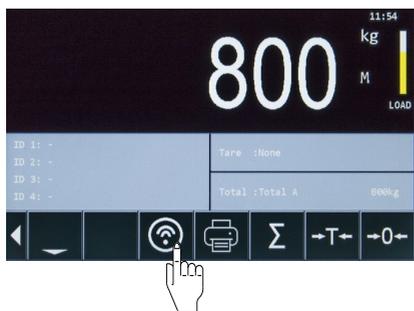


2. L'indicatore sta inviando.



- Se viene visualizzato, la connessione viene persa. Il peso verrà memorizzato nella memoria e inviato una volta ripristinata la connessione due volte.

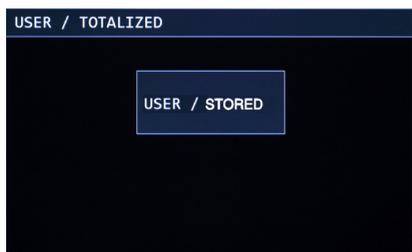

- Non è possibile inviare lo stesso risultato di peso.

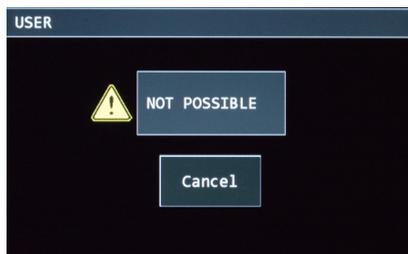


6.5 Modificare, cancellare e stampare i registri totali

- Premere il campo field.




- Selezionare la memoria totale che si desidera stampare o cancellare e premere il simbolo delle impostazioni.

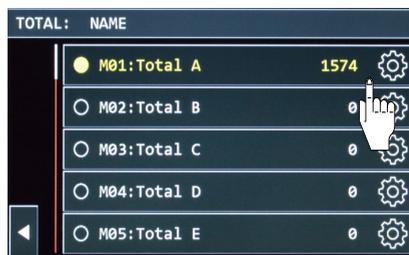

- Premere Print Total per ottenere una stampa totale del registro totale selezionato.



- L'indicatore sta stampando la ricevuta.

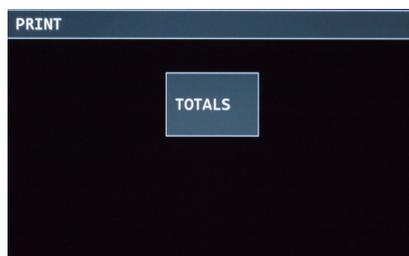


5. Se si desidera ripristinare la memoria totale attiva dopo la stampa, premere 'OK'.



6. Ottieni informazioni dettagliate sul registro totale selezionato.


Premere 'Info'.

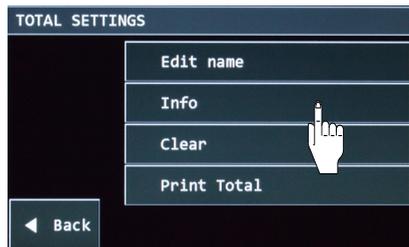

7. Premere Cancel se si desidera cancellare tutte le informazioni in questo registro totale. Oppure torna indietro se non desideri modificare il registro.



8. Cambia il nome del registro totale selezionato.

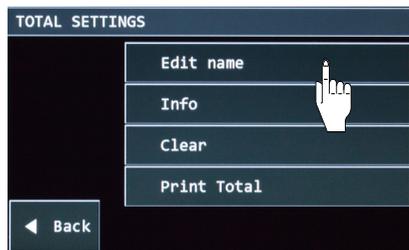

9. Puoi modificare il nome, premi 'Invio' se hai finito.



6.6 Archiviazione dati su chiavetta USB

1



Dopo aver completato le pesate, premere il pulsante → Σ ← per salvare tutti i dati sull'indicatore.

2



Dopo aver salvato i dati di pesatura, inserire una chiave USB nell'indicatore.

Prima di inserire la chiave USB, leggi le note scritte al capitolo 5.10.3!

3

NOTES:

- 1) Assicurarsi che la chiavetta sia vuota o che non contenga informazioni precedenti sulla pesatura!
- 2) Inserire la chiave USB solo quando l'indicatore è acceso!
- 3) L'indicatore funziona solo con il formato chiavetta USB FAT32.

4



Se la connessione è stata effettuata, l'immagine della chiavetta USB è visibile sul display.

5

Il trasferimento dei dati inizierà automaticamente. Finché l'immagine della chiavetta USB è verde, i dati vengono trasferiti. Una volta che l'immagine è di nuovo bianca, il trasferimento è terminato.

Quando la chiavetta USB è collegata al PC, viene visualizzato il file di dati.

2019-2-11	13-2
RAVAS WLAN connector .NET tool-20161...	12-1
Ravas5200 USB	12-1
Storage	6-5-
WLANConnector	7-4-

6

Il file di dati include, tra gli altri dati, informazioni su:

- ID scala
- data
- tempo
- peso lordo, netto e tara
- codici, alibi e ID inseriti
- conteggi pezzi: ID, pesi e numeri

6.7 Memoria Alibi


L'indicatore 5200 ha la possibilità di una memoria alibi. L'indicatore memorizza ogni peso nella sua memoria alibi e aggiunge un numero univoco ad esso.

I dati memorizzati nella memoria alibi sono:

1. Date > questa è la data nel formato gg/mm/yy (EU).
2. Time > questo è l'ora in formato hh: mm.
3. Gross weight > Visualizza il peso lordo. Per esempio: 233.5 kg or 136,5 lb.
4. Net weight > Visualizza il peso netto. Per esempio: 233.5 kg or 136,5 lb.
5. Tare weight > Visualizza il peso della tara. Per esempio: 233.5 kg or 136,5 lb.
6. UID Code / Alibi number > questo è un numero di 4 cifre che viene generato dall'indicatore stesso.

1

Interruttore
On/ Off

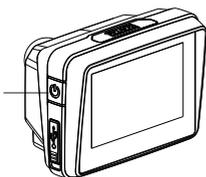

Avviare l'indicatore: premere il
tasto on/off.

2



Premere la freccia verso il basso
2 volte per scorrere i pulsanti.

3



Premere il simbolo delle impostazioni.



4



Ora premere 'User Menu'.



5



Premere 'Service Help'.



6



Premere 'Alibi'.

7



Le informazioni dell'ultima pesata sono visualizzate sul display.

Premendo 'Prev' si passa alle pesate eseguite prima dell'ultima pesata.

7. Impostazioni utente

7.1 Modificare ora e data


1. Premere la freccia in giù.




1. Premere il tasto freccia su/giù.



3. Premere il simbolo delle impostazioni utente.

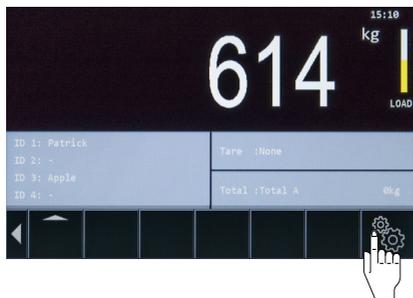


4. Selezionare 'User menu'.

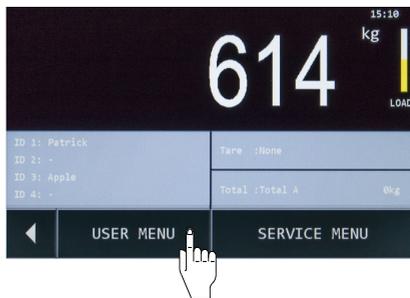

5. Selezionare l'impostazione che si vuole cambiare.



6. Per questo esempio modifichiamo l'ora.

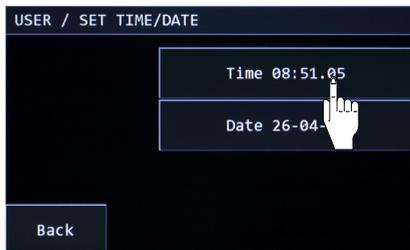

7. Inserire l'ora corretta.



8. Cambia il cursore sul valore successivo premendo su '.'



7.2 Modificare la modalità accurata

Di default il sistema è impostato sulla modalità 'Easy'. Questo aprirà la finestra della velocità del tuo misurare e consente di sollevare e abbassare più velocemente.


Se è necessario eseguire molti cicli di pesatura e si desidera ridurre le azioni di pesatura puoi lasciare la modalità di pesa su 'Easy'.

Nota: Ciò potrebbe rendere il sistema leggermente meno accurato. Se è necessaria una maggiore precisione puoi impostarlo su 'Accurate'.

1. Premere 'Weighing mode'.




2. Selezionare 'Accurate' e premere 'Enter'.

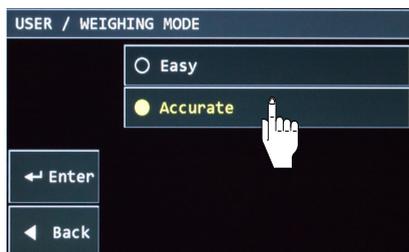


7.3 Modificare la lingua operativa

1. Selezionare 'Display settings'.

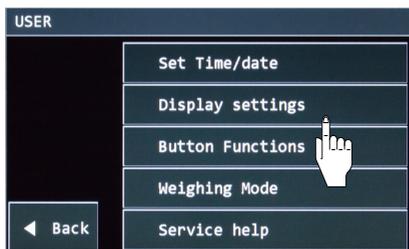

2. Selezionare 'Language'.

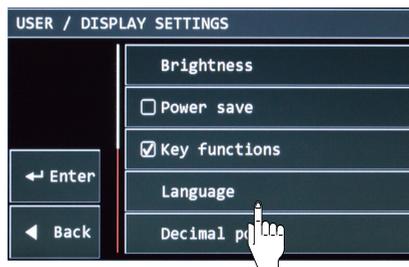

1. Selezionare la lingua che si preferisce e premere 'Enter'.



7.4 Funzioni dei pulsanti

L'indicatore 5200 contiene 24 diverse funzioni dei pulsanti. Per alcuni di questi pulsanti è possibile adattare sia la funzione che la posizione. Per la maggior parte è possibile soltanto cambiare la posizione.

	Ripristinare le impostazioni predefinite Tutti i pulsanti vengono ripristinati alle impostazioni predefinite dell'utente		PT2 Scan soltanto posizione
	Stampante funzione e posizione		Commuta peso/pezzo soltanto posizione
	Invio WiFi funzione e posizione		Peso di riferimento soltanto posizione
	Somma funzione e posizione		Modalità di pesatura soltanto posizione
	Tara soltanto posizione		Modalità contapezzi soltanto posizione
	PTare soltanto posizione		Selezione bilancia soltanto posizione
	Zero soltanto posizione		Commuta unità soltanto posizione
	ID1 Scan soltanto posizione		Setpoint 1 soltanto posizione
	ID2 Scan soltanto posizione		Setpoint 2 soltanto posizione
	ID3 Scan soltanto posizione		Inizio dosaggio soltanto posizione
	ID4 Scan soltanto posizione		Fine dosaggio soltanto posizione
	PT1 Scan soltanto posizione		Ripristina le impostazioni di fabbrica Tutti i pulsanti vengono ripristinati alle impostazioni predefinite di fabbrica

7.5 Modificare le funzioni e le posizioni dei pulsanti

7.5.1 Modificare le funzioni dei pulsanti


1. Vai nel menu utente. Seleziona 'Button Functions'.




2. Seleziona il pulsante che desideri modificare. Per questo esempio prendiamo il pulsante di stampa.



3. Selezionare Function.

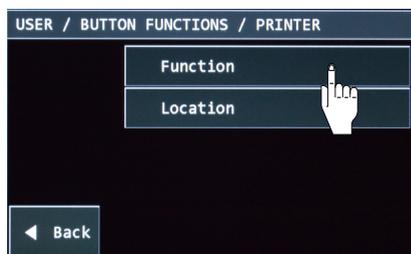

4. Seleziona le caselle delle azioni che vuoi che succedano dopo aver premuto il pulsante 'Printer'.

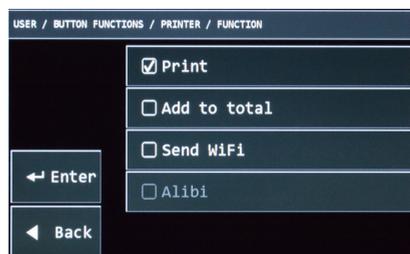

5. Al termine, premere 'Enter'. Le modifiche verranno salvate.




7.5.2 Modificare le posizioni dei pulsanti


1. È possibile anche cambiare la posizione dei pulsanti per nascondere i pulsanti che non vengono utilizzati e mettere i pulsanti utilizzati di frequente in una posizione migliore.




2. Vai alle funzioni dei pulsanti nel menu utente. Seleziona il pulsante che desideri spostare. Pulsante stampante per questo esempio.

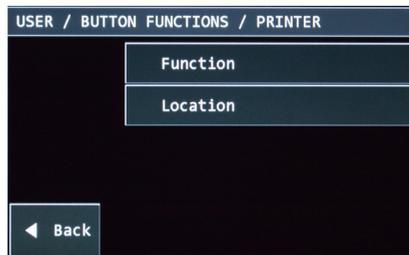

3. Se un pulsante non è in uso, perché in questo esempio la stampante viene installata dopo la consegna. La posizione predefinita è None.

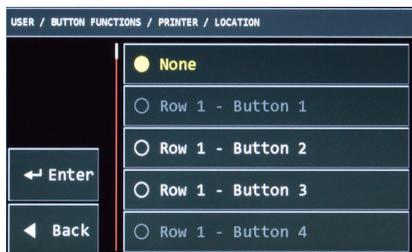

4. Selezionare la riga e la posizione del pulsante su cui deve essere posizionato il pulsante della stampante. Salva le modifiche premendo 'Invio 'Enter'.

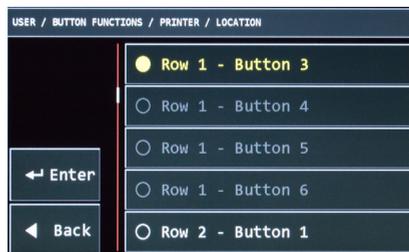

5. Il pulsante stampante è ora presente sulla riga del pulsante 1.



7.6 Mostrare/nascondere i pulsanti all'avvio


1. Di default all'avvio i pulsanti sono sempre presenti nella parte inferiore del display. Premendo su '<' possono essere nascosti. Ma la prossima volta che accendi l'indicatore questi ritornano. Seguire i seguenti punti se si desidera nascondere sempre i pulsanti.




2. Vai nel menu utente. Selezionare 'Display settings'.



3. La casella di controllo 'Key Functions' è selezionata, ovvero i pulsanti sono sempre presenti.

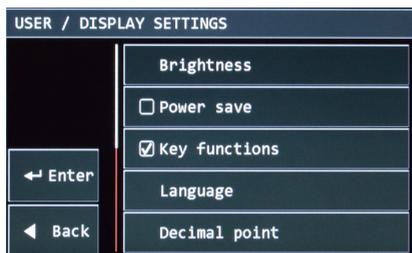

4. Deseleziona la casella per nascondere i pulsanti all'avvio. Premere 'Enter' per salvare le modifiche.

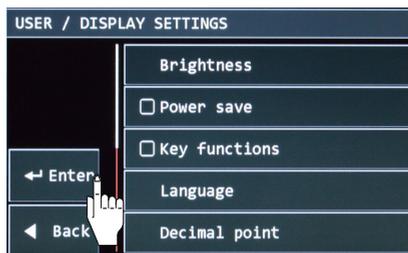

5. Il peso verrà visualizzato più grande senza i pulsanti attivi. Se ti servono i pulsanti, premi '>'.>



8. RAVAS Indicator App

L'app indicatore RAVAS è progettata per una raccolta dati efficiente dai sistemi di pesatura RAVAS. Sia che venga utilizzata come soluzione autonoma o integrata con il software RAVAS RDC, l'app indicatore offre un'integrazione flessibile per soddisfare le tue esigenze operative.

Semplificando i processi di pesatura ed etichettatura, ti aiuta a risparmiare tempo e a ridurre gli errori, aumentando la produttività complessiva.



Versione standard:

► Raccolta dati mobile

Acquisisci e archivia tutti i dati di pesatura direttamente sul tuo dispositivo mobile per una facile gestione in movimento.

► Registrazione dati completa

Registra tutti i dati di pesatura, inclusi data e ora, per un monitoraggio e una segnalazione precisi.

► Trasferimento dati senza interruzioni

Invia rapidamente i dati a un PC tramite e-mail utilizzando la connettività wireless per una comunicazione efficiente.

Versione completa:

► Visualizzazione del codice QR in tempo reale

Visualizza i dati di peso come codice QR per un accesso e una condivisione immediati.

► Stampa di etichette personalizzate

Stampa etichette personalizzate con campi e testo aggiunti per opzioni di etichettatura avanzate

La versione standard dell'app RAVAS Indicator con funzionalità limitate può essere scaricata gratuitamente da Google Play.

La versione completa è disponibile tramite RAVAS per un periodo di licenza di 1 anno o 5 anni.

