

PROSIMY ZACHOWAĆ TE INSTRUKCJE NA PRZYSZŁOŚĆ

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące czasu trwania i warunków gwarancji, skontaktuj się ze swoim dostawcą. Odsyłamy również do naszych Ogólnych warunków sprzedaży i dostawy, które są dostępne na zapytanie.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub obrażenia wynikłe z nieprzestrzegania niniejszych instrukcji lub zaniedbania obsługi lub montażu, nawet jeśli nie jest to wyraźnie określone w niniejszej instrukcji obsługi.

W świetle naszej polityki ciągłego doskonalenia, możliwe jest, że szczegóły produktu mogą się różnić od opisanych w tej instrukcji. Z tego powodu niniejsze instrukcje powinny być traktowane jako wskazówki dotyczące instalacji odpowiedniego produktu. Niniejsza instrukcja została sporządzona z należytą starannością, ale producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędów. Wszelkie prawa są zastrzeżone i żadna część tego podręcznika nie może być powielana w żaden sposób.

Spis treści

1. Wprowadzenie	4
2. Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa	4
2.1 Bateria litowo-jonowa (standard)	5
3. Uruchomienie systemu	7
3.1 Włączanie / wyłączanie RAVAS wskaźnik 5200	7
4. Zasilanie	7
4.1 Wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii RAVAS wskaźnik 5200	7
4.2 Ładowanie zestawu akumulatorów RAVAS wskaźnik 5200	8
5. Użytkowanie	9
5.1 Użytkowanie (dokładne ważenie)	9
5.2 Funkcje wskaźnika	11
5.3 Funkcje wyświetlacza	11
5.4 Komunikaty o błędach	13
5.5 Waga Netto/ Brutto/ Tara	14
5.5.1 Ważenie netto: automatyczne tarowanie	14
5.5.2 Ważenie netto: ręczna tara (PT)	16
5.6 Ważenie netto: resetowanie tary (dwie opcje)	17
5.6.1 Opcja 1	17
5.6.2 Opcja 2	17
5.7 Aktywuj i edytuj kod identyfikacyjny	18
5.8 Dodawanie, drukowanie, czyszczenie pamięci & wysyłanie danych	20
5.8.1 Dodaj wagę do podsumy	20
5.8.2 Wydrukuj pojedynczą wagę	20
5.8.3 Wydrukuj pojedynczą wagę	21
5.8.4 Wyślij Wifi	21
5.8.5 Edytuj, wyczyść i wydrukuj wszystkie rejestry	22
5.9 Liczenie sztuk	24
5.9.1 Aktywacja funkcji liczenia sztuk	24
5.9.2 Manualne wprowadzanie masy sztuki	25
5.9.3 Obliczanie masy sztuki	26
5.9.4 Obliczanie masy sztuki ze skalą referencyjną W2	27
5.10 Przechowywanie danych w pamięci USB	29
5.11 Zmień czas i datę	29
5.12 Tryb debugowania dla użytkownika	31
5.13 Funkcje przycisków	32
5.14 Zmiana funkcji przycisków i pozycji	33
5.14.1 Zmiana funkcji przycisków	33
5.14.2 Zmiana pozycji przycisków	34
5.15 Pokaż / ukryj przyciski przy uruchomieniu	34
5.16 Pamięć Alibi	36
6. RAVAS Indicator App	38

1. Wprowadzenie

W niniejszej instrukcji opisano korzystanie z **RAVAS wskaźnik 5200**. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję. Instalator musi zostać poinformowany o treści tego podręcznika. Zawsze postępuj we właściwej kolejności. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu. W przypadku uszkodzenia lub utraty użytkownik może zażądać nowej kopii instrukcji od firmy RAVAS.



2. Ostrzeżenia i środki bezpieczeństwa

Podczas korzystania z **RAVAS wskaźnik 5200**, należy dokładnie przestrzegać instrukcji i wskazówek zawartych w tej instrukcji. Zawsze wykonuj każdy krok po kolei. Jeśli którakolwiek z instrukcji nie jest jasna, skontaktuj się z firmą RAVAS.



**PRZECZYTAJ
UWAŻNIE**

- Wszystkie przepisy bezpieczeństwa dotyczące wózka pozostają ważne i niezmienione;
- Żadne operacje ważenia nie są dozwolone, jeśli w pobliżu znajdują się osoby lub przedmioty; wokół, pod lub blisko ładunku;
- Wszelkie modyfikacje systemu muszą być wcześniej zatwierdzone na piśmie przez dostawcę wszelkie prace wykonane;
- Wyłącznym obowiązkiem nabywcy jest przeszkolenie własnych pracowników w zakresie prawidłowego użytkowania i konserwacji tego sprzętu;
- Nie używaj tego urządzenia, jeśli nie jesteś w pełni przeszkolony w zakresie jego możliwości;
- Regularnie sprawdzaj dokładność wagi, aby zapobiec błędnym odczytom;
- Tylko wykwalifikowany i upoważniony personel może obsługiwać wagę;
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami obsługi, konserwacji i naprawy wózka i zapytaj dostawcę, gdy masz wątpliwości;
- Firma RAVAS nie ponosi odpowiedzialności za błędy, które mogą wystąpić z powodu nieprawidłowego ważenia lub niedokładności wagi.

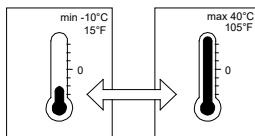

W razie dalszych pytań po przeczytaniu tego podręcznika, możesz skontaktować się z nami pod adresem:

RAVAS Europe B.V.

Veilingweg 17

5301 KM Zaltbommel

Holandia

Zmiany zarezerwowane.

Telefon: +31 (0)418-515220

Internet: www.ravas.com

E-mail: info@ravas.com

2.1 Akumulator litowo-jonowy

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



ZAGROŻENIE

- Używaj specjalnej ładowarki litowo-jonowej i obserwuj określone warunki ładowania, przed naładowaniem baterii.
- Unikaj wpływów wysokiej (lub wyższej) temperatury i nie wrzucaj baterii do ognia
- Nie deformuj, nie modyfikuj ani nie demontuj baterii.
- Nie podłączaj zacisków (+) i (-) metalowymi przedmiotami.
- Nie wkładaj baterii do wody lub wody morskiej.
- Nie rzucaj baterii, aby uniknąć silnych wstrząsów.



OSTRZEŻENIE

- Gdy bateria wycieka, bateria powinna być bezpośrednio zapakowana właściwie i potraktowana jak odpad do recyklingu.
- Gdy z powodu wycieku z baterii płyn dostanie się do oczu, natychmiast wyczyść dotkniętego obszaru wodą bez przetarcia oczu i niezwłocznie zasięgnij porady lekarza.
- Ładowanie akumulatora zostanie automatycznie zatrzymane. Gdy z powodu tego, jak długo akumulator nie jest w pełni naładowany po 8 godzinach (dioda LED ładowarki nie świeci się na zielono), natychmiast odłącz akumulator od uchwyty, aby przerwać ładowanie. Bateria lub ładowarka nie działa poprawnie, wymień baterię lub ładowarkę.
- Przechowywanie i / lub używanie akumulatora poza podanymi zakresami temperatur może mieć negatywny wpływ na żywotność baterii.
- Nie należy używać baterii z wyciekami, odkształceniami lub w przypadku jakichkolwiek innych nieprawidłowości..
- Baterię należy ładować w suchym otoczeniu.



OSTRZEŻENIE

Ładowanie można wykonać w dowolnym momencie, niezależnie od ilości pozostałego ładunku, ale należy w pełni naładować akumulator w następujących momentach:

- **Akumulator nie jest w pełni naładowany w momencie dostawy! rzed użyciem systemu ważenia upewnij się, że akumulator jest w pełni naładowany.**
- **Po wyczerpaniu akumulatora. Pusta bateria ulegnie zepsuciu (utracie pojemności), gdy nie zostanie całkowicie naładowana.**

Specyfikacje

Nominalna wartość napięcia / pojemności	BA-3.7V-5.2A: 5.2 Ah (dla iForks) BA-14.8V-5A: 5 Ah (używany do ręcznych wózków paletowych)
Zakres temperatury pracy	Podczas użytkowania: -10°C - +50°C Podczas ładowania: 0°C - +40°C

Użytkowanie

- **Normalne ładowanie**
- Ładowanie trwa do 6-7 godzin dla pełnego naładowania (częściowo rozładowana bateria zostanie w pełni naładowana wcześniej).
- Gdy bateria jest w pełni naładowana, ładowarka zatrzymuje się automatycznie.
- Po naładowaniu akumulator należy wyjąć z ładowarki
- **Przechowywanie baterii**
- Jeśli system ważenia nie jest używany przez dłuższy czas, upewnij się, że akumulator ma około 70% pozostałej pojemności akumulatora. Uważaj, aby bateria nie stała się całkowicie pusta, ładując ją co 6 miesięcy.
- Przechowuj baterię oddzielnie od systemu ważenia w pomieszczeniu (ok. +10°C - +20°C), gdzie nie jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub deszczu.
- **Żywotność baterii**
Bateria jest materiałem eksploatacyjnym. Bateria stopniowo traci zdolność ładowania po wielokrotnym użyciu i po upływie czasu. Jeśli czas pracy akumulatora jest krótszy, prawdopodobnie dobiegnie końca jego żywotność. Zamów nową baterię (właściwy sposób użytkowania i ładowanie spowodują dłuższą żywotność baterii).
- **O zużytych bateriach**
Akumulatory litowo-jonowe nadają się do recyklingu, cenne zasoby. W celu recyklingu zużytych baterii postępuj zgodnie z lokalnymi wytycznymi w swoim kraju. Jeśli nie masz pewności, odeślij ją do dystrybutora w celu uzyskania odpowiedniego sposobu recyklingu.



Informacje o utylizacji w krajach poza Unią Europejską.

Ten symbol jest ważny tylko na terenie Unii Europejskiej. Podczas wyrzucania zużytych baterii należy przestrzegać lokalnych przepisów. Jeśli nie jesteś pewien, skonsultuj się z miejscem zakupu lub dealerem RAVAS.

3. Uruchomienie systemu

3.1 Włączanie / wyłączanie RAVAS wskaźnik 5200



Po 5 sekundach cała elektronika jest rozgrzana i można rozpocząć ważenie.

4. Zasilanie

W zależności od systemu zasilanie RAVAS wskaźnik 5200 może pochodzić z akumulatora wózka lub z wymiennego akumulatora litowo-jonowego.

4.1 Wskazanie niskiego poziomu naładowania baterii RAVAS wskaźnik 5200


Gdy poziom napięcia akumulatora będzie niski, wskaźnik baterii zmieni kolor z zielonego na żółty (1). Na wyświetlaczu (2) pojawi się komunikat 'LOW POWER'. RAVAS wskaźnik 5200 wyłączy się automatycznie po 2 minutach.



4.2 Ładowanie zestawu akumulatorów RAVAS wskaźnik 5200



System jest wyposażony w akumulator i inteligentną ładowarkę. Po ładowaniu przez co najmniej 8 godzin ładowarka wyłączy się, gdy pakiet baterii będzie całkowicie naładowany. Czerwona dioda na adapterze zmieni kolor na zielony po pełnym naładowaniu akumulatora.

Najpierw umieść zestaw akumulatorów w module ładowarki (1), a następnie podłącz zasilacz do napięcia sieciowego (2).

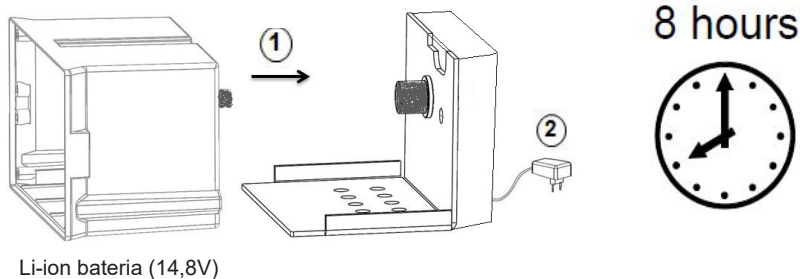


5. Użytkowanie


5.1 Użytkowanie (ważenie dokładne)

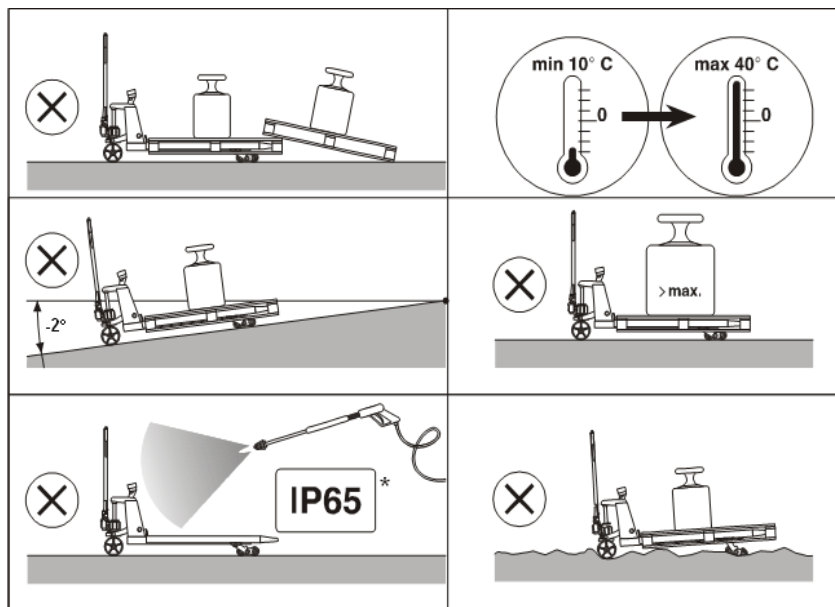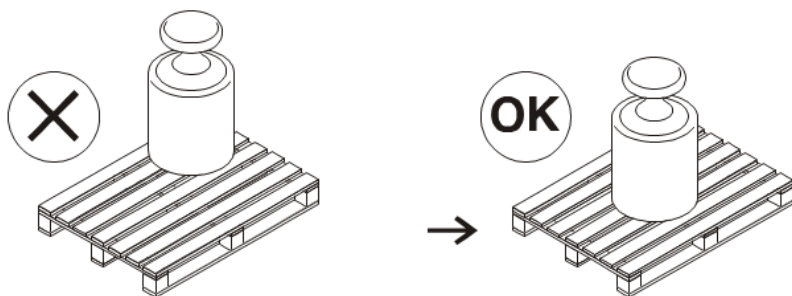


* excl. 

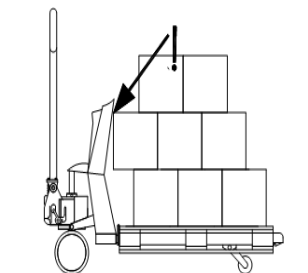

Zły sposób podnoszenia ładunku

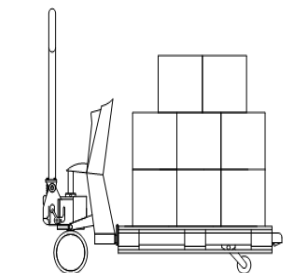

Prawidłowy sposób podnoszenia ładunku

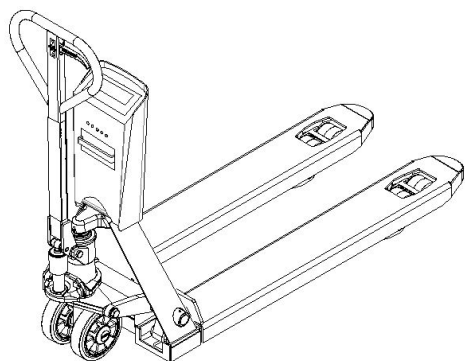

Sprawdź zero przed każdym ważeniem!

Przed każdym ważeniem należy sprawdzić, czy system jest rozładowany i nie haczy o inne palety itp.

Jeśli wskaźnik nie ma punktu zerowego automatycznie, należy go wykonać przy pomocy przycisku $> 0 <$.


5.2 Funkcje wskaźnika




5.3 Funkcje wyświetlania

kg	Wyświetlacz pokazuje wagę w kilogramach
lb	Wyświetlacz pokazuje wagę w funtach
NET	Wyświetlacz pokazuje masę netto
TARE	Wyświetlacz pokazuje masę tary
M	Wyświetlacz pokazuje aktywną pamięć cząstkową
Zero out of range	Upewnij się, że ciężarówka jest rozładowana podczas ustawiania zera
Out of level	Upewnij się, że maszt jest pionowy
Bad calibration	Nie wykonano kalibracji

5.3a Przegląd wyświetlacza dla systemu innego niż OIML

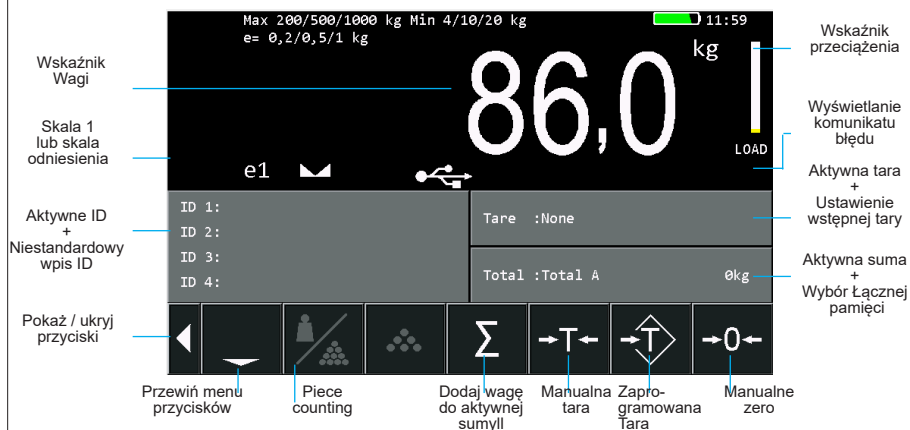

5.3b Przegląd wyświetlacza dla systemu OIML – skala referencyjna

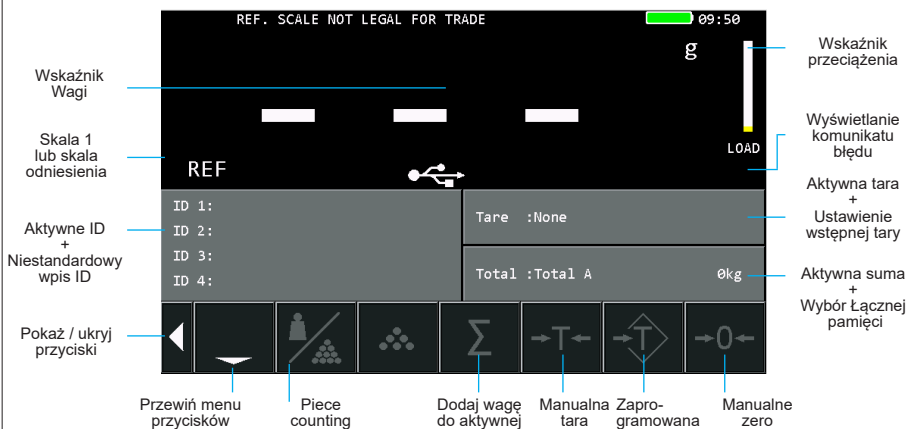

5.3c Przegląd wyświetlacza dla systemu OIML




5.4 Komunikaty o błędach

Gdy ważenie nie zostało wykonane prawidłowo, kolor zmieni się na czerwony i pojawi się błąd.


1. Błąd: Out of level

Czujnik poziomu mierzy kąt nachylenia ładunku >3° jest poza zakresem tolerancji.

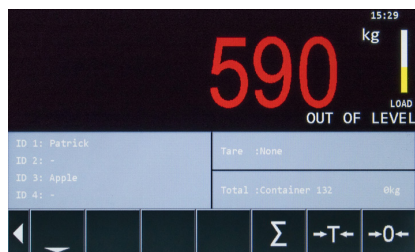


2. Przeciążenie:

wózek został przeciążony zgodnie z własnym Q-max.

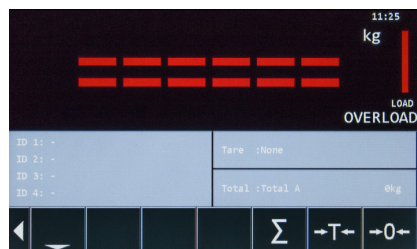


5.5 Waga Netto / Tara / Brutto

WYJAŚNIENIE: netto (1) + tara (2) = brutto (3)

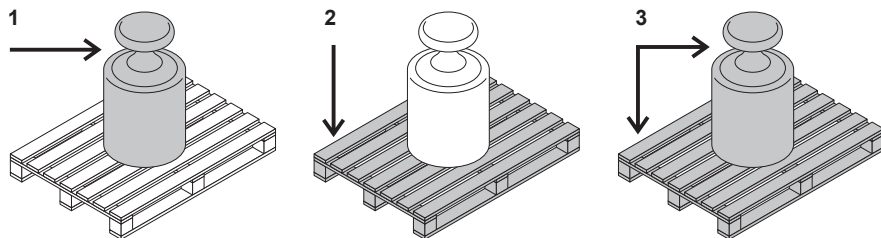

5.5.1 Ważenie netto: automatyczne tarowanie

1

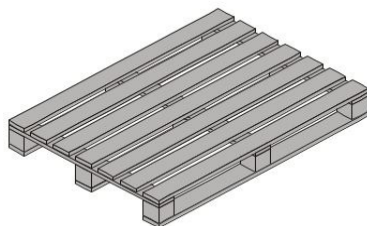

2



3



Naciśnij klawisz →T←.




4




Wskaźnik jest ustawiony na zero. Wskaźnik "NET" pokazuje, że masa tary jest aktywowana 'Tare:25kg' pokazuje masę tary.

5

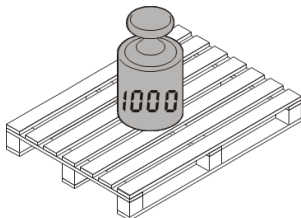

6

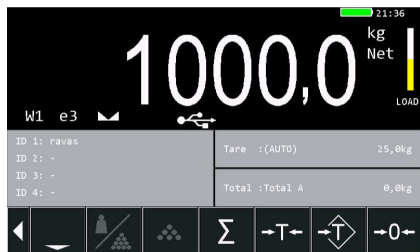

Wyświetlacz pokazuje wartość netto ważonego ładunku.

7



Naciśnij klawisz →T←.




8



Masa brutto jest wyświetlana ponownie.

9

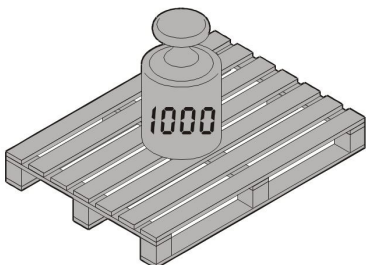

UWAGA: w przypadku wagi z legalizacją OIML RAVAS wskaźnik 5200 tara zostanie automatycznie usunięta, gdy masa powróci do zera brutto! Do następnego ważenia tara musi zostać ponownie aktywowana.

5.5.2 Ważenie netto: ręczna tara (PT)

1




Naciśnij pole TARE.

2



Pojawi się wyskakujący ekran. Wybierz żądaną Zaprogramowane pole tary.

3

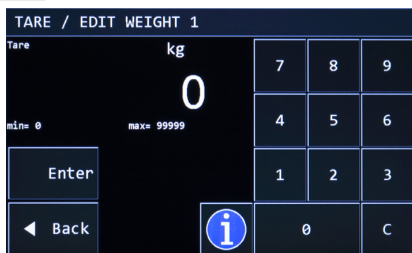

Jeśli ustawiona przez Ciebie tary opcja jest pusta, wprowadź wartość tary. Potwierdź za pomocą 'Enter'.

4



Nazwij swoją ustawioną wartość tary.

5



Znak 'NET' wskazuje, że masa tara jest aktywowana. 'Tare: Euro pallet 25kg' pokazuje masę własną.

6

Podnieś ładunek.



Wskaźnik pokazuje teraz masę NETTO.

5.6 Ważenie netto: resetowanie tary (dwa sposoby)

5.6.1 opcja 1



1. Jeśli masa tary jest aktywna, naciśnij →T←.




2. Wskaźnik powróci do trybu ważenia i będzie gotowy do następnego ważenia. Znak NET zniknął. W polu tary aktywny jest 'None'.

UWAGA

W przypadku wagi z legalizacją OIML RAVAS wskaźnik 5200 tara zostanie automatycznie usunięta, gdy masa powróci do zera brutto! Do następnego ważenia tara musi zostać ponownie aktywowana.

5.6.2 opcja 2

1. Naciśnij ustawiony przycisk tarowania 'preset tare'.

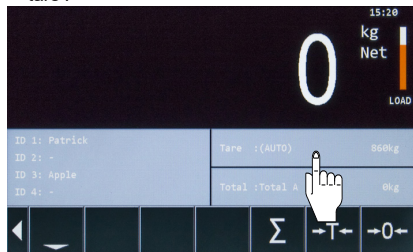

2. Wybierz żaden 'none'.




5.7 Aktywuj i edytuj kod identyfikacyjny

RAVAS 5200 pozwala na wprowadzenie do 4 kodów identyfikacyjnych, które będą widoczne na wydruku lub w połączeniu z transmisją danych.

1. Naciśnij pole ID.



2. Możesz aktywować pola ID po lewej stronie przycisku (tylko aktywne pola ID będą widoczne na wydruku).

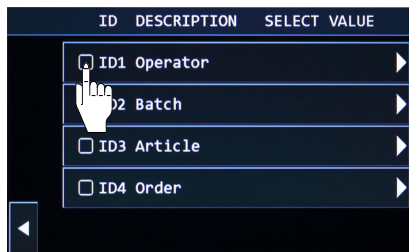


3. Jeśli naciśniesz po prawej stronie przycisku Pojawi się pole wprowadzania ID, które pozwala wybrać jeden z 10 zaprogramowanych kodów ID.


Uwaga: muszą być najpierw nazwani.
Aby zmienić nazwę, naciśnij symbol ustawienia.




4. Wpisz identyfikator lub nazwę.

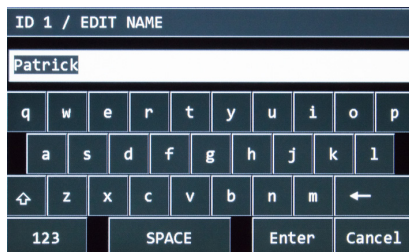


5. Po wprowadzeniu jednego lub więcej kodów ID wybierz preferowany ID i naciśnij przycisk Wstecz.

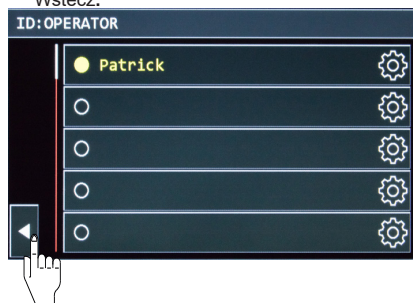

6. Naciśnij przycisk Wstecz, aby powrócić do trybu ważenia.

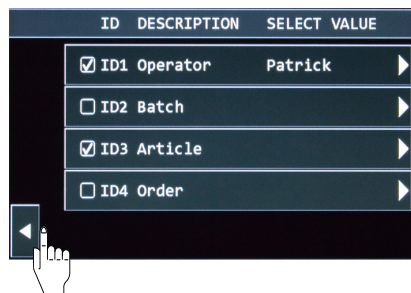


7. Aktywne kody ID będą teraz wyświetlane na wydruku lub podczas przesyłania danych.

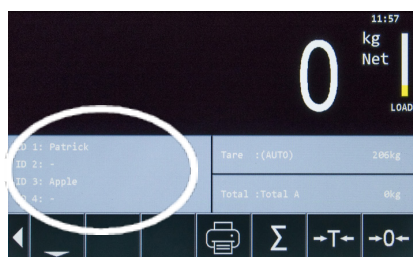


5.8 Dodawanie, drukowanie, czyszczenie pamięci & wysyłanie danych

1. Skala obciążenia


Naciśnij klawisz $\Sigma \leftarrow$.

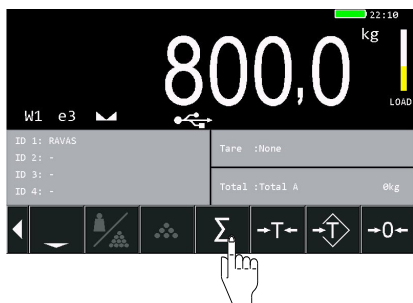

2. Waga jest dodawana.

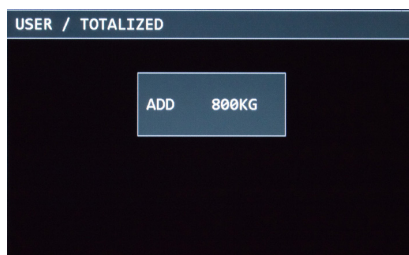


3. Waga została dodana do wybranej pamięci całkowitej.

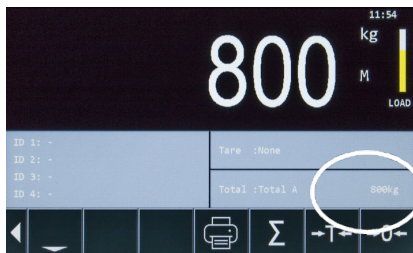


5.8.2 Zmień aktywną pamięć całkowitą 'total memory'

1. Jeśli wolisz, możesz wybrać całkowitą pamięć, naciśnij pole sumy 'total'.

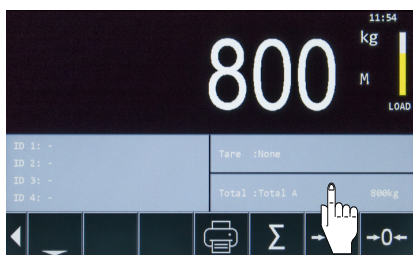


2. Wybierz preferowaną całkowitą pamięć 'total memory'.

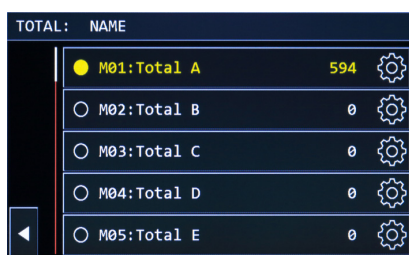


5.8.3 Wydrukuj pojedynczą wagę

1. Skala obciążenia.

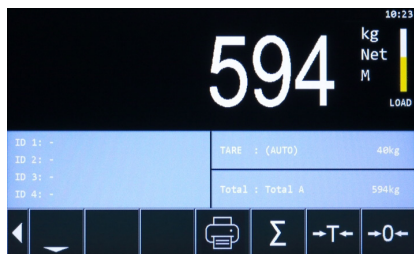


2. Naciśnij klawisz drukarki.

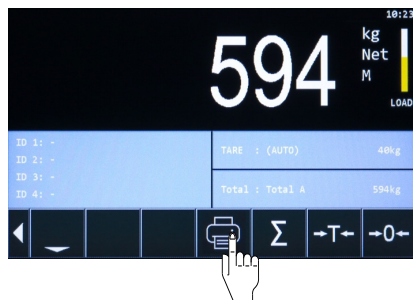

3. Wskaźnik teraz drukuje.




4. Waga jest drukowana, a wskaźnik jest gotowy do następnego ważenia.

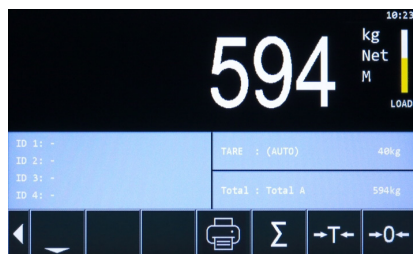


5.8.4 Wyślij Wifi


1. Najpierw na wyświetlaczu musi pojawić się nowa masa. Naciśnij przycisk WiFi.

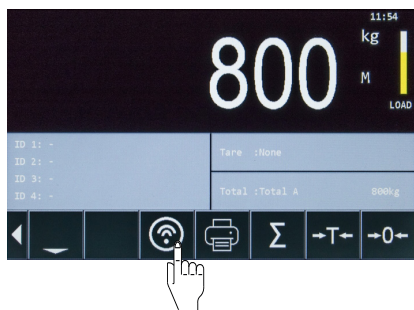

2. Wskaźnik wysyła.

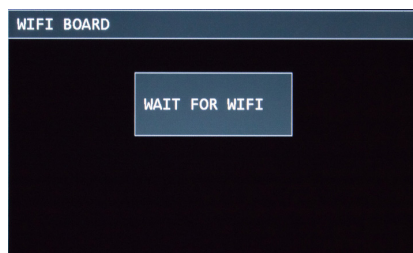

3. Jeśli to się wyświetli, połączenie zostanie utracone. Waga zostanie zapisana w pamięci i wysłana po odzyskaniu połączenia.

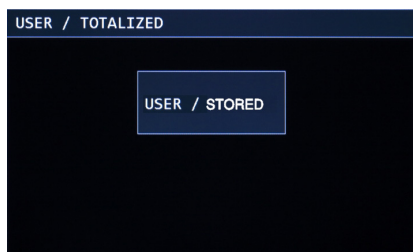

4. Nie ma możliwości dwukrotnego wysłania tego samego wyniku wagi.




5.8.5 Edytuj, wyczyść i wydrukuj wszystkie rejestry


1. Naciśnij pole Total.




2. Wybierz całkowitą pamięć, którą chcesz wydrukować lub wyczyścić, i naciśnij symbol ustawienia (settings).

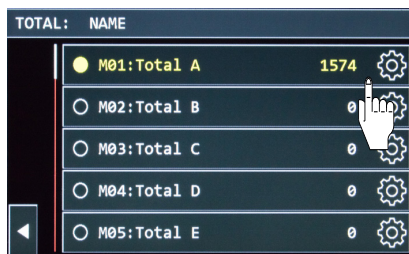


3. Naciśnij Drukuj, aby uzyskać całkowity wydruk z wybranego rejestru całkowitego.

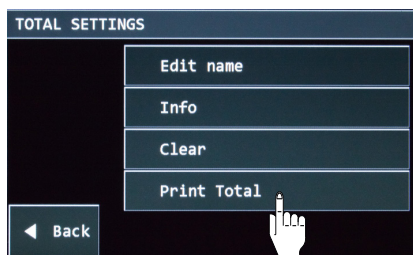

4. Wskaźnik teraz drukuje.

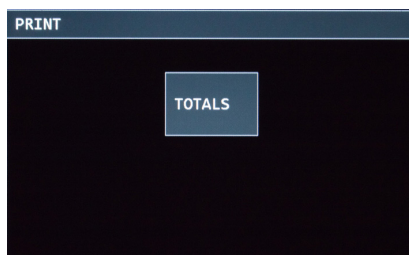


5. Aby zresetować aktywną pamięć całkowitą po wydrukowaniu, naciśnij przycisk 'OK'.

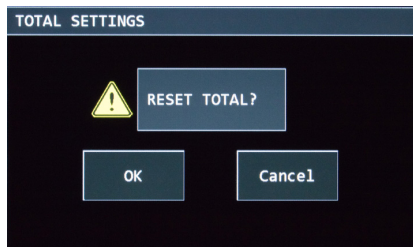

6. Uzyskaj szczegółowe informacje o wybranym rejestrze całkowitym.


Naciśnij 'Info'.

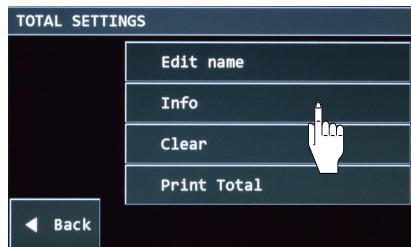

7. Naciśnij Wyczyść, jeśli chcesz usunąć wszystkie informacje z tego rejestru całkowitego. Lub wróć, jeśli nie chcesz zmieniać rejestru.



8. Zmień nazwę wybranego rejestru całkowitego.

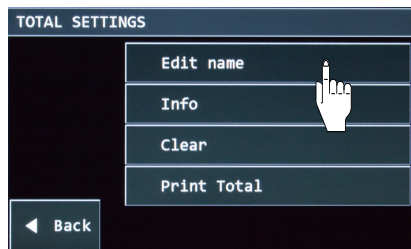

9. Możesz edytować nazwę, potwierdź 'Enter'.



5.9 Liczenie sztuk

5.9.1 Aktywuj funkcję liczenia sztuk

1

Jeśli symbol liczenia sztuk nie świeci się, funkcja liczenia sztuk nie jest aktywna.



Naciśnij symbol strzałki w dół.

2



Symbol „masy podstawowej” jest zielony. Oznacza to, że liczenie sztuk nie zostało aktywowane.



5



Naciśnij „symbol 'pcs'”. Ten symbol zmienia teraz kolor na zielony, wskazując, że funkcja liczenia sztuk jest aktywna.



6



Symbol-‘pcs’ zmienił kolor na zielony, aby wskazać, że liczenie sztuk jest włączone.

Wyświetlacz automatycznie powróci do ekranu startowego

5.9.2 Manualne wprowadzenie masy sztuki


1




Aktywuj liczenie sztuk, naciskając symbol 'toggle weight / piece' symbol.

2

Do ręcznego wprowadzania masy sztuki lub obliczania masy za pomocą skali referencyjnej. Naciśnij [PCS] (piece counting).

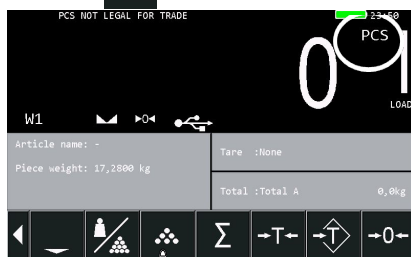

3

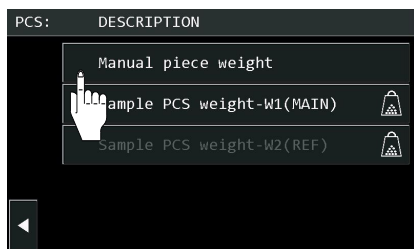

Wybierz 'Manual piece weight'.

4



Wprowadź masę sztuki i potwierdź, naciskając Enter.

5



Ciężar sztuki jest teraz pokazywany na wyświetlaczu.

6

Pick up load.



Liczba sztuk jest pokazana na wyświetlaczu.

7



8




Masa całkowita jest pokazywana na wyświetlaczu.

5.9.3 Calculate piece weight

1

Repeat step 1 and 2 of chapter 5.9.2.

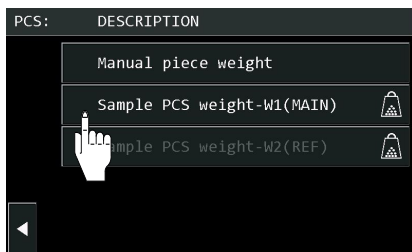

Wybierz 'Sample PCS weight-W1(MAIN)'.

2



Wprowadź liczbę elementów, które zostaną dodane lub usunięte ze wagi, np. 2. Potwierdź za pomocą 'Enter'.

Uwaga: różnica wagi powinna wynosić co najmniej 5 - 10 kg.

3



Dodaj lub usuń podaną liczbę sztuk z ładunku. Następnie potwierdź 'OK'.

4




Automatycznie obliczana jest waga jednej sztuki (patrz wyświetlacz po lewej).

5.9.4 Oblicz masę sztuki ze skalą referencyjną W2


1

Powtórz krok 1 i 2 rozdziału 5.9.2.

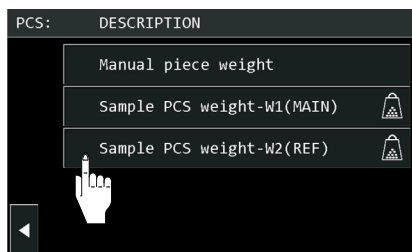

Wybierz 'Sample PCS weight-W2(REF)'.

2

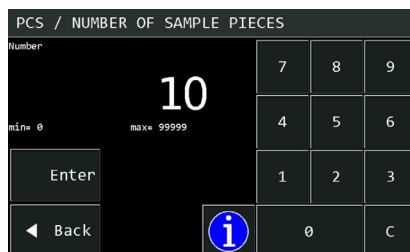


Wprowadź liczbę elementów, które zostaną dodane lub usunięte ze wagi, np. 2. Potwierdź za pomocą

3



Dodaj lub usuń podaną liczbę sztuk z ładunku. Następnie potwierdź 'OK'.

4

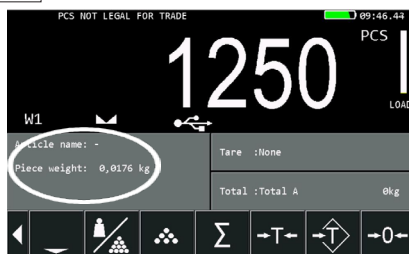

Automatycznie obliczana jest waga jednej sztuki (patrz wyświetlacz po lewej) a na wyświetlaczu pojawia się liczba sztuk na głównej skali W1.

5.10 Przechowywanie danych w pamięci USB

1



Po zakończeniu ważenia naciśnij klawisz $\rightarrow \Sigma \leftarrow$ aby zapisać wszystkie dane na wskaźniku.

2



Po zapisaniu danych ważenia umieść pamięć USB we wskaźniku.


Uwaga: Przed włożeniem USB przeczytaj uwagi zapisane pod nr. 3 tego rozdziału!

3

UWAGI:

1. Upewnij się, że sztyft jest pusty lub nie zawiera wcześniejszych danych ważenia!
2. Włóż USB tylko wtedy, gdy wskaźnik jest włączony!
3. Wskaźnik działa tylko z pamięcią USB w formacie FAT32.

4

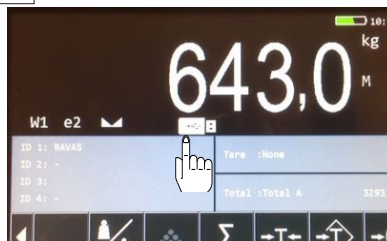

Po nawiązaniu połączenia na wyświetlaczu pojawi się biały obraz pamięci USB.

5

Przesyłanie danych rozpocznie się automatycznie. Tak długo, jak obraz pamięci USB jest zielony, dane są przysyłane. Gdy obraz jest ponownie biały, przesyłanie zostało zakończone.

Gdy pamięć USB jest podłączona do komputera, ikona plik danych jest wyświetlany.

	2019-2-11	13-2
	RAVAS WLAN connector .NET tool-20161...	12-1
	Ravas5200 USB	12-1
	Storage	6-5-
	WLANConnector	7-4-

6

Baza danych zawiera informacje o:

- identyfikator wagi
- data
- czas
- masa brutto, netto i tara
- kody, alibi i wprowadzone identyfikatory
- liczenie sztuk: ID, wagi i liczby


5.11 Zmiana czasu i daty

1




Naciśnij strzałkę w dół.

2

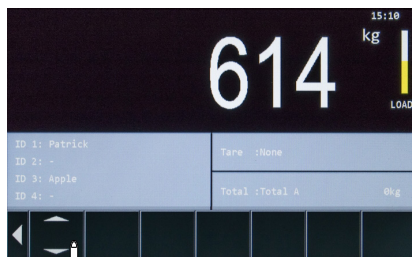


Naciśnij strzałkę w górę / w dół.

3

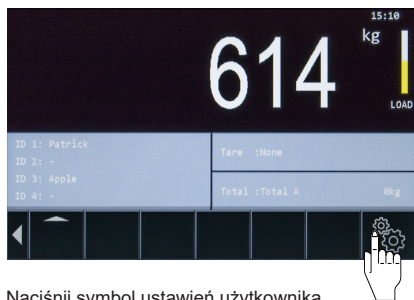


Naciśnij symbol ustawień użytkownika.

4

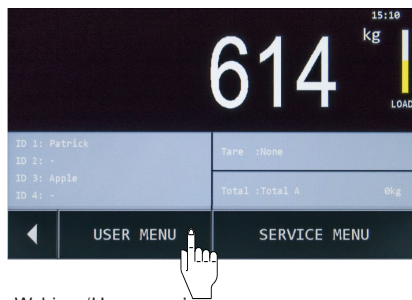


Wybierz 'User menu'.

5

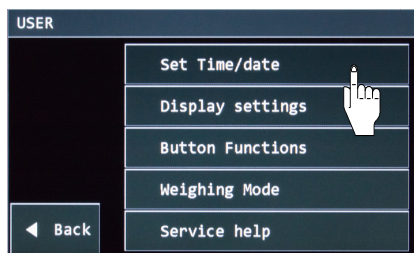

Wybierz parametr, który chcesz zmienić.

6

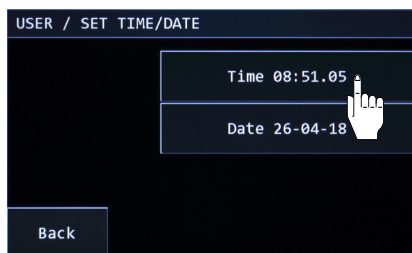

W tym przykładzie zmieniamy czas.

7



Wprowadź prawidłową godzinę.

8



Zmień kursor na następną wartość, naciskając na '.'.


Po zakończeniu naciśnij 'Enter'.

5.12 Tryb debugowania dla użytkownika

RAVAS wskaźnik 5200 ma możliwość sprawdzenia wartości wejściowych ogni w wagowych i położenia kątownego. Informacja ta może się okazać przydatna w przypadku problemów.


1

Powtórz kroki od 1 do 4 z rozdziału 5.11.

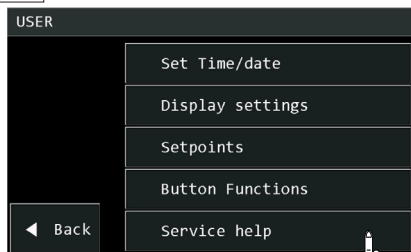


Przejdź do menu użytkownika. Wybierz opcję pomocy serwisowej „Service help”.

2

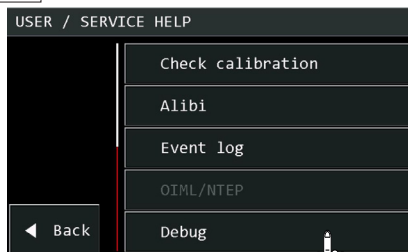

Wybierz „Debug”.

3

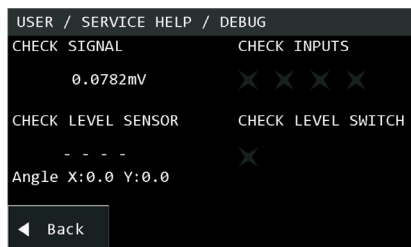

Sprawdź sygnały ogniwa wagowego [mV] i czujnik poziomu [stopnie].

5.13 Funkcje przycisków

RAVAS wskaźnik 5200 posiada 24 różne funkcje przycisków. W przypadku niektórych tych przycisków można przystosować zarówno funkcję, jak i jej lokalizację. W większości przypadków można zmienić jedynie lokalizację.

	Resetuj do ustawień domyślnych Wszystkie przyciski są zresetowane do domyślnych ustawień użytkownika		Skan PT2 tylko lokalizacja
	Drukarka funkcja i lokalizacja		Przełączaj masa/sztuka tylko lokalizacja
	Wyślij przez Wi-Fi funkcja i lokalizacja		Masa referencyjna tylko lokalizacja
	Sumowanie funkcja i lokalizacja		Tryb ważenia tylko lokalizacja
	Tarowanie tylko lokalizacja		Tryb liczenia sztuk tylko lokalizacja
	PTarowanie tylko lokalizacja		Wybór wagi tylko lokalizacja
	Zero tylko lokalizacja		Przełączaj jednostkę tylko lokalizacja
	Skan ID1 tylko lokalizacja		Wartość zadana 1 tylko lokalizacja
	Skan ID2 tylko lokalizacja		Wartość zadana 2 tylko lokalizacja
	Skan ID3 tylko lokalizacja		Zacznij dozowanie tylko lokalizacja
	Skan ID4 tylko lokalizacja		Zatrzymaj dozowanie tylko lokalizacja
	Skan PT1 tylko lokalizacja		Resetuj do ustawień fabrycznych Wszystkie przyciski są zresetowane do domyślnych ustawień fabrycznych


5.14 Zmiana funkcji przycisków i pozycji

5.14.1 Zmiana funkcji przycisków


1. Przejdź do menu użytkownika. Wybierz Funkcje przycisków.




2. Wybierz przycisk, który chcesz zmienić. W tym przykładzie wybieramy przycisk drukowania.

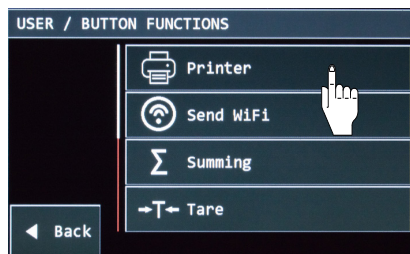


3. Wybierz funkcję.

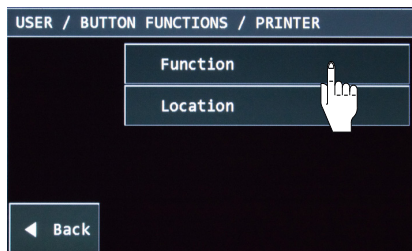

4. Zaznacz pola czynności, które chcesz wykonać po naciśnięciu przycisku Drukarka 'Printer'.

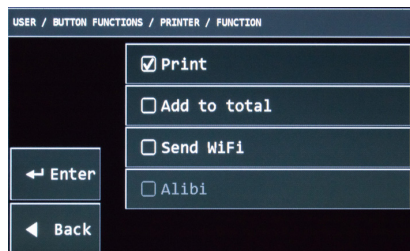


5. Po zakończeniu naciśnij "Enter". Zmiany zostaną zapisane.

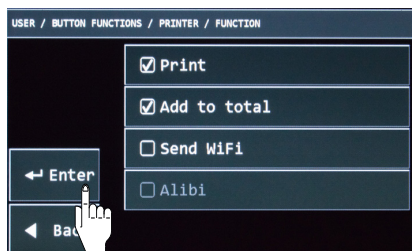


5.14.2 Zmiana pozycji przycisków


1. Możesz również zmienić lokalizację przycisków. Aby ukryć przyciski, które nie są używane, i uzyskać często używane przyciski w lepszej lokalizacji.

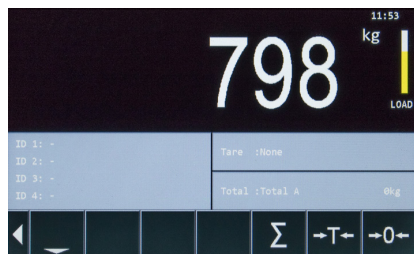


2. Przejdź do funkcji przycisków w menu użytkownika. Wybierz przycisk, który chcesz przenieść. Przycisk drukarki na przykład.

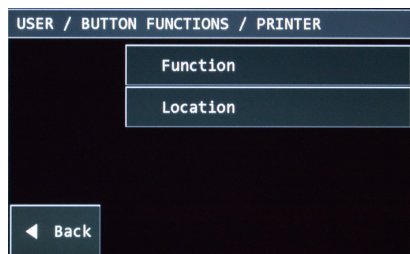


3. Jeśli przycisk nie jest używany, ponieważ na przykład drukarka jest instalowana po dostarczeniu. Domyślna lokalizacja to żadna None.

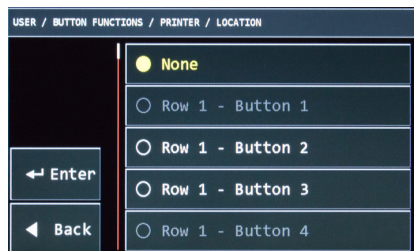

4. Wybierz pozycję wiersza i przycisku, na którym powinien znajdować się przycisk drukarki. Zapisz zmiany, naciskając 'Enter'.

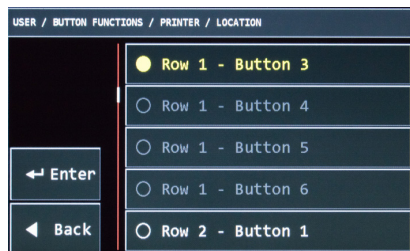


5. Przycisk drukarki znajduje się teraz w pierwszym wierszu.

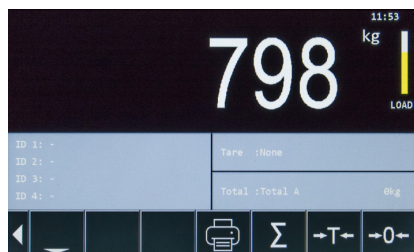


5.15 Pokaż / ukryj przyciski przy uruchomieniu


1. Domyślnie przy uruchomieniu przyciski są zawsze obecne u dołu wyświetlacza. Naciskając przycisk "<", można je ukryć. Ale następnym razem, gdy włączysz wskaźnik, wróć. Wykonaj następujące czynności, jeśli chcesz zawsze ukrywać przycisk.

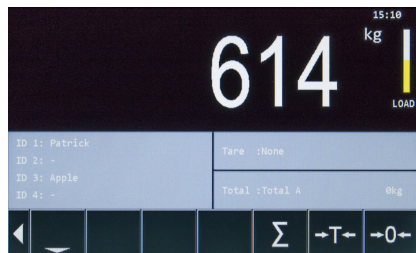


2. Przejdź do menu użytkownika. Wybierz Ustawienia wyświetlacza 'Display settings'.

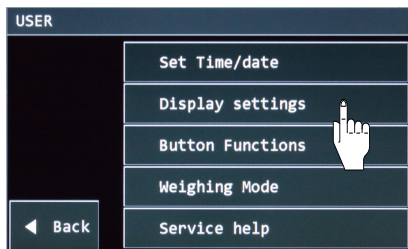

3. Pole wyboru Funkcje klawiszy 'Key Functions' jest zaznaczone, co oznacza, że przyciski są zawsze obecne.

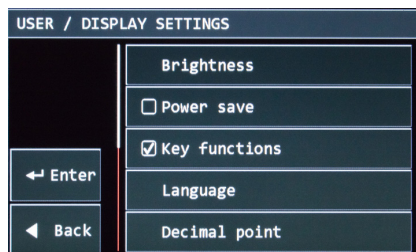

4. Oznacz to pole, aby ukryć przyciski przy uruchomieniu. Naciśnij "Enter", aby zapisać zmiany.

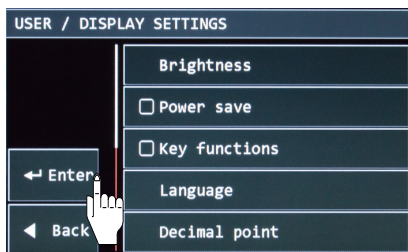

5. Waga będzie wyświetlana większymi cyframi bez przycisków aktywnych. Jeśli potrzebujesz przycisków, naciśnij ">".



5.16 Pamięć Alibi


RAVAS wskaźnik 5200 ma możliwość pamięci alibi. Wskaźnik przechowuje każde ważenie w pamięci alibi i dodaje do niego unikalny numer.

Dane przechowywane w pamięci alibi to:

1. Date > jest to data w formacie dd\mm\yy (EU).
2. Time > o czas w formacie hh:mm.
3. Gross weight > wyświetla masę brutto. Na przykład: 233.5 kg or 136,5 lb.
4. Net weight > wyświetla wagę netto. Na przykład: 233.5 kg or 136,5 lb.
5. Tare weight > wyświetla masę tary. Na przykład: 233.5 kg or 136,5 lb.
6. UID Code / Alibi number > jest to 10-cyfrowy numer, który jest generowany przez sam wskaźnik.


1

Włączania /
wyłączania
button.

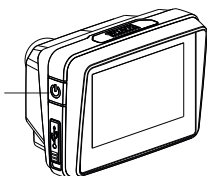

Włącz wskaźnik, naciskając
przycisk włączania / wyłączania
button.

2

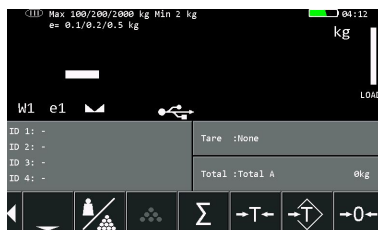

Naciśnij strzałkę w dół 2 razy, aby
przewijać przyciski.

3



Naciśnij symbol ustawień.




4



Teraz naciśnij 'User Menu'.




5

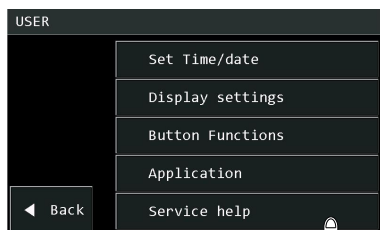

Naciśnij 'Service Help'.



6

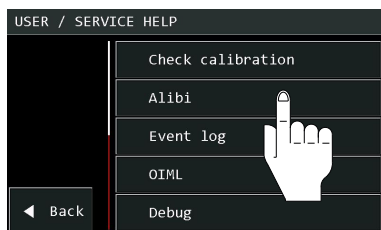

Naciśnij 'Alibi'.



7



Informacja o ostatnim ważeniu jest wyświetlana na wyświetlaczu.

Naciskając 'Prev' przełączasz się na ważenia wykonane przed ostatnim ważeniem.

6. RAVAS Indicator App

Aplikacja RAVAS Indicator została zaprojektowana do efektywnego zbierania danych z systemów ważących RAVAS. Niezależnie od tego, czy jest używana jako samodzielne rozwiązanie, czy zintegrowana z oprogramowaniem RAVAS RDC, aplikacja Indicator oferuje elastyczną integrację dostosowaną do Twoich potrzeb operacyjnych. Usprawniając procesy ważenia i etykietowania, pomaga zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów, zwiększając ogólną produktywność.



Wersja standardowa:

► Mobilne zbieranie danych

Przechwytuj i przechowuj wszystkie dane dotyczące ważenia bezpośrednio na urządzeniu mobilnym, aby ułatwić zarządzanie w podróży.

► Kompleksowe rejestrowanie danych

Rejestruj wszystkie dane dotyczące ważenia, w tym datę i godzinę, w celu dokładnego śledzenia i raportowania.

► Bezproblemowy transfer danych

Szybkie wysyłanie danych do komputera za pośrednictwem poczty e-mail przy użyciu łączności bezprzewodowej w celu wydajnej komunikacji.

Pełna wersja:

► Wyświetlanie kodu QR w czasie rzeczywistym

Wyświetlanie danych dotyczących wagi jako kodu QR w celu natychmiastowego dostępu i udostępniania.

► Drukowanie niestandardowych etykiet

Drukuj niestandardowe etykiety z dodanymi polami i tekstem w celu ulepszonej opcji etykietowania.

Standardową wersję aplikacji RAVAS Indicator App z ograniczoną funkcjonalnością można pobrać bezpłatnie z Google Play.

Pełna wersja jest dostępna w RAVAS na okres 1 roku lub 5 lat licencji.

