



MANUAL DE USUARIO RAVAS RCS Hy-Q-52



Rev. 20250331

Nos reservamos el derecho a realizar cambios y no nos responsabilizamos de posibles erratas.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA FUTURAS CONSULTAS

Si tiene alguna pregunta acerca de la duración y las condiciones de la garantía, póngase en contacto con su proveedor. También queremos remitirle a nuestras Condiciones generales de venta y suministro que están disponibles bajo demanda.

El fabricante no aceptará responsabilidad alguna por cualquier daño o lesión que se haya causado por no observar estas instrucciones o por un funcionamiento o ensamblaje negligente, incluso si esto no se indica expresamente en el presente manual de instrucciones. Debido a nuestra política de mejora continua, es posible que algunos detalles del producto difieran de aquellos que se describen en este manual. Por esta razón, estas instrucciones solo se deberán tratar como directrices para instalar el producto en cuestión. Este manual se ha elaborado con sumo cuidado, pero no se podrá responsabilizar al fabricante por ninguna consecuencia derivada de un error. Nos reservamos todos los derechos y no estará permitido reproducir parte alguna del presente manual.

Nos gustaría informarle de que este producto de RAVAS es 100 % reciclable siempre que las piezas se procesen y eliminen de la forma correcta.

Podrá encontrar más información al respecto en nuestro sitio web: www.ravas.com



Índice

1. Introducción	4
2. Advertencia y medidas de seguridad	4
3. Uso del RAVAS RAVAS RCS Hy-Q-52	5
3.1 Uso (pesaje preciso)	5
3.2 Funciones de teclas operativas del indicador	6
3.3 Pantalla de funciones	6
3.4 Encendido: compruebe primero el punto cero	7
3.4.1. Comprobación de punto cero	7
3.4.2. Ajuste de punto cero: manualmente	9
3.5 Realizar un ciclo de pesaje	9
3.6 Mensajes de error	10
3.7 Barra de indicación de carga	12
4. Peso neto / tara / bruto	13
4.1 Pesaje neto: tara automática	13
4.2 Pesaje neto: tara manual (tara predeterminada, PT)	14
4.3 Pesaje neto: restablecimiento de la tara (dos formas)	16
5. Introducción de identificación	17
5.1 Activación y edición del código de identificación	17
6. Agregar, imprimir, borrar memoria y enviar datos	19
6.1 Agregar peso al subtotal	19
6.2 Cambio de memoria de totales activa	19
6.3 Impresión de peso individual	20
6.4 Enviar por WiFi	20
6.5 Editar, borrar e imprimir registros de totales	21
6.6 Almacenamiento de datos en memoria USB	23
6.7 Memoria Alibi	24
7. Ajustes del usuario	26
7.1 Cambio de hora y fecha	26
7.2 Cambio del modo de precisión	27
7.3 Cambio del idioma de funcionamiento	28
7.4 Funciones de los botones	29
7.5 Cambio de las funciones y posiciones de los botones	30
7.5.1 Cambio de la función de los botones	30
7.5.2 Cambio de la posición de los botones	31
7.6 Mostrar/Ocultar botones en el encendido	32
8. RAVAS Indicator App	33

1. Introducción

Este manual describe el uso del RAVAS RAVAS RCS Hy-Q-52. Lea atentamente este manual. El instalador deberá estar informado del contenido del presente manual. Siga con precisión el contenido del manual. Siempre haga las cosas en el orden correcto. Este manual se deberá guardar en un lugar seguro y seco. En caso de daño o pérdida, el usuario deberá solicitar una copia nueva del manual a RAVAS.




2. Advertencia y medidas de seguridad

Cuando use el RAVAS RAVAS RCS HY-Q-52, observe atentamente las instrucciones y directrices que se indican en este manual.

Siempre realice cada paso en orden. Si cualquiera de las instrucciones no está clara, póngase en contacto con RAVAS.



- Se mantendrán en vigor sin modificaciones todas las normativas de seguridad que se aplican a la carretilla elevadora;
- No están permitidas operaciones si hay personas u objetos en las cercanías, alrededor, debajo o cerca de la carga;
- RAVAS no se responsabilizará de ningún daño físico producido al operador debido a la presencia del indicador en la cabina;
- Cualquier modificación que se haga en el sistema la deberá aprobar por escrito el proveedor antes de que se realice trabajo alguno;
- Es responsabilidad exclusiva del comprador instruir a sus propios empleados en el uso y mantenimiento correctos de este equipo;
- No opere esta unidad a menos que haya recibido una formación completa sobre sus posibilidades;
- Compruebe regularmente la precisión de la balanza para evitar lecturas erróneas;
- Solo podrá realizar el servicio de la balanza personal autorizado y con la cualificación necesaria;
- Observe siempre las instrucciones de funcionamiento, mantenimiento y reparación de la carretilla y pregunte al proveedor en caso de duda;
- RAVAS no será responsable de errores que se produzcan a causa de pesajes incorrectos o balanzas imprecisas.

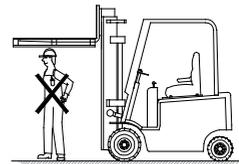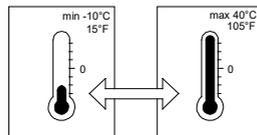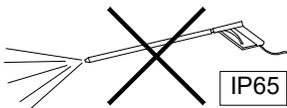

En caso de que después de leer este manual tenga más preguntas, podrá ponerse en contacto con nosotros en:

RAVAS Europe B.V.
Veilingweg 17
5301 KM Zaltbommel
Países Bajos
Nos reservamos el derecho a hacer cambios.


Teléfono: +31 (0)418-515220
Internet: www.ravas.com
Email: info@ravas.com

3. Uso del RAVAS RAVAS RCS Hy-Q-


3.1 Uso (pesaje preciso)

¡Para obtener lecturas de peso precisas, preste siempre atención a lo siguiente!



OK

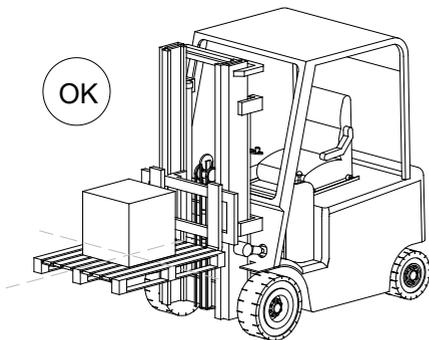

X

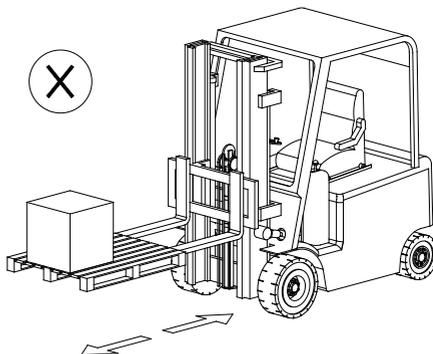

X

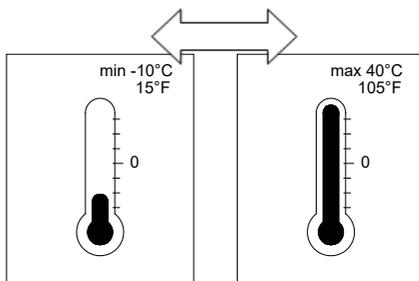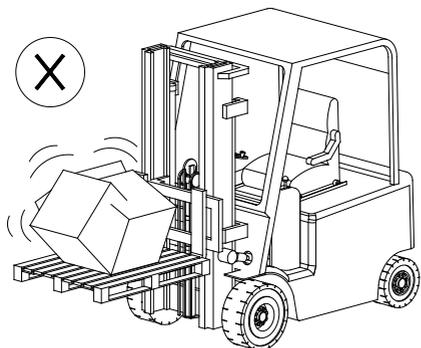

3.2 Funciones de teclas operativas del indicador



3.3 Pantalla de funciones

kg	La pantalla muestra el peso en kilogramos
lb	La pantalla muestra el peso en libras
NET	La pantalla muestra el peso neto
TARE	La pantalla muestra la tara
M	La pantalla muestra la memoria de subtotaletes activa
Too fast	Mueva las horquillas más despacio
Too slow	Mueva las horquillas más deprisa
Try constant speed	Opere las horquillas a una velocidad más constante
Zero out of range	Asegúrese de que la carretilla está descargada cuando ajuste un punto cero nuevo
Out of level	Asegúrese de que el mástil está vertical
Bad calibration	No se ha guardado calibración alguna

3.4 Encendido: compruebe primero el punto cero

Después de encender el indicador y antes de usarlo por primera vez ese día, lo mejor es comprobar el punto cero.

El sistema corrige automáticamente su punto cero durante el día, de modo que pese correctamente con el aceite/ piezas/ sensor calientes.


Cuando la carretilla se encienda al día siguiente, el aceite se habrá enfriado y podrá haber más errores de pesaje de lo que el sistema pueda corregir automáticamente. Por lo tanto, tendrá que comprobar el punto cero en un encendido en frío.

3.4.1 Comprobación de punto cero

1. Pantalla después de encender el indicador.




2. Baje las horquillas, si no están ya en el suelo.

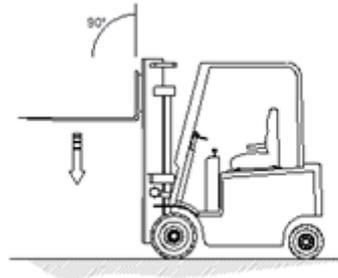

3. La flecha amarilla le guiará a la hora de operar la carretilla para realizar un pesaje correcto.



4. Eleve las horquillas vacías con una velocidad constante hasta que la flecha amarilla que está parpadeando en la pantalla le muestre que tiene que bajar las horquillas.

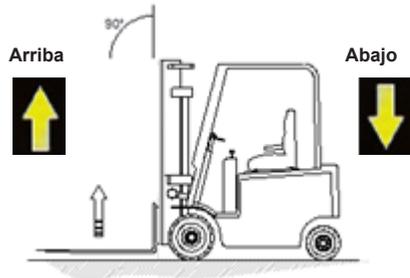

5. Después de pasar por la trayectoria de medición, el indicador de velocidad le mostrará la velocidad media de las horquillas si era incorrecta.

La velocidad deberá estar entre 10 y 35 cm/s.

Para mensajes de error, véase: 3.6 Mensajes de error.



6. Baje las horquillas a una velocidad constante hasta que las horquillas de la pantalla estén en su posición inferior.



7. El indicador muestra el peso después de completar la comprobación del punto cero.




8. Si el peso está rojo, el pesaje no habrá sido correcto. Si el indicador no muestra cero, se deberá ajustar manualmente un nuevo punto cero. Véase: 3.4.2




3.4.2 Ajuste de punto cero: manualmente

Si el cero está apagado, siga estos pasos.

1. Pulse el botón cero.

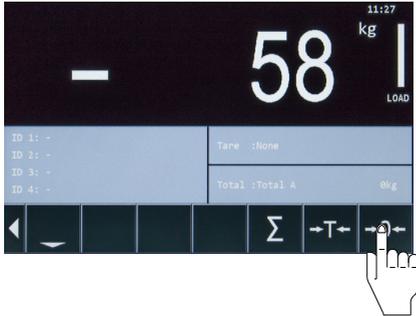

2. Repita los pasos: 3-8 de 3.4.1.

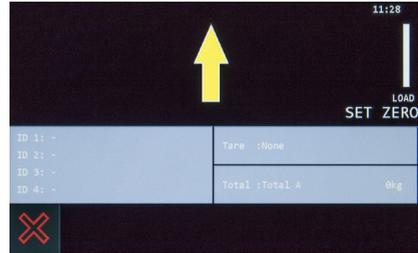


3.5 Realizar un ciclo de pesaje

1. Se podrá iniciar un ciclo de pesaje en cualquier momento en el modo de pesaje. En cuanto eleve el peso y este pase el primer sensor, el indicador empezará a medir.



2. Para realizar un ciclo de pesaje, coja una carga y elévela a una velocidad constante durante el tiempo que la flecha amarilla esté parpadeando en dirección ascendente. Si la flecha cambia a la dirección opuesta, baje las horquillas hasta que el peso aparezca en la pantalla. Para una explicación detallada, véase: 3.4.1 pasos 3-6

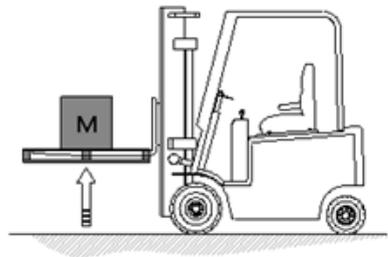

3. Si la flecha cambia a la dirección opuesta, baje las horquillas a una velocidad constante hasta que el peso aparezca en la pantalla.



4. Si el pesaje se ha realizado correctamente, aparecerá en la pantalla sin ningún mensaje. Para mensajes de error, véase: 3.6 Mensajes de error



3.6 Mensajes de error

Siempre que no se haya hecho correctamente un pesaje, el peso se pondrá de color rojo y se mostrará el error.

1. Error: **Too slow** (demasiado lento)
Mueva las horquillas más deprisa por la trayectoria de pesaje.



2. Error: **Too fast** (demasiado rápido)
Mueva las horquillas más despacio por la trayectoria de pesaje.




3. Error: **Try constant speed** (intente velocidad constante)
Intente mover las horquillas más deprisa a una velocidad constante por la trayectoria de pesaje.




4. Error: **Out of level** (desnivelado)
- El interruptor de nivelado es opcional: asegúrese de que el mástil está vertical.



5. Correcto: **Mast position** (posición del mástil)
El mástil está vertical dentro de una inclinación de 2° hacia adelante o atrás.

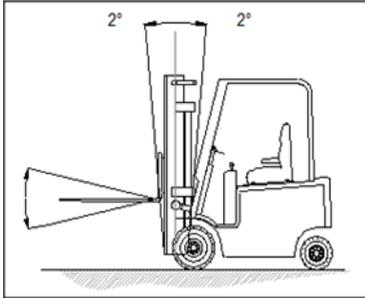

6. Error: **Out of level** (desnivelado)
Está inclinado más de 2° hacia adelante.

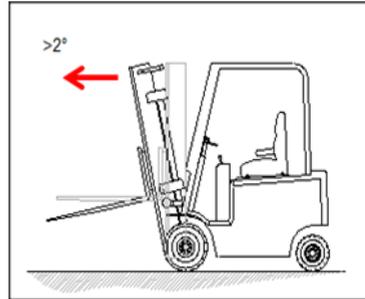

7. Error: **Out of zero range** (ámbito fuera de cero)
La compensación cero es demasiado elevada para hacer una corrección del punto cero. Compruebe si las horquillas están vacías.



8. **Overload** (sobrecarga)
La carretilla se ha sobrecargado en virtud de su diagrama de carga.



9. **Bad calibration** (mala calibración).
No se ha guardado calibración alguna.



3.7 Barra de indicación de carga

Esta barra muestra la indicación de carga actual, basándose en la presión de aceite actual.



No tendrá que realizar un pesaje para esta carga; es una indicación constante de la situación de carga.

Amarillo = seguro

Naranja = se está acercando a la capacidad máxima de la carretilla

Rojo = sobrecarga

¡Advertencia!

Esta barra solo es una indicación de la carga.



Esto indica una carga segura.




Esto indica que casi hay sobrecarga.



Esto indica que hay sobrecarga.

4. Peso neto / tara / bruto

EXPLICACIÓN: Neto (1) + Tara (2) = Bruto (3)

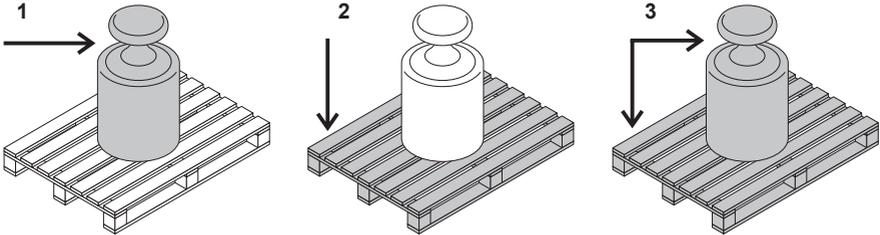


4.1 Pesaje neto: tara automática

1. Pulse la tecla →T←



2. Coja el peso de tara y realice un ciclo de pesaje.
Véase: 3.5 Realizar un ciclo de pesaje

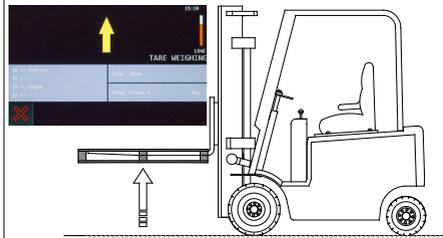

3. El indicador se ha ajustado a cero.


El signo "NET" mostrará que la tara está activada.

"Tare:860kg" muestra la tara.



4. El sistema está listo ahora para realizar un ciclo de pesaje.

Coja la carga y realice un ciclo de pesaje.
Véase: 3.5 Realizar un ciclo de pesaje

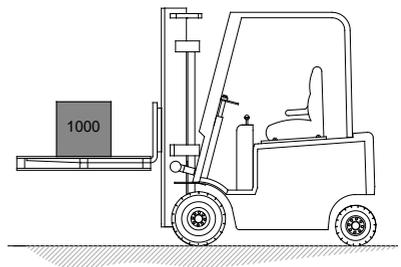

- La pantalla mostrará el valor neto del peso de la carga.

¡Importante! Para restablecer la tara, véase:
4.3 Pesaje neto: restablecimiento de la tara (dos formas).



4.2 Pesaje neto: tara manual (tara predeterminada, PT)


- Pulse el campo TARE




- Aparecerá una pantalla emergente. Seleccione el campo Preset Tare (tara predeterminada) deseado.



- Si la tara predeterminada que selecciona está vacía, tendrá que introducir el valor de tara. Confirme con "Enter".

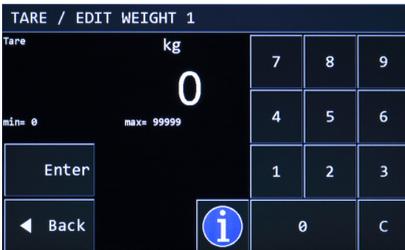

- Indique el valor de la tara predeterminada (máx. 14 caracteres).

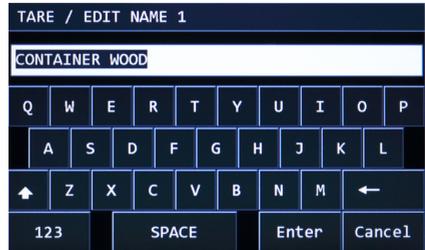


5. El signo "NET" mostrará que la tara está activada. "Tare: Container wood 240kg" muestra la tara.




6. Realice un ciclo de pesaje.

Véase: 3.5 Realizar un ciclo de pesaje.

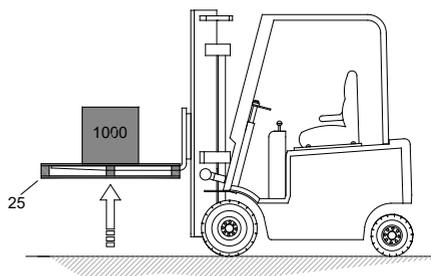

7. El indicador mostrará ahora el peso NETO.

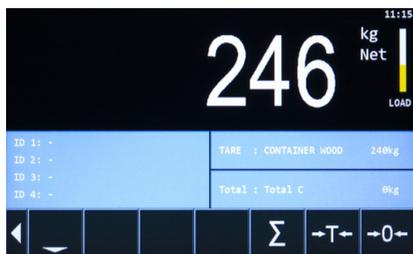


Observación: Para restablecer la tara, véase: 4.3 Pesaje neto: restablecimiento de la tara (dos formas).


4.3 Pesaje neto: restablecimiento de la tara (dos formas)

4.3.1 opción 1

1. Si hay una tara activa, pulse la tecla →T←.

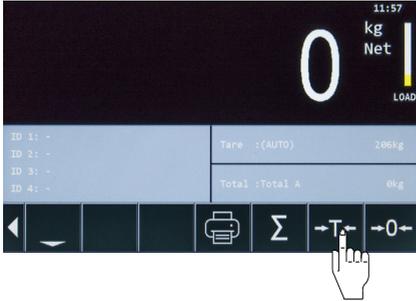

2. Pulse la X.

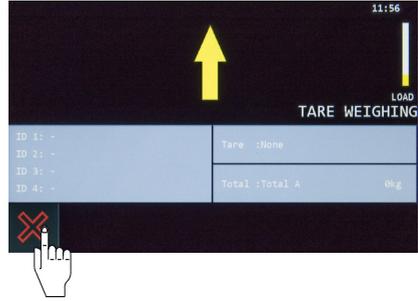

3. El indicador volverá al modo de pesaje y estará listo para el siguiente pesaje.

El signo NET habrá desaparecido. En el campo tara, "None" (ninguna) estará activo.




4.3.2 opción 2

1. Pulse el botón de preset tare (tara predeterminada).



2. Seleccione > none (ninguna).

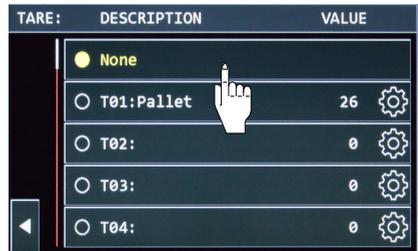

5. Introducción de identificación


5.1 Activación y edición del código de identificación

El RAVAS RCS Hy-Q-52 permite introducir hasta 4 códigos de identificación (ID) que serán visibles en la impresión o cuando se use con comunicación de datos.

1. Pulse el campo ID.




2. En el lado izquierdo del botón podrá activar los campos ID (solo se verán en la impresión los campos ID activos).

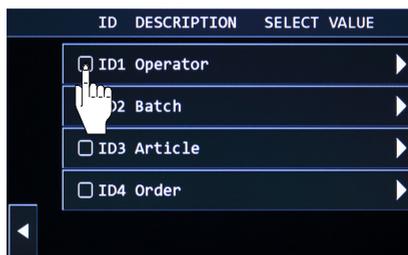

3. Si pulsa el lado derecho del botón, aparecerá un campo de introducción de identificación que le permitirá seleccionar uno de los 10 códigos de ID predeterminados.

Observación: se deberán nombrar primero en un sistema nuevo.

Para cambiar un nombre, pulse el símbolo ajustes.

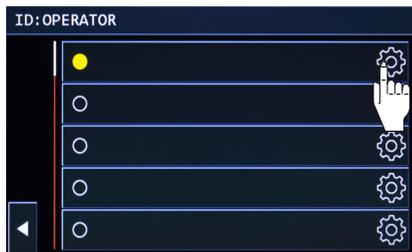


4. Introduzca un código de ID o nombre (máx. 14 caracteres).



5. Después de introducir uno o más códigos de ID, seleccione la ID preferida y pulse el botón atrás.



6. Pulse el botón atrás para volver al modo de pesaje.

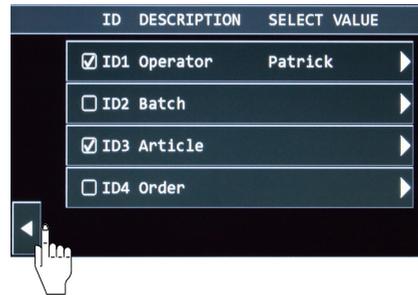

7. Ahora se mostrarán sus códigos de ID activos en la impresión o cuando se transfieran datos.



6. Agregar, imprimir, borrar memoria y enviar datos


6.1 Agregar peso al subtotal

1. Realice un ciclo de pesaje.

Pulse la tecla $\rightarrow \Sigma \leftarrow$.



2. El peso se agregará.

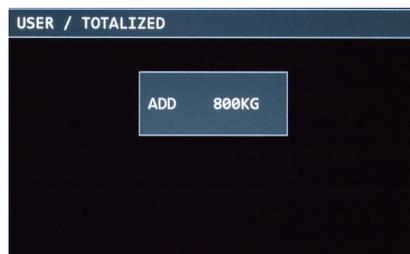

3. El peso se ha agregado a la memoria de totales seleccionada.




6.2 Cambio de memoria de totales activa

1. Si lo prefiere, podrá seleccionar una memoria de totales, pulse el campo total.



2. Seleccione la memoria de totales que prefiera.

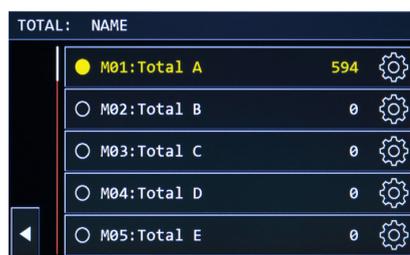

6.3 Impresión de peso individual

1. Realice un ciclo de pesaje.



2. Pulse la tecla de la impresora.



3. Ahora el indicador empezará a imprimir.




4. El peso se imprimirá y el indicador estará listo para volver a pesar.



6.4 Enviar por WiFi


1. Primero deberá haber un peso en la pantalla. Pulse el botón WiFi.

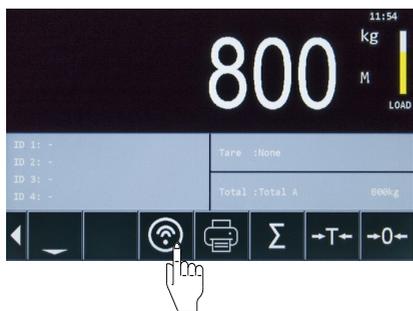

2. El indicador estará enviando.



- Si se muestra esto, la conexión se habrá perdido. El peso se guardará en la memoria y se enviará una vez que se haya recuperado la conexión.

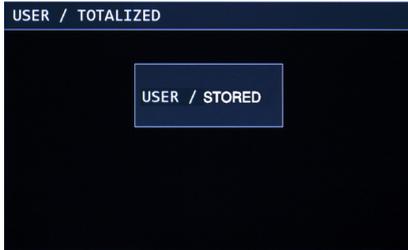

- No se puede enviar el mismo resultado de peso dos veces.




6.5 Editar, borrar e imprimir registros de totales


- Pulse el campo Total.




- Seleccione la memoria de totales que quiere imprimir o borrar y pulse el símbolo de ajustes.

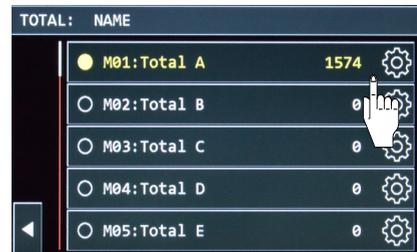

- Pulse Print Total para que se imprima el total del registro de totales seleccionados.

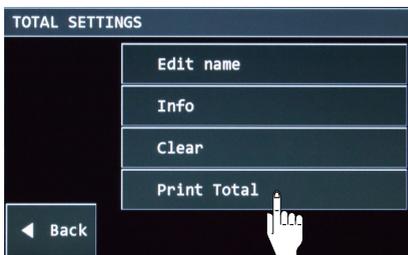

- El indicador imprimirá el resguardo.

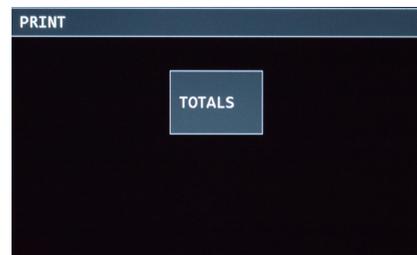


5. Si quiere restablecer a cero la memoria de totales activa después de imprimir, pulse "OK".




6. Obtener información detallada sobre el registro de totales seleccionado.


Pulse "Info".

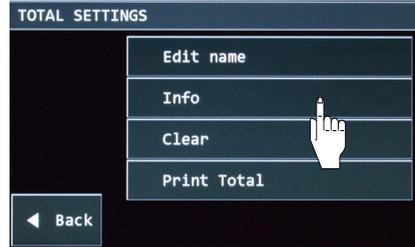

7. Pulse Clear (borrar) si desea borrar toda la información de este registro de totales. O Back (volver) si no desea cambiar el registro.

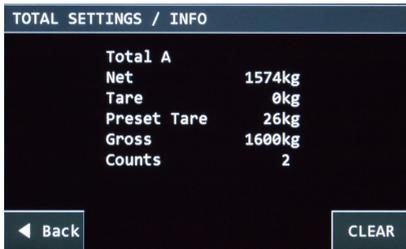

8. Cambiar el nombre del registro de totales seleccionado.

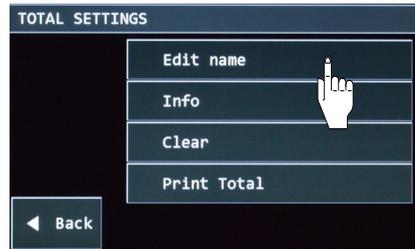

9. Podrá editar el nombre, pulse "Enter" si ha terminado.



6.6 Almacenamiento de datos en memoria USB

1



Después de completar sus pesadas, presione el → Σ ← tecla para guardar todos los datos en el indicador.

2



Después de guardar los datos de pesaje, coloque una Pen USB en el indicador.

Nota: Antes de insertar la Pen, lea las notas escritas bajo nr. 3 de este capítulo!

3

NOTAS:

- 1) Asegúrese de que la Pen esté vacío o que no contenga información de datos de pesaje anterior!
- 2) Inserte la Pen solo cuando el indicador esté encendido!
- 3) El indicador solo funciona con el formato de memoria USB FAT32.

4



Una vez que se realiza la conexión, aparecerá una imagen blanca de la memoria USB en la pantalla.

5

La transferencia de datos comenzará automáticamente. Mientras la imagen de la memoria USB sea verde, los datos se transferirán. Una vez que la imagen vuelve a estar blanca, la transferencia ha finalizado.

Cuando el dispositivo USB está conectado a su PC, se mostrará el archivo de datos.

	2019-2-11	13-2
	RAVAS WLAN connector .NET tool-20161...	12-1
	Ravas5200 USB	12-1
	Storage	6-5-
	WLANConnector	7-4-

6

El archivo de datos incluye, entre otros datos, información sobre:

- ID de escala
- fecha
- hora
- peso bruto, neto y tara
- códigos, coartadas e identificaciones ingresadas
- recuentos de piezas: ID, pesos y números

6.7 Memoria Alibi


El indicador 5200 tiene la posibilidad de una memoria de Alibi. El indicador almacena cada pesaje en su memoria Alibi y le agrega un número único.

Los datos almacenados en la memoria Alibi son:

1. Date > esta es la fecha en formato dd/mm/yy (EU).
2. Time > esta es la hora en formato hh:mm.
3. Gross weight > Peso bruto. Por ejemplo: 233.5 kg or 136,5 lb.
4. Net weight > Peso neto. Por ejemplo: 233.5 kg or 136,5 lb.
5. Tare weight > Peso de tara. Por ejemplo: 233.5 kg or 136,5 lb.
6. UID Code / Alibi number > este es un número de 10 dígitos generado por el propio indicador.


1

Boton de
encendido /
apagado

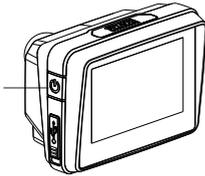

Encienda el indicador
presionando el botón de
encendido / apagado.

2

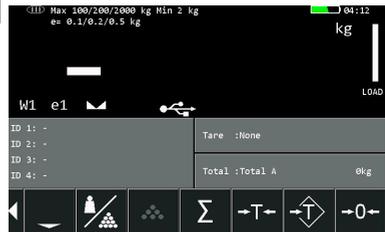

Presione la flecha hacia abajo 2
veces para desplazarse por los
botones.

3



Presione el símbolo de configuración.



4



Presione 'User Menu'.



5



Presione 'Service Help'.



6



Presione 'Alibi'.



7



La información de la última pesada se muestra en la pantalla.

Al presionar 'Prev', cambia a pesadas realizadas antes de la última pesada.

7. Ajustes del usuario

7.1 Cambio de hora y fecha


1. Pulse flecha abajo.



2. Pulse la flecha arriba/abajo.



3. Pulse el símbolo de ajustes del usuario.

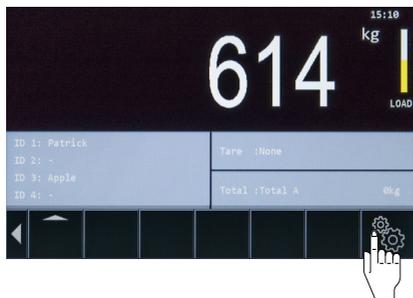


4. Seleccione "User menu" (menú de usuario).



5. Seleccione el parámetro que desea cambiar.



6. Para este ejemplo cambiaremos la hora.

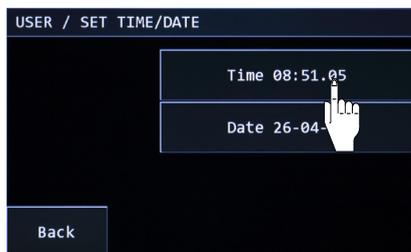

7. Introduzca la hora correcta.



8. Cambie el cursor al siguiente valor pulsando "."

Cuando haya terminado, pulse "Enter".



7.2 Cambio del modo de precisión

Por defecto, el sistema se ha ajustado al modo "Easy" (fácil). Esto abrirá la ventana de velocidad de las mediciones y permitirá elevar o bajar más deprisa.

Si tiene que realizar gran cantidad de ciclos de pesaje y desea acortar las acciones de pesaje, podrá dejar el modo de pesaje en "easy".

Observación: esto puede provocar que el sistema sea ligeramente menos preciso. Si se requiere una mayor precisión, podrá ajustarlo al modo "Accurate" (preciso).

1. Pulse "Weighing mode" (modo de pesaje).



2. Seleccione "Accurate" y pulse "Enter".




7.3 Cambio del idioma de funcionamiento

1. Seleccione "Display settings" (ajustes de pantalla).



2. Seleccione "Language" (idioma).

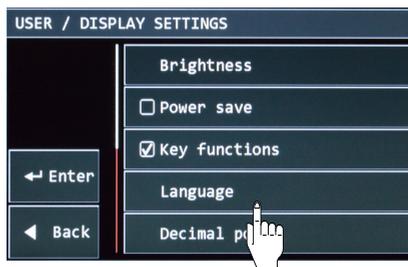

3. Seleccione el idioma que prefiera y pulse "Enter".



7.4 Funciones de los botones

El indicador 5200 contiene 24 funciones de botones diferentes. Para algunos de estos botones es posible adaptar tanto la función como la ubicación. No obstante, para la mayoría de los botones solo se puede cambiar la ubicación.

	Restablecer a los valores por defecto Todos los botones se restablecen a los valores por defecto del usuario		Escaneo PT2 solo localización
	Impresora función y ubicación		Comutación de peso/pieza solo localización
	Enviar WiFi función y ubicación		Peso de referencia solo localización
	Suma función y ubicación		Modo de pesaje solo localización
	Tara solo localización		Modo de recuento de piezas solo localización
	PTara solo localización		Selección de báscula solo localización
	Cero solo localización		Conmutar unidad solo localización
	Escaneo ID1 solo localización		Punto de consigna 1 solo localización
	Escaneo ID2 solo localización		Punto de consigna 2 solo localización
	Escaneo ID3 solo localización		Iniciar dosificación solo localización
	Escaneo ID4 solo localización		Detener dosificación solo localización
	Escaneo PT1 solo localización		Restablecer a los valores de fábrica Todos los botones se restablecen a los valores por defecto de la fábrica


7.5 Cambio de las funciones y posiciones de los botones

7.5.1 Cambio de la función de los botones


1. Vaya al menú de usuario. Seleccione "Button Functions" (funciones de los botones).



2. Seleccione el botón que desea cambiar. Para este ejemplo cogemos el botón "Printer" (impresora).

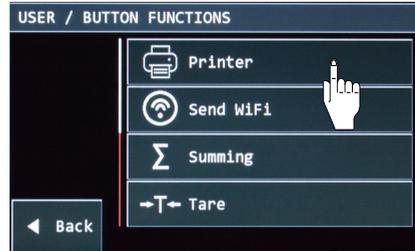

3. Seleccione "Function" (función).

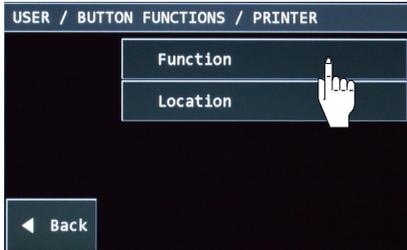

4. Marque las casillas de las acciones que quiere que se produzcan después de pulsar el botón "Printer" (impresora).



5. Cuando haya terminado, pulse "Enter". Los cambios se guardarán.




7.5.2 Cambio de la posición de los botones


1. También podrá cambiar la ubicación de los botones.
Para ocultar botones que no se usan y poner los que se usan mucho en un mejor lugar.




2. Vaya a las "button functions" (funciones de los botones) del menú de usuario.
Seleccione el botón que desea trasladar. Para este ejemplo es el botón "Printer" (impresora).

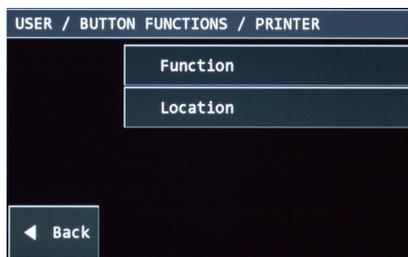

3. Si un botón no está en uso, porque en este ejemplo la impresora se instala después de la entrega. Entonces la ubicación predeterminada es "None" (ninguna).

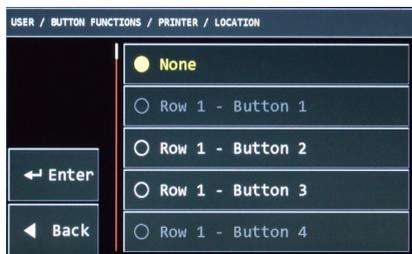

4. Seleccione la fila y la posición del botón donde se deberá colocar el botón de impresora. Guarde los cambios pulsando "Enter".

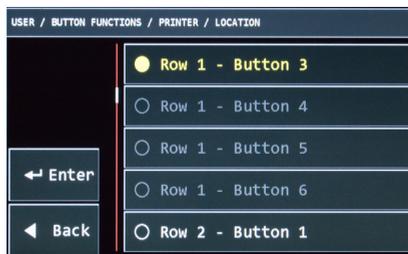

5. El botón de la impresora estará ahora presente en la fila de botones 1.



7.6 Mostrar/Ocultar botones en el encendido


1. Por defecto, en el encendido los botones siempre estarán presentes en la parte inferior de la pantalla. Al pulsar "<" se podrán ocultar. Pero la siguiente vez que encienda el indicador volverán a estar en su sitio inicial. Siga los siguientes pasos si quiere que siempre se oculten los botones.




2. Vaya al menú de usuario. Seleccione "Display settings" (ajustes de pantalla).



3. La casilla de "Key Functions" (funciones de teclas) está marcado, lo que significa que los botones siempre están presentes.

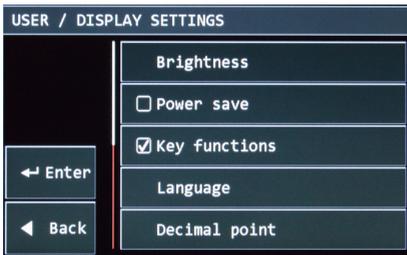

4. Desmarca la casilla para ocultar los botones en el encendido. Pulse "Enter" para guardar los cambios.

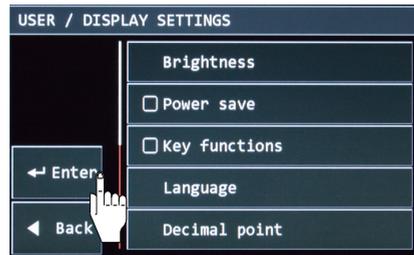

5. El peso se mostrará más grande si los botones no están activos. Si necesita los botones, pulse ">".



8. RAVAS Indicator App

La aplicación RAVAS Indicator está diseñada para la recopilación eficiente de datos de los sistemas de pesaje RAVAS. Ya sea que se utilice como una solución independiente o integrada con el software RAVAS RDC, la aplicación Indicator ofrece una integración flexible para adaptarse a sus necesidades operativas. Al agilizar los procesos de pesaje y etiquetado, le ayuda a ahorrar tiempo y reducir errores, lo que aumenta la productividad general.



Versión estándar:

► **Recopilación de datos móviles**

Capture y almacene todos los datos de pesaje directamente en su dispositivo móvil para una fácil gestión sobre la marcha.

► **Registro de datos completo**

Registre todos los datos de pesaje, incluida la fecha y la hora, para un seguimiento y generación de informes precisos.

► **Transferencia de datos sin problemas**

Envíe rápidamente datos a una PC por correo electrónico utilizando la conectividad inalámbrica para una comunicación eficiente.

Versión completa:

► **Visualización de código QR en tiempo real**

Visualice los datos de peso como un código QR para acceder y compartir al instante.

► **Impresión de etiquetas personalizadas**

Imprima etiquetas personalizadas con campos y texto agregados para opciones de etiquetado mejoradas.

La versión estándar de la aplicación RAVAS Indicator con funcionalidades limitadas se puede descargar de forma gratuita desde Google Play.

La versión completa está disponible a través de RAVAS con un período de licencia de 1 o 5 años.

